



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39131060
Auftrags-Nr / Referenz: 18926255
Besichtigungsdatum: 27.03.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor		
Kennzeichen	NF-MS 294E	Fahrgestellnummer	5YJ3E7EB3LF675820
Erstzulassung	24.03.2020	Laufleistung (abgelesen)	105.212 km
HSN/TSN	1480 / AAR 00013	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Rot Uni	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	153 kW / 0 ccm	Nächste HU	03/2025
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.305 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 4
Vertragsnummer	18926255	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.
2	235/45 R18 98V	Winterreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.
2	235/45 R18 98V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Automatischer HomeLink-Garagentoröffner
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend



Bezeichnung
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Eingangsgetriebe mit starrem Gang
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilspeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperr

Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Red
Räder: 18-Zoll Winterreifensatz inkl. Aero-Felgen

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratzer - Wertminderung
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer - Smart Repair
3	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
4	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern
7	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Türkante - Kratzer



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde lediglich abgelesen. Dem Unterzeichner lagen keine Unterlagen zum Abgleich vor.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check
M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten

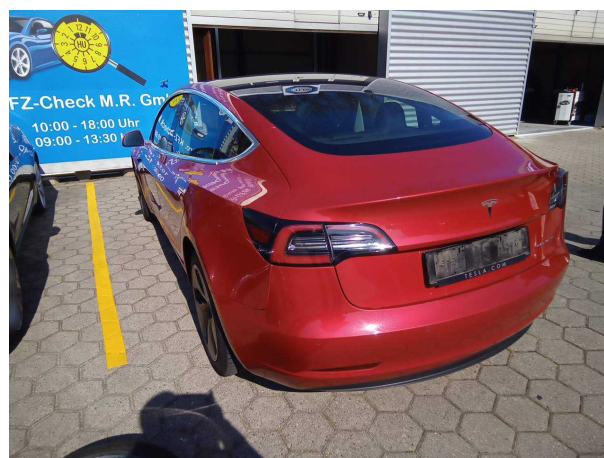


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check
M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

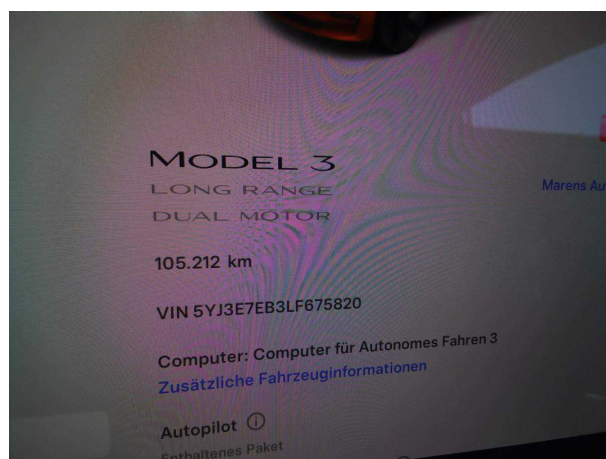


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check
M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Sonstiges

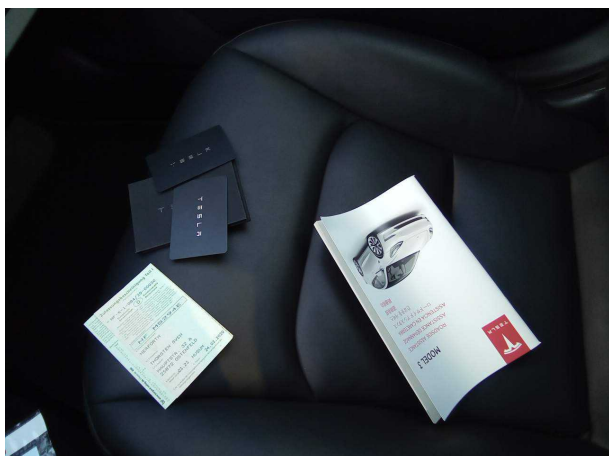


Abbildung 15: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check
M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - Kratz...
Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - Kratzer
- Smart Repair



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts -
Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links -
Kratzer - Smart Repair

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check
M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check
M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern




Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - Kratzer - erneuern

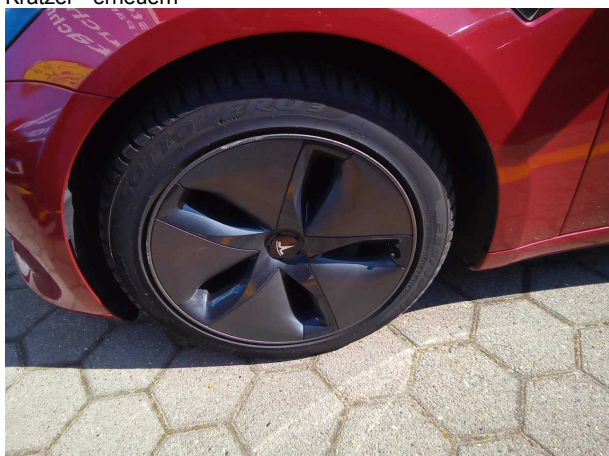

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern

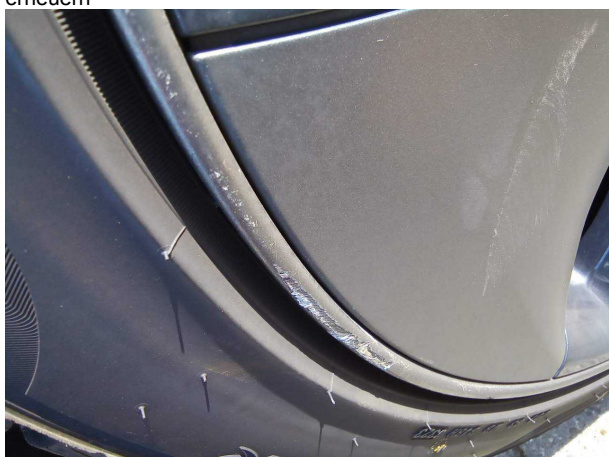

Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check
M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern

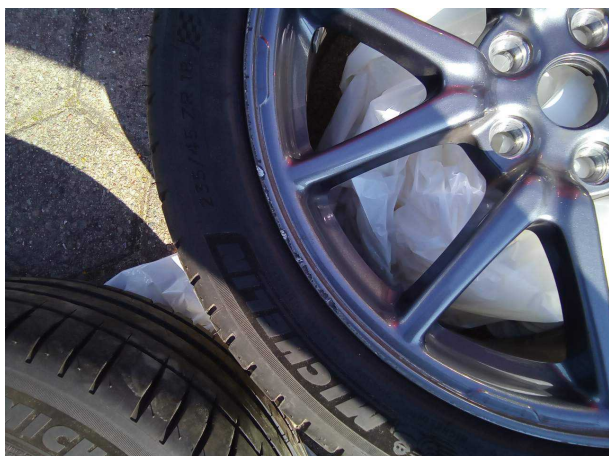

Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - Kratzer - erneuern

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check
M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts

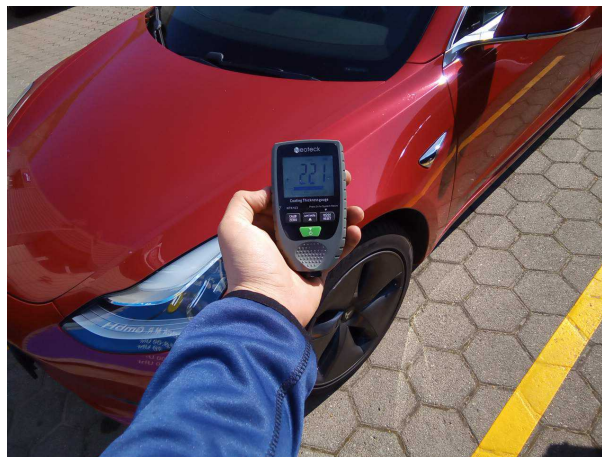

Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts

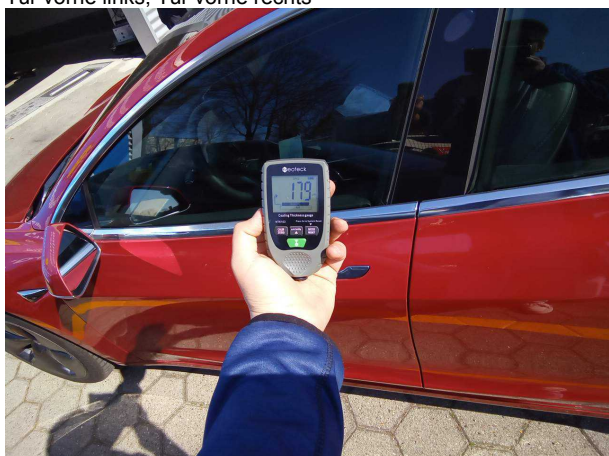


Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts

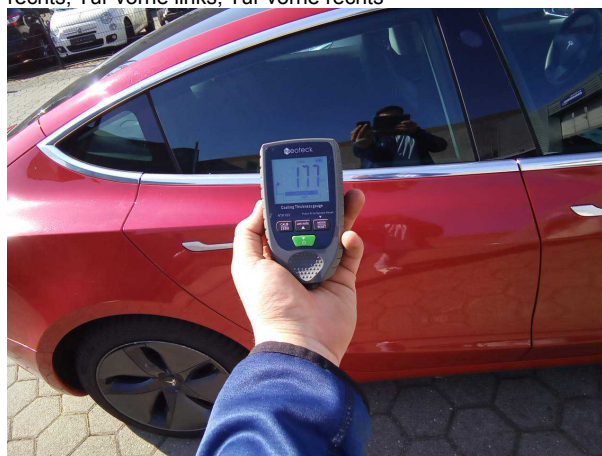


Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts


TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Autopartner Kfz-Check
M.R. GmbH
Poppenbütteler Bogen 31a
22399 Hamburg

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

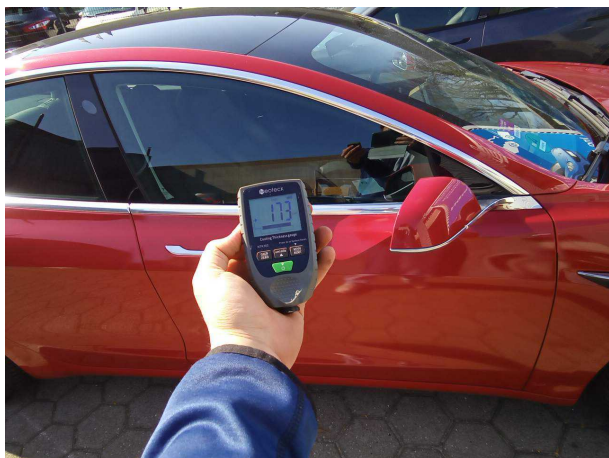


Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts

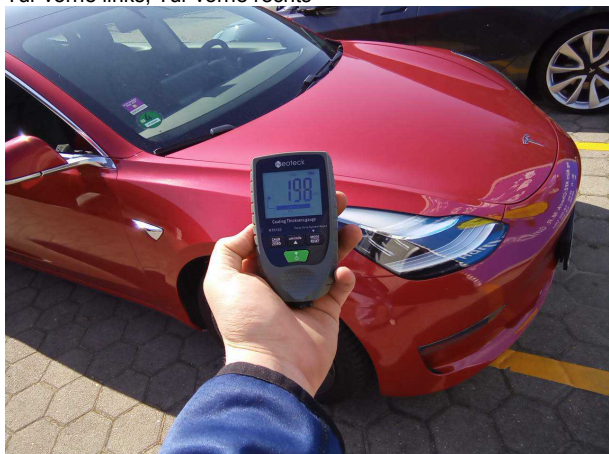

Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts



Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts

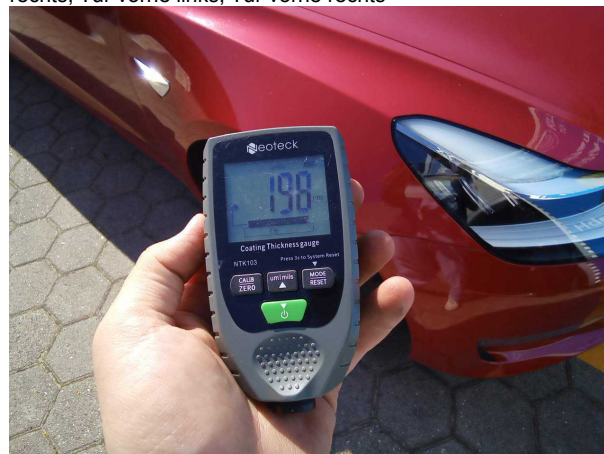

Nachlackierung 1: Kotflügel links, Kotflügel rechts, Tür hinten rechts, Tür vorne links, Tür vorne rechts