



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 39181772  
Auftrags-Nr / Referenz: 18927280  
Besichtigungsdatum: 31.03.2025

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Tesla Model 3 Langstreckenbatt. Allradantrieb Dual Motor Performance		
<b>Kennzeichen</b>	---	<b>Fahrgestellnummer</b>	5YJ3E7EC5MF910809
<b>Erstzulassung</b>	19.03.2021	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	85.702 km
<b>HSN/TSN</b>	1480 / AAS 00107	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Elektro / 0
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Direktantrieb
<b>Farbe</b>	Weiß Perleffekt	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Leistung / Hubraum</b>	155 kW / 0 ccm	<b>Nächste HU</b>	03/2026
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	nicht vorhanden	<b>Restlauf bis Service</b>	0 km
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Leder
<b>Vorschaden</b>	Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Keine Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.232 kg
<b>Dokumente</b>	ZB   vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 4
<b>Vertragsnummer</b>	18927280	<b>Re-Import</b>	

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	6mm / 6mm	i.O.
2	235/35 R20 92Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Pirelli	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					

## Ausstattung

### Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Automatischer HomeLink-Garagentoröffner
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV Auto Service-Center Offenburg  
Eckenerstraße 1a  
77652 Offenburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Premium-Navigationssystem mit Satellitenkarten und Echtzeit-Verkehrsflussanzeig
Paket: Performance - Performance-Bremsen - Karbon-Heckspoiler - Tiefergelegtes Fahrwerk - Leichtmetallpedale - Erhöhte Höchstgeschwindigkeit von 233km/h statt 250km/h - Track-Modus
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium-Soundsystem (15 Lautsprecher) Mit mehr Leistung, Hochtöner, Surround -Lautsprecher und Subwoofer
Räder: 20-Zoll Überturbine-Felgen Mit Bereifung 235/35 R20
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofilpeicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Wegfahrsperre

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Autopilot: Volles Potenzial für autonomes Fahren - Navigieren mit Autopilot-Funktionalität: automatische Fahrt auf Autobahnen von der Ein- bis zur Ausfahrt einschließlich Autobahnkreuzen und Überholen von langsameren Fahrzeugen. - Einparkautomatik: paralleles und rechtwinkliges Einparken. - "Herbeirufen": Ihr geparktes Auto findet Sie auf Parkplätzen und kommt zu Ihnen.



## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Schweller - Delle(n) - Smart Repair
2	Bremsanlage	Bremsflüssigkeit - fällig - erneuern
3	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern
8	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - Lackmangel - erneuern
9	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Unterbodenverkleidung (Vorne) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - kein Abzug

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 24.03.2025	

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Servicereslauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit angezeigt.
- Sonderausstattung ohne Gewähr

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV Auto Service-Center Offenburg  
Eckenerstraße 1a  
77652 Offenburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### **Vorschäden:**

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

### **Weitere Hinweise und Feststellungen:**

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV Auto Service-Center Offenburg  
Eckenerstraße 1a  
77652 Offenburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV Auto Service-Center Offenburg  
Eckenerstraße 1a  
77652 Offenburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 7: FIN**



**Abbildung 8: Innenraum vorne**



**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Laufleistung**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Innenraum hinten**

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV Auto Service-Center Offenburg  
Eckenerstraße 1a  
77652 Offenburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Montierte Bereifung




## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Schweller links: Schweller - Delle(n) - Smart Repair



**Beschädigung #1:** Schweller links: Schweller - Delle(n) - Smart Repair

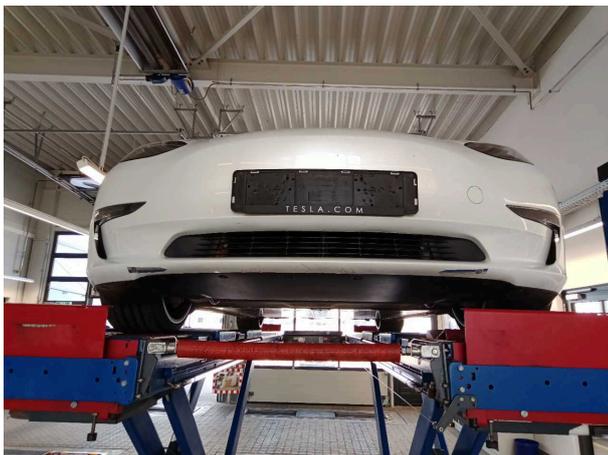

**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Schweller rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #6:** Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



**Beschädigung #7:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern



**Beschädigung #7:** Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten - verschlissen - erneuern

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV Auto Service-Center Offenburg  
Eckenerstraße 1a  
77652 Offenburg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Lackmangel - erneuern



**Beschädigung #8:** Heckklappe/-tür: Heckspoiler - Lackmangel - erneuern



**Beschädigung #9:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #9:** Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern