

DEKRA Automobil GmbH
Verbandsstr. 97, 58093 Hagen


Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hagen Hohenlimburg
Verbandsstr. 97
58093 Hagen
Telefon 02334 / 4432-0
E-Mail hagen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Tobias Penning
Tel. direkt 02351 9531-50

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

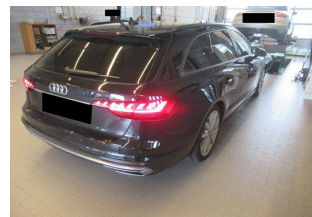**Kennzeichen****H ME157****FIN****WAUZZZF43NA036646**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.04.2025 / Eingang am 26.05.2025, per Mail.

27.05.2025, 10:00 Uhr, durch Herrn Tobias Penning bei DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Hagen Hohenlimburg, Verbandsstr. 97, 58093 Hagen

Bewertet auf
Betriff

27.05.2025
Leasing-Nr. 371402

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-4.409,00 EUR
-3.705,03 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-3.581,00 EUR
-3.009,23 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	12.04.2022	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	A4 Avant 35 TFSI advanced
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF43NA036646
HSN / TSN	0588 / BNW	Schlüssel-Nr.	10114863
Km-Stand abgelesen	63322	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2025
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1984
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Frontantrieb
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Mythoschwarz Metallic (Y9T) / 0E, LY9T	Polster / Farbe	Stoff System / schwarz-schwarz
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 45 R 18 95 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		7 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		7 mm
2 links	225 / 45 R 18 95 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		8 mm
rechts	225 / 45 R 18 95 V	Goodyear / Ultra Grip Performance + FP W /O		8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01 / 2026			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 40 R 18 93 H	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 AO FP	S /O	4 mm
245 / 40 R 18 93 H	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 AO FP	S /O	4 mm
245 / 40 R 18 93 H	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 AO FP	S /O	6 mm
245 / 40 R 18 93 H	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 AO FP	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupf-Regelung (ASR), Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control, Audi pre sense city, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe, Bordwerkzeug, Bremsleuchte, dritte hochgesetzt, Dachhimmel in Stoff, Dachreling Schwarz, Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorn, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Differentialsperre (EDS), Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrer-Informations-System, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch, Fensterschachtleisten in Schwarz (Gummi), Frontscheibe in Akustikverglasung, Funkschlüssel, ohne SafeLock, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage inkl. Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, Heckscheibenwischer, Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h begrenzt, Innenbeleuchtung, Innenspiegel abblendbar, Kindersicherung, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaautomatik, Kofferraumbodenmatte, Kopfstützen (5), Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (54 l), LED-Heckleuchten, LED-Scheinwerfer, Laderaumabdeckung manuell, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Lenksäule, manuell höhen- und axial verstellbar, Licht-/Regensensor, Mild-Hybrid, Mittelarmlehne vorn, Nichtraucher Ausführung, Ottopartikelfilter, Rad: Leichtmetallräder, 5-Arm-Dynamik, Rad: Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt, Radio: MMI Radio plus, Radiozubehör: 8 Lautsprecher (passiv) vorn und hinten, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Reifendruck-Kontrollanzeige, Reifenreparaturset, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Index, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Sitze: Vordesitze manuell einstellbar, Start-Stop-System, Verbandmaterial mit Warndreieck, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Wendeladeboden, Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
1D8	Anhängevorrichtung Vorbereitung
IT3	Audi connect Navigation & Infotainment
7W1	Audi pre sense basic
6XK	Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend
5TL	Dekoreinlagen Klavierlack schwarz Audi exclusive
7X2	Einparkhilfe plus
2Z0	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
9S7	Fahrer-Informations-System mit Farbdisplay
8G1	Fernlichtassistent
4E7	Gepäckraumklappe, elektrisch öffnend und schließend
QR9	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
9AQ	Komfortklimaautomatik 3-Zonen
PX2	LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck
1XW	Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
W1E	Paket Business
CB5	Rad: Leichtmetallräder, 5-Speichen-Dynamik, graphitgrau, glanzgedreht
KA2	Rückfahrkamera
4A3	Sitzheizung vorn
Q1D	Sportsitze vorne
6I3	Spurverlassenswarnung
QL5	Verglasung: Privacy-Verglasung (Scheiben abgedunkelt) für Akustikverglasung

Anhängerkupplung nachgerüstet

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 0 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

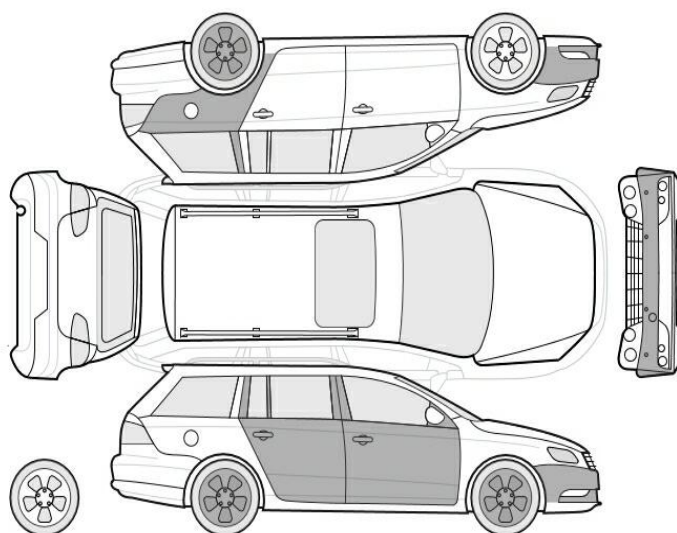

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Rep.Kost Anrechnung
brutto

Minderwert in EUR
brutto

netto

1. Service fällig, prüfen und Befund festlegen,

Schadenerweiterung möglich (Bild 15)	800	voll	-800	-672,27
2. Glanzgedrehte Felge Sommerradsatz vorne links verkratzt mit Materialabtrag, erneuern (Bild 21, 22, 23)	824	anteilig	-453	-380,67
3. Motorhaubendämmung, Motorabdeckung und Hitzeschutzverkleidung Unterboden mit Marderverbiss, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 18, 19, 20)	430	voll	-430	-361,34
4. Fahrertürentriegelung klemmt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	94	voll	-94	-78,99
5. Türentriegelung hinten rechts klemmt, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	166	voll	-166	-139,50
6. HU/AU fällig, erneuern (Bild 16)	160	voll	-160	-134,45
7. Felge hinten links Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 28)	184	voll	-184	-154,62
8. Felge hinten rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 27)	184	voll	-184	-154,62
9. Felge vorne rechts Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 24)	184	voll	-184	-154,62
10. Tür hinten rechts, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 26)	1.015	anteilig	-558	-468,91
11. Tür vorne rechts, eingedellt, drücken (Bild 25)	184	voll	-184	-154,62
12. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17)	184	voll	-184	-154,62
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	4.409		-3.581	-3.009,23

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten links, eingedellt, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Tobias Penning

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift