

DEKRA Automobil GmbH
Sulterkamp 101, 45356 Essen




Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Essen
Sulterkamp 101
45356 Essen
Telefon 0201 / 8357-0
Fax 0201 / 8357-200
E-Mail essen.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Andreas Aeuer
Tel. direkt 02361 668-0

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

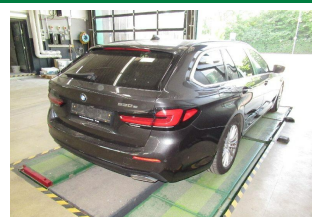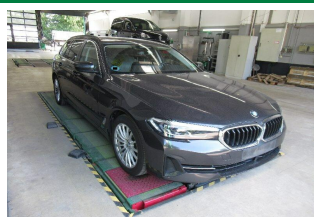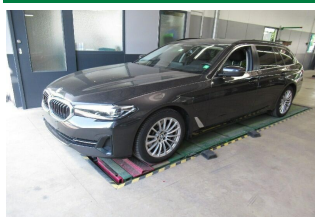

Kennzeichen

E AC245E

FIN

WBA31CG080CG78463

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
16.05.2025, telefonisch.
21.05.2025, 10:00 Uhr, durch Herrn Andreas Aeuer bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Essen, Sulterkamp 101, 45356 Essen ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
21.05.2025
Leasing-Nr. 343827

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-2.711,00 EUR
-2.278,15 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.
ohne MwSt.

-1.991,00 EUR
-1.673,11 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 180 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

- Tür hinten links

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen kein merkantiler Minderwert angesetzt.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden.

Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	24.03.2021	Fahrzeugart	PKW
Hersteller	BMW	Marke	BMW
Typ / Verkaufsbez.	530e xDrive Touring Aut.	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA31CG080CG78463	HSN / TSN	0005 / DES
Schlüssel-Nr.	10137230	Km-Stand abgelesen	166276
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.auf.
Leistung (kW)	135	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Grau / Metallic		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	245 / 45 R 18 100 Y	Michelin / Primacy 3 * MO FSL	S /O	5 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Michelin / Primacy 3 * MO FSL	S /O	5 mm
2 links	245 / 45 R 18 100 Y	Michelin / Primacy 3 * MO FSL	S /O	4 mm
rechts	245 / 45 R 18 100 Y	Michelin / Primacy 3 * MO FSL	S /O	4 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm
245 / 45 R 18 100 V	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W /O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard, Airbag: Fahrer und Beifahrer, Beifahrerairbag deaktivierbar, Airbag: Knieairbag für Fahrer, Airbag: Kopfairbag für 1. und 2. Sitzreihe, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Akustischer Fußgängerschutz, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Außentemperaturanzeige, BMW eDrive Zones, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), E-Motor, Favoritentasten, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Frontscheibenwaschdüsen beheizt, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumtrennetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Getränkehalter, jeweils 2 vorn und hinten, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Hinterachsluftfederung mit Niveauregulierung, Hochvoltbatterie inkl. Battery Certificate, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf, Interieurleisten Oxidsilber dunkel matt mit Akzentleiste Perlglanz Chrom, Kindersicherung in den hinteren Türen, Klimaautomatik mit 2-Zonenregelung und erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5), LED-Scheinwerfer, Ladekabel (230V) für Haushaltssteckdose (Schuko), Ladekabel (Mode 3), Ladeklappe, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad mit Multifunktion, Mittelarmlehne im Fond, Navigationssystem: BMW Live Cockpit Professional, Ottopartikelfilter, Paket: Connected Package Professional, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Personal Profile, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor mit automatischer Fahrlichtsteuerung, Rekuperationssystem, Räder: Leichtmetall Vielspeiche 619, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruckanzeige, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sitzverstellung elektrisch für Fahrer und Beifahrer, Standklimatisierung, Start-/Stop-Knopf, Steckdosen (12V) im Ablagefach vorn, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung rundum, Xtraboost, Zentralverriegelung inkl. Funkfernbedienung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
4UR	Ambientes Licht
3AC	Anhängerkupplung
3AA	Dachreling schwarz
5AU	Driving Assistant Professional
5AC	Fernlichtassistent
4K9	Interieurleisten Aluminium Feinschliff mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
4NB	Klimaautomatik mit 4-Zonenregelung mit Standlüftung
	Lackierung: Metallic
4T8	Paket: Erweitertes Außenspiegelpaket
402	Panorama Glasdach
5DM	Parking Assistant
	Polsterung: Sensatec perforiert
6F1	Radiozubehör: Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System
2VC	Räderzubehör: Reifenpannenset
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
481	Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer
417	Sonnenschutzrollos, hintere Türseitenscheiben
6WD	Telefon: WLAN Hotspot
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 16.07.2024 bei Kilometerstand 133.991
bis Wartung verbleiben:	800 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

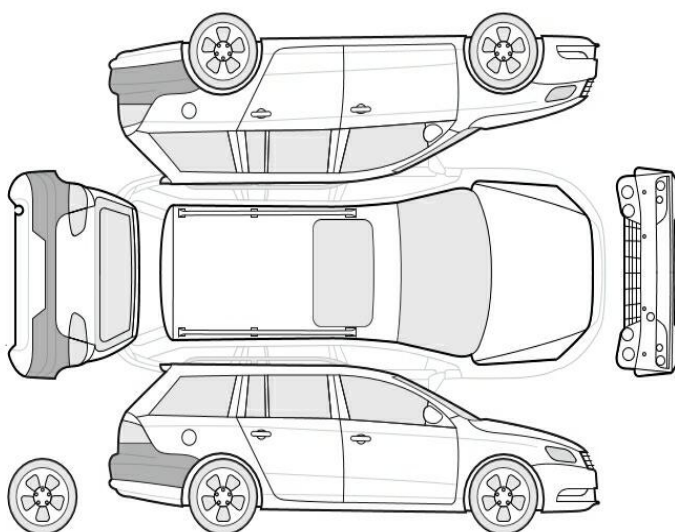

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. T- Antriebswellenmanschette vorne rechts außen Fettverlust, erneuern (Bild 26)	469	voll	-469	-394,12

2. T Getriebe Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 25)	300	voll	-300	-252,10
3. Stoßfänger vorne zerkratzt und eingedellt, instandsetzen (Bild 21, 23)	1.108	anteilig	-388	-326,05
4. Einstieg vorne links zerkratzt und eingedellt, smart repair (Bild 19, 20)	184	voll	-184	-154,62
5. Anhängerkupplung Fehlermeldung, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 17)	300	voll	-300	-252,10
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.361		-1.641	-1.378,99

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, polieren (Bild 24)

Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung brutto		Minderwert in EUR brutto	netto
1. Ladekabel Haushaltssteckdose	350	voll	-350	-294,12
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	350		-350	-294,12

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Andreas Aeuer

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift