

DEKRA Automobil GmbH
Anton-Ditt-Bogen 1a, 80939 München

Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung München
Anton-Ditt-Bogen 1a
80939 München
Telefon 089 / 31690-0
Fax 089 / 31690-222
E-Mail
muenchen-nord.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Muhammet Karabulut
Tel. direkt 089 31690-0

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing



Kennzeichen

M FL268

FIN

WAUZZZGB2NR034708

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
27.05.2025
27.05.2025, 08:00 Uhr, durch Herrn Muhammet Karabulut bei DEKRA Automobil GmbH Rücknahmezentrum München-Lochhausen, Lochhausener Str. 207, 81249 München ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

27.05.2025
Leasing-Nr. 4708521

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-592,00 EUR
-497,48 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen

mit MwSt.
ohne MwSt.

-592,00 EUR
-497,48 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen. Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 102 µm bis 133 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	25.05.2022	Letzte Zulassung	25.05.2022
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	AUDI
Typ / Verkaufsbez.	A1 25 TFSI Sportback	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZGB2NR034708	HSN / TSN	0588 / BNN
Schlüssel-Nr.	10114219	Km-Stand abgelesen	29261
Nächste HU §29 StVZO	05 / 2025	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	70
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Cortina Weiss (B9A)
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16	Vredestein / Quatrac 5 AO	A / O	5 mm
	91 V Freitext			
rechts	195 / 55 R 16	Vredestein / Quatrac 5 AO	A / O	5 mm
	91 V Freitext			
2 links	195 / 55 R 16	Vredestein / Quatrac 5 AO	A / O	6 mm
	91 V Freitext			
rechts	195 / 55 R 16	Vredestein / Quatrac 5 AO	A / O	6 mm
	91 V Freitext			

Pannenset

A/ Ganzjahres; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Akzentflächen schwarz matt, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelgehäuse schwarz, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Dach: Dachkuppel in Wagenfarbe, Dachhimmel in Stoff titangrau, Dachkantenspoiler, Dekoreinlagen Polygonstruktur schwarz, Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) mit Bremsassistent, Fahrwerk: Serienfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernschlüssel (ohne Safe-Lock), Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbar, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 5-Gang-Schaltgetriebe, Gurte: Dreipunkt-Automatikgurte, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersitzbefestigung i-Size auf der

Beifahrerseite und den äußeren Fondsitzen, Klimaanlage, manuell, Kopfstützen (5), Lackierung: Uni, Lenkrad: Lenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht-/Regensensor, Ottopartikelfilter, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Rad: Stahlräder 5,5J x 15", Radio: MMI Radio, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang, Scheinwerfer, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Delta, Sitze: Fahrersitz manuell höheneinstellbar, Sitze: Normalsitze vorn, Sitze: Rücksitzlehne umklappbar, Spurverlassenswarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung, Verglasung: Wärmeschutzverglasung, Wegfahrsperre elektronisch

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
NZ4	Audi connect Notruf & Service
EL1	Audi connect Remote & Control
7W1	Audi pre sense basic
6FA	Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe nicht in Verbindung mit Cortinaweiß
7X1	Einparkhilfe hinten
Y4R	Rad: Audi Neuwagen-Reifengarantie
C2D	Rad: Leichtmetallräder - 16 Zoll - 10-Speichen
RCP	Radio: MMI Radio plus
YJT	Radiozubehör: Ladekabel USB Type-C, für Lightning-Geräte
4A3	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
 bis Wartung verbleiben: 17.100 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

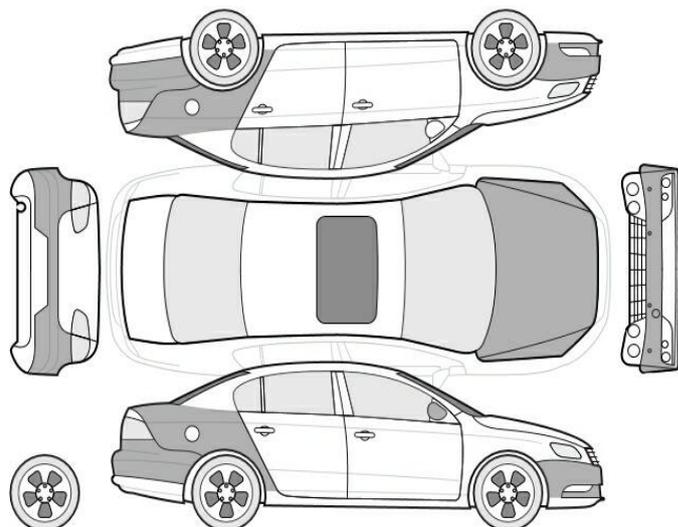

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Seitenteil hinten links, eingedellt, drücken (Bild 13, 14)	92	voll	-92	-77,31
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	92		-92	-77,31

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Ladekante, zerkratzt,
Verkleidung Heckklappe, zerkratzt,
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Außenspiegel rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Seitenteil hinten rechts Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur

Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung brutto		Minderwert in EUR brutto	netto
1. Wartungsnachweis digitale Servicedokumentation	500	voll	-500	-420,17
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	500		-500	-420,17

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Muhammet Karabulut

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
27.05.2025	.	.
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift