

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement,
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	11.12.2024 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement, GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.12.2024
Referenznummern	0002037271

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1KS12792		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	11/2024
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCI 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	91.656 km
Erstzulassung	23.10.2019	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R 16 C	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R 16 C	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R 16 C	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R 16 C	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 30.05.2022 bei km 49.369.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heck beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite		Airbag Fahrerseite	
Aktives Kurvenlicht		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audiosystem 16: Radio mit 4" Multifunktionsdisplay		Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher		FordPass Connect inkl. eCall	
Ford SYNC 3		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	
Bordcomputer		Einstiegsleuchten	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts		Fensterheber elektrisch	
Generator 240 A		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe 6-Gang		Haltegriff B-Säule	
Haltegriffe vorn		Handschuhfach abschließbar	
Heckflügeltüren mit Verglasung		Karosserie/Aufbau: Kombi	
Karosserievariante: Normaldach		Kühlergrill schwarz	
Lenkrad (Leder)		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		Radstand 2933 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem		Reserverad in Fahrbereifung	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		Scheinwerfer H4	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		Schmutzfänger vorn und hinten	
Seitenschutzleisten		Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar)	
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts	
Stahlfelgen 6,5x16		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum		Stoßfänger teillackiert	
Tagfahrlicht LED		Trend	
Verzurrösen (2)		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zusatzheizung elektrisch		Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Doppelklimaanlage	✓	Heckscheibenwischer	✓
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓	Sicht-Paket 1	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren (Bild 23, Bild 24)	90,90 €	90,90 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	302,25 €	151,13 €
Tür vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 27, Bild 28)	541,42 €	270,71 €
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, lackieren (Bild 29)	196,84 €	98,42 €
Seitenwand links, verkratzt, lackieren (Bild 30, Bild 31)	874,74 €	437,37 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn links und rechts, einseitig abgefahren, ersetzen (Bild 21, Bild 22)	433,30 €	433,30 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	120,00 €	120,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Sitzverstellung, fehlt, ersetzen (Bild 32)	37,58 €	37,58 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen (Bild 20)	121,85 €	121,85 €
Fahrzeug Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 14, Bild 15, Bild 16, Bild 17, Bild 18, Bild 19)	10425,75 €	10425,75 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrerhaus Bodenbelag, beschädigt, ersetzen (Bild 33, Bild 34)	410,15 €	205,08 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 345,40 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	13.554,78 €
Minderwert	12.392,09 €
Händlereinkaufspreis	3.650,00 €
Händlerverkaufspreis	4.400,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 16.12.2024

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

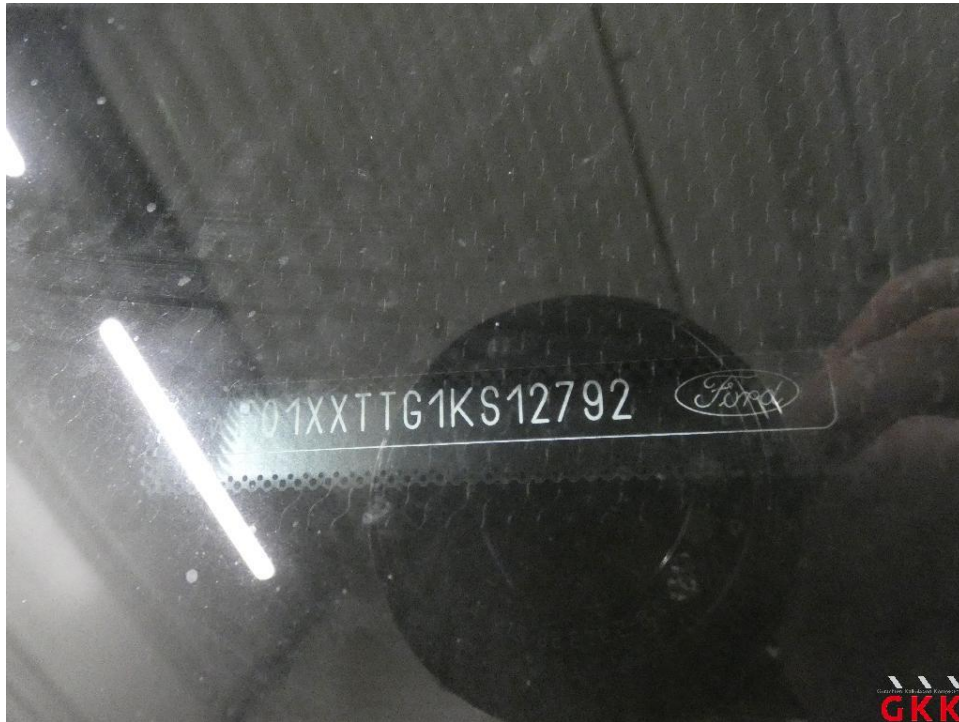


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7

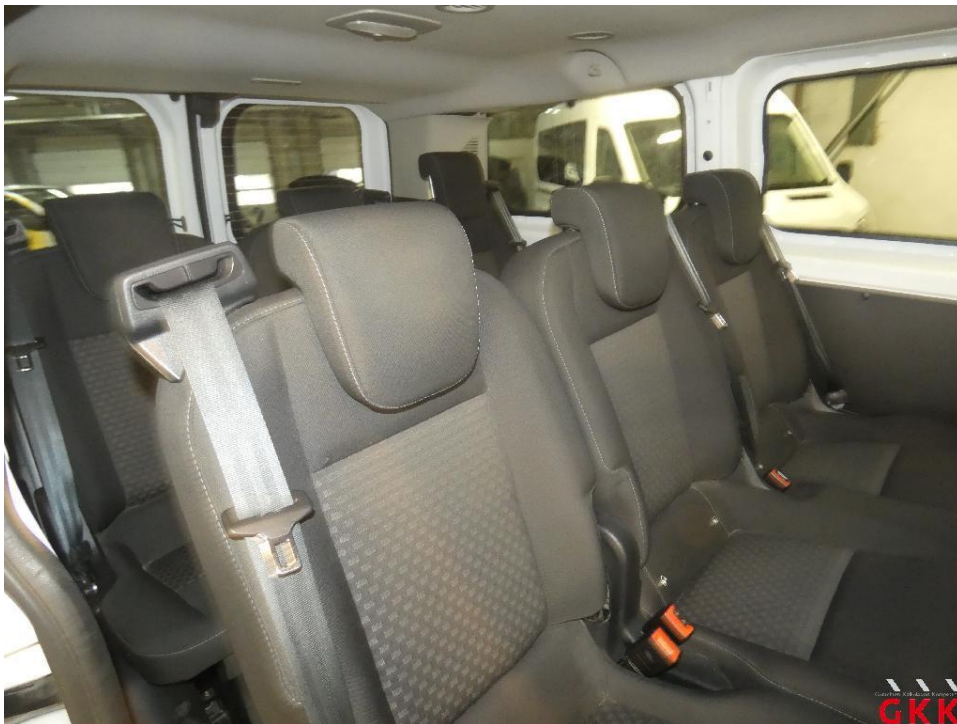


Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

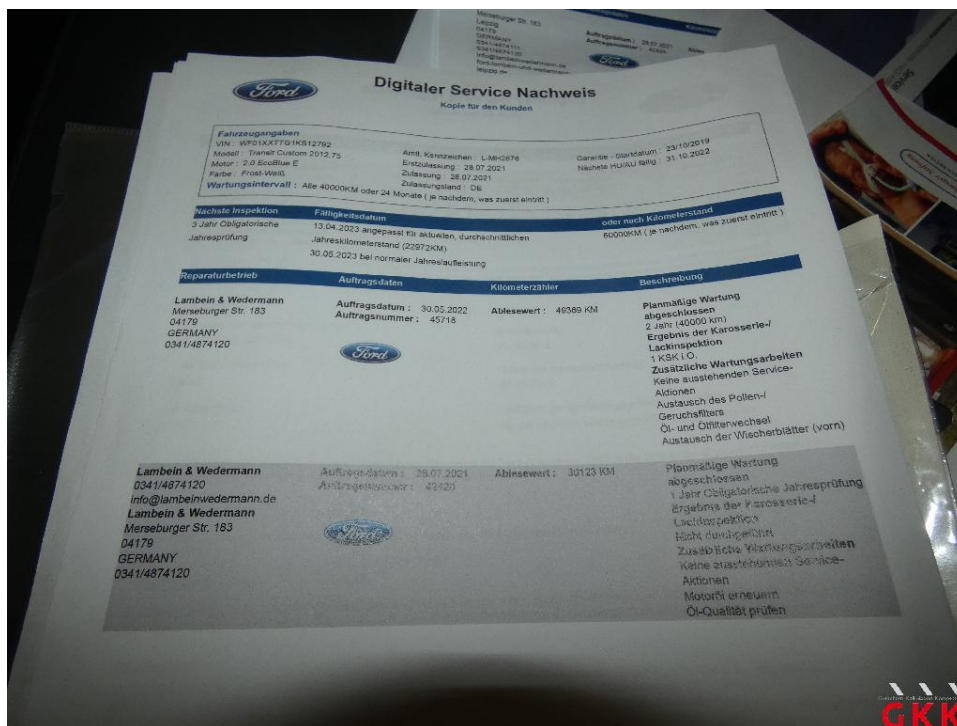


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 16 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 18 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, Seite rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Vorprüfung - Vorderachse bitte Verschleißgrenze beachten

Die HU ist fällig im November 2024.

Die Prüfung erfolgte unter Berücksichtigung vorliegender Bezugsbremskräfte.

Anlage:	Ref. Wert	Kraft [daN]		Funktionsw.	Achsannteil [%]		Ergebnis
		Links	Rechts		Ist	Min	
1. Achse	478	511	547	43,0	71,8	50	i.O.
2. Achse	332	350	357	72,9	28,2	20	i.O.

2. Achse

	Links	Rechts
2. Achse	262	295

gestellte Mängel (OM)

HU-Plakette:
angebracht
(8) nächste HU:
November 2024

ingenieur
omas Schmiedel

01272001

erhalten wurde am 27.11.2023 durch die Werkstatt mit der Nr. FS-3-01-0129-63 überprüft

DIN EN ISO/IEC 17020:2012 akkreditierte Inspektionsstelle
nur für den in der Urkundenanlage (D-IS-11290-01-00) aufgeführten Akkreditierungsumfang.

Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Untersuchung: 91,00 EUR
12,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und für Rechnung des KUS
UST-Id Nr.: DE162499068
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung der Untersuchung
www.gkk.de Tel.: 03720 42443

Bild 20 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 21 Reifen, vorn links und rechts, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 22 Reifen, vorn links und rechts, einseitig abgefahren, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung unterhalb -lackiert-, verkratzt, Spotlackieren

Fotoanlage



Bild 25 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 28 Tür vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 30 Seitenwand links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

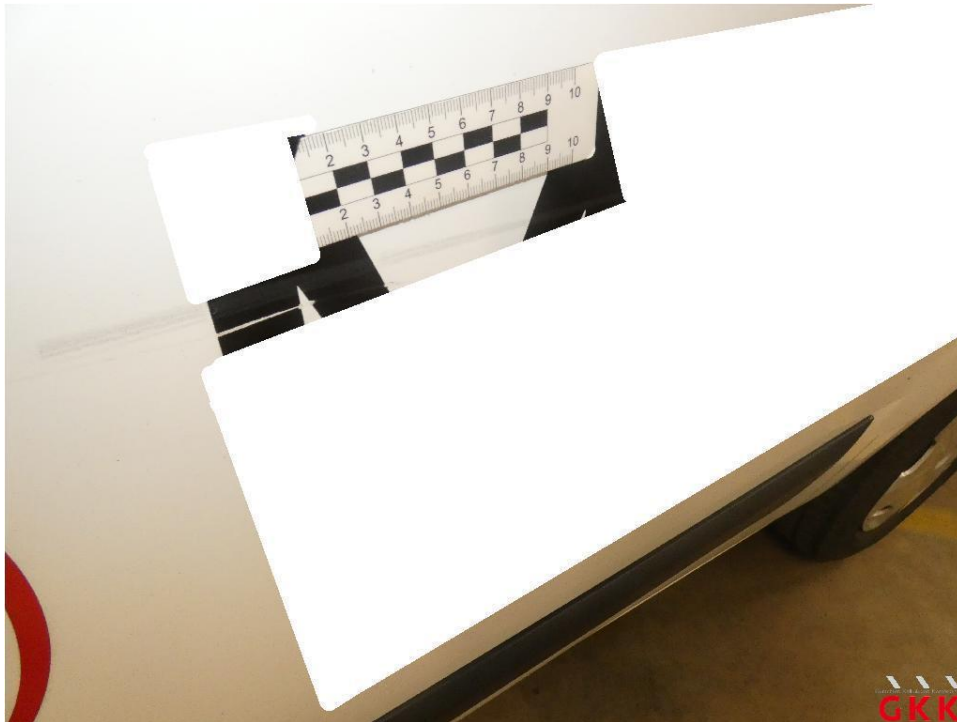


Bild 31 Seitenwand links, verkratzt, lackieren



Bild 32 Sitz vorne links, Sitzverstellung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Fahrerhaus, Bodenbelag, beschädigt, ersetzen



Bild 34 Fahrerhaus, Bodenbelag, beschädigt, ersetzen