

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	27.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	94116 Hutthurm, Sonnleite 2
Besichtigungsdatum	03.06.2025
Referenznummern	244455

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	6FPPXXMJ2PMU72345		
Fahrzeugart	PKW - Pick-Up	Farbton / Lackart	Blau / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	04/2026
Typ / Verkaufsbez.	Ranger Raptor 2.0 TDCI Doppelkabine 4x4	Laufleistung abgelesen	47.998 km
Erstzulassung	04.06.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 10	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	2
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 156 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Geländereifen	Leichtmetallrad	General	285/70 R 17 116/113S	8 mm
vorn rechts	Geländereifen	Leichtmetallrad	General	285/70 R 17 116/113S	8 mm
hinten rechts	Geländereifen	Leichtmetallrad	General	285/70 R 17 116/113S	8 mm
hinten links	Geländereifen	Leichtmetallrad	General	285/70 R 17 116/113S	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✓ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 02.04.2024 bei km 40.100.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3. Bremsleuchte	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
Anhängerkupplung	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antriebsart: Allradantrieb
Audio-Paket 129	Radioempfang digital (DAB)
FordPass Connect inkl. eCall	Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
AUX-IN-Anschluss	USB-Anschluss
Farbdisplay (8 Zoll)	Rückfahrkamera
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Außenspiegel schwarz
Außentemperaturanzeige	Batterie verstärkt
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bluetooth-Schnittstelle
Bodenleuchte im Außenspiegel	Bordcomputer
Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert	Dachkonsole mit Leseleuchten
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Aktives Überrollschutzsystem
Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
Fensterheber elektrisch hinten	Fensterheber elektrisch vorn
Frontscheibe heizbar	Fußmatten Premium
Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)	Gurtstraffer
Heckscheibe heizbar	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Intelligent Protection System (IPS)	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	Seitenairbag vorn
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine	KeyFree-System
Kindersicherung elektrisch	Knieairbag Fahrerseite
Laderaum-Paket 22	Pritschenabdeckung (Rollo)
Sportbügel hinten schwarz (Ladefläche)	Laderaumwanne
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
LM-Felgen	Mittelkonsole Premium
Getränkehalter vorn	Modellpflege (2)
Motor 2,0 Ltr. - 156 kW TDCi Panther KAT	Rad-Paket 41
Reserverad in Fahrbereifung	Radstand 3220 mm
Raptor-Paket	Off-Road-Paket
Unterfahrschutz	Unterfahrschutz hinten
Sperrdifferential	Sitz-Paket 53
Sitzheizung vorn	Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Kühlergrill schwarz	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
Scheibenwischer mit Regensensor	Stoßfänger hinten schwarz (Stahl)
Parkpilotsystem hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum	Klimaautomatik 2-Zonen
Heckklappenbetätigung elektrisch	Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Steckdose 230V		Rußpartikelfilter	
Rücksitz-Paket 11		Mittelarmlehne hinten	
2.Sitzreihe mit Sitzbank		Sitzausstattung: 5-Sitzer	
Kopfstützen hinten		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Scheinwerfer LED		Nebelscheinwerfer LED	
Schmutzfänger hinten		Servolenkung elektrisch	
Sitzbezug / Polsterung: Leder		Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)		Start/Stop-Anlage	
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum		Tagfahrlicht	
Türgriffe außen lackiert		Verglasung getönt	
Vorbereitungs-Paket Tachograph		Wegfahrsperr	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Metallic-Lackierung	✓	Standheizung	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	430,38 €	279,75 €
Motorhaube, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, lackieren (Bild 16, Bild 17)	1284,06 €	834,64 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 14, Bild 15)	975,09 €	633,81 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts Blende -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen	213,49 €	213,49 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.903,02 €
Minderwert	1.961,69 €
Händlereinkaufspreis	27.825,00 €
Händlerverkaufspreis	30.450,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 20 Fotos.

Jester, Daniel

 Der Sachverständige, 04.06.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

Wahl für Service, Karosserie- und Lackinspektion		Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service	
Bis zu 15.000 km	Bis zu 30.000 km	Bis zu 40.000 km	
Typische Nutzungs- dauer des Motors	Typische Nutzungs- dauer des Motors	Typische Nutzungs- dauer des Motors	
12.000 - 15.000 km	25.000 - 30.000 km	36.000 - 40.000 km	
8.000 - 12.000 km	16.000 - 25.000 km	24.000 - 36.000 km	
5.000 - 8.000 km	9.000 - 16.000 km	15.000 - 24.000 km	
Fahrzeugnutzung			
Normal Normaler Pendlerverkehr mit Autobahn- fahrt. Unbeladen bis leicht beladen und Fläche bis leicht hügelige Straßen.			
Anspruchsvoll Kurzstrecken mit Starts und Stopps. Leicht bis schwer beladen und Zugbe- trieb. Längere Straßen oder unbefestigte Wegstrecken. Längere Leerlaufzeiten. Ein hoher Anteil an Kurzstrecken kürzer als 10 km und sehr häufigen, insbesondere nach Kaltstarts.			
Extrem Kurzstrecken mit Starts und Stopps und vielen Ababstellen. Maximal beladen und Zugbetrieb. Gelände mit Geschwindigkeitbegren- zung, z. B. Fußgänger.			

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Service	
Ablieferungs-Inspektion Datum: <u>27.05.22</u> Kilometerstand: <u>19393</u> Überprüft auf offene Service Aktionen: ☒ Offene Service Aktionen abgearbeitet: ☒	Vertragspartner AUTO-FIEGL GmbH Kafkastraße 1 - Tel. 0911/81201-0 D-90471 Nürnberg Unterschrift: <u>[Signature]</u>
Datum: <u>27.05.22</u> Kilometerstand: <u>19393</u> Rechnungsnummer: <u>inter. 13339</u> Unterschrift: <u>Zintz W.</u> Nächster Service fällig: <u>original Teile verwendet</u>	Händlerstempel Proton AUTOSERVICE KFZ Service Werkstatt Zintz Löwenburger Str. 10 90475 Nürnberg Tel. 0911/81201-0 Vertriebsleiter 3710
Datum: <u>2.04.24</u> Kilometerstand: <u>40.100</u> Rechnungsnummer: <u>inter. 16</u> Unterschrift: <u>Zintz W.</u> Nächster Service fällig: <u>426</u>	Händlerstempel Proton AUTOSERVICE KFZ Service Werkstatt Zintz Löwenburger Str. 10 90475 Nürnberg Tel. 0911/81201-0 Vertriebsleiter 3710

Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14 Seitenwand links, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Seitenwand links, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 16 Dach, beschädigt, lackieren

Fotoanlage

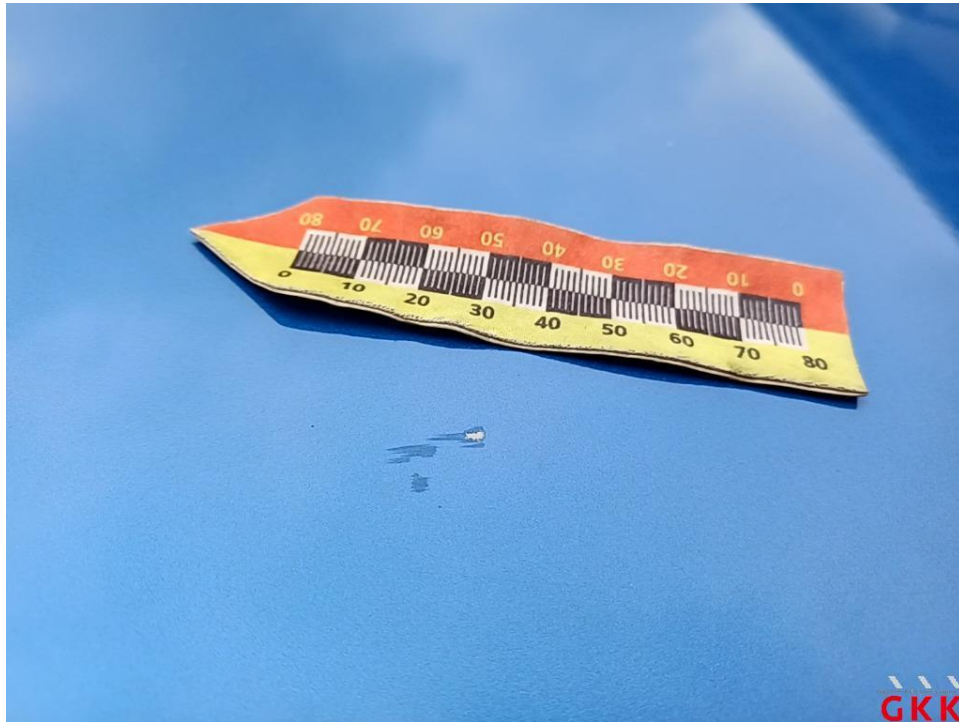


Bild 17 Dach, beschädigt, lackieren



Bild 18 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen