



WBA6N71070FL31039

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	84 687 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	15 000 km
Type/Modèle	330e xDrive	Certificat de contrôle technique (Rapport non disponible)	05/2026
Numéro de châssis	WBA6N71070FL31039	Puissance / Cylindrée	135 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	18 mai 2021	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	09/2024, 65 890 km	Peinture	
Type de carburant	Ext.Hybr.B/E édition	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	2 Pneus (innen abgefahren) - Usé - Pas de moins-value
2	2e Jeu de roues	2 Jantes alliage - Erafilé - Pas de moins-value
3	Panneau latéral arrière droit	Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage
4	Documents	Certificat de contrôle technique (Fehlt) - Remplacer
5	Rétroviseur droit	Capuchon - Erafilé - Réparation intelligente
6	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Diminution de valeur
7	Mesure	Châssis - Position erronée - Régler/ajuster
8	Habillages/Protections	Habillage porte arrière gauche - Dommages - Remplacer
9	Vitrage	Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Dommage causé par des cailloux - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value
3	Habitacle	Habitacle - Eraflore - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante

Reprise de peinture constatée



N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/40 R19 93Y	Pirelli	Pneus été	4mm - 4mm	OK	
2	255/35 R19 96Y	Pirelli	Pneus été	6mm - 6mm	OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	5mm - 5mm	OK	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	3mm - 3mm	Non OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 13 mai 2025

Numéro de protocole: 39676458

Date de livraison: 13 mai 2025



Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Conditionnel : lumière/humidité/saleté
Type/Modèle	330e xDrive	Kilométrage (Lu)	84 687 km
Numéro de châssis	WBA6N71070FL31039	Première immatriculation	18 mai 2021

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Une inspection visuelle appropriée de la peinture et de la carrosserie n'a été possible que dans une mesure limitée en raison de conditions d'éclairage insuffisantes, d'humidité ou de saleté.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle

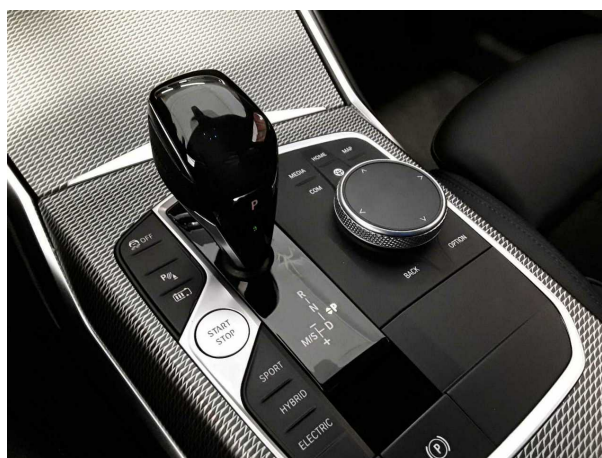


Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle



Illustration 9: Habitacle



Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers



Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers



Illustration 16: Divers



Illustration 17: Divers



Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers



Illustration 20: Divers



Illustration 21: Divers



Illustration 22: Divers

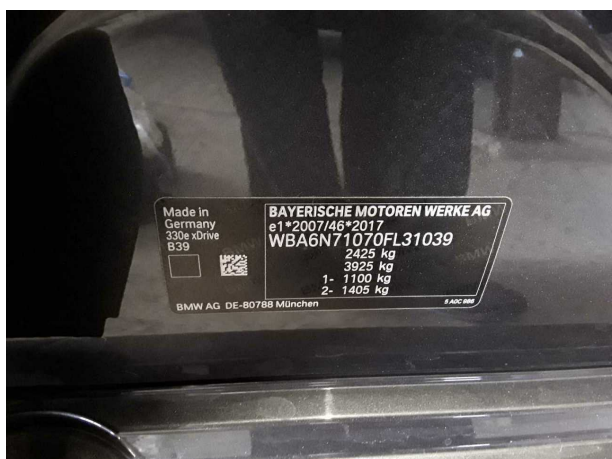


Illustration 23: Divers

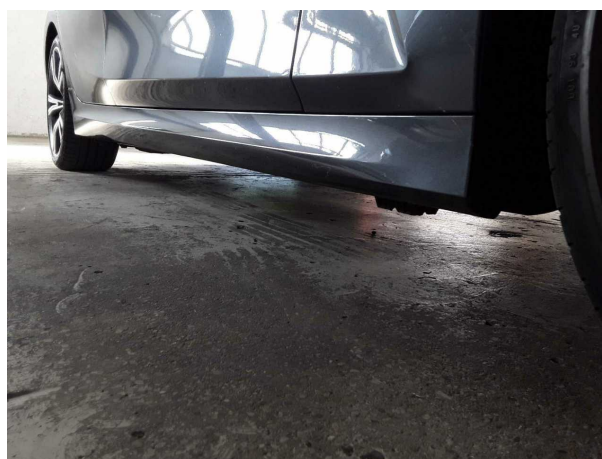


Illustration 24: Divers

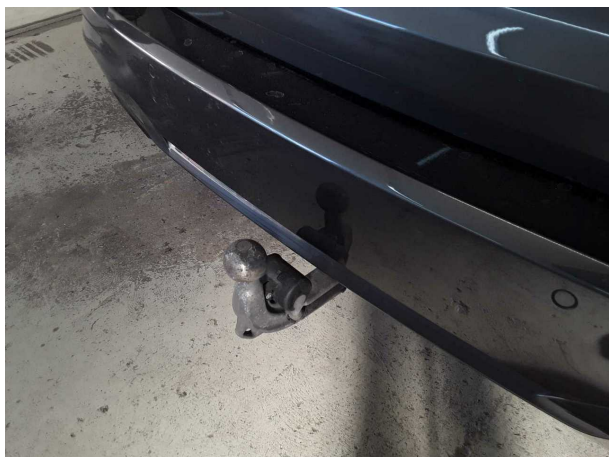


Illustration 25: Divers

Photos de dommage



Domage #1: 2e Jeu de roues: 2 Pneus (innen abgefahren) - Usé - Pas de moins-value



Domage #2: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Pas de moins-value




Domage #2: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Pas de moins-value



Domage #2: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Pas de moins-value



Domage #2: 2e Jeu de roues: 2 Jantes alliage - Erafilé - Pas de moins-value

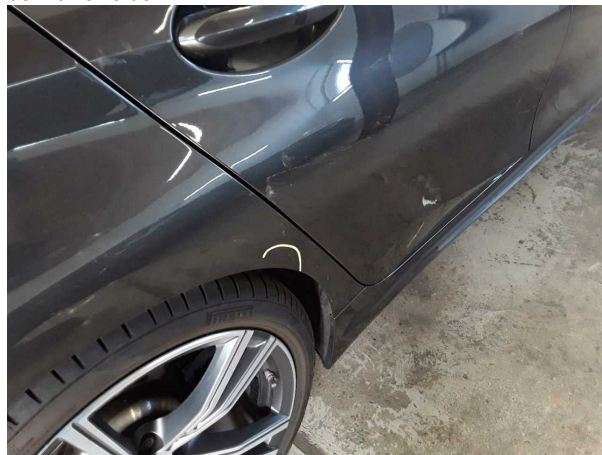


Domage #3: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #3: Panneau latéral arrière droit: Paroi latérale - Rayure(s) - Revêtement/polissage



Dommage #5: Rétroviseur droit: Capuchon - Éraflé - Réparation intelligente

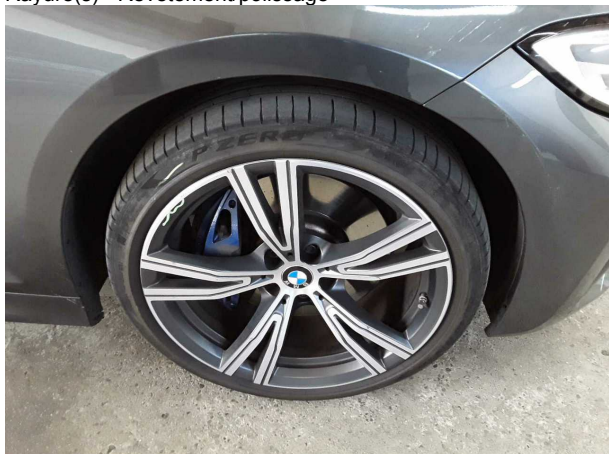


Dommage #6: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Éraflé - Diminution de valeur



Dommage #6: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droi... - Éraflé - Diminution de valeur




Dommage #8: Habillages/Protections: Habillage porte arrière gauche - Dommages - Remplacer

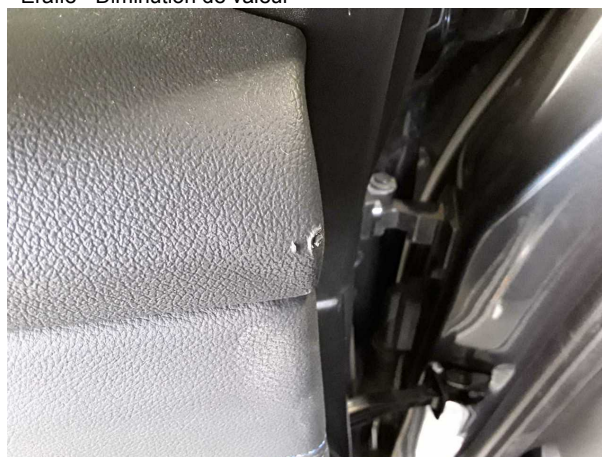

Dommage #8: Habillages/Protections: Habillage porte arrière gauche - Dommages - Remplacer



Dommage #9: Vitrage: Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer

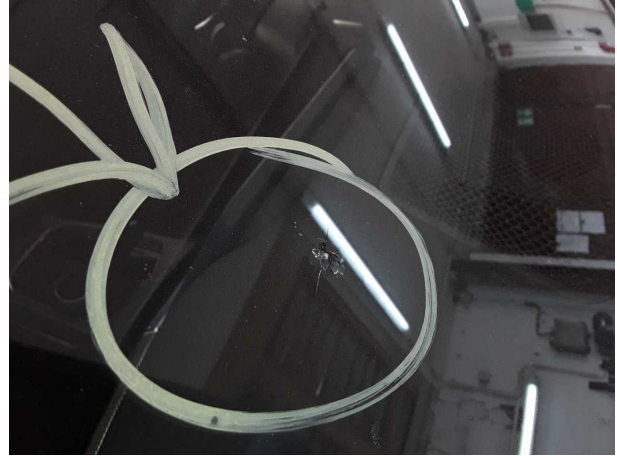

Dommage #9: Vitrage: Pare-brise (Rissbildung) - Dommage causé par des cailloux - Remplacer