

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	20.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	22.05.2025
<b>Referenznummern</b>	0002035677

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF01XXTTG1KU57172</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Mehrzweckfahrzeug	<b>Farbton / Lackart</b>	Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	keine Angabe
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L2 Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	7.711 km
<b>Erstzulassung</b>	06.04.2020	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6d-Temp
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	9 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.995 ccm / 77 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden einer Kopie der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16 C	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16 C	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16 C	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65 R16 C	6 mm
Reservebereifung:					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 28.07.2023 bei km 3.415.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :     Ja             Nein             Nicht prüfbar             Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

<b>Anmerkungen</b>

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Airbag Beifahrerseite		Airbag Fahrerseite	
Aktives Kurvenlicht		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)		Bordcomputer	
Einstiegsleuchten		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	
Fensterheber elektrisch		Generator 240 A	
Getriebe 6-Gang		Haltegriff B-Säule	
Haltegriffe vorn		Handschuhfach abschließbar	
Heckflügeltüren mit Verglasung		Karosserie/Aufbau: Kombi Hochraum	
Karosserievariante: Normaldach		Kühlergrill schwarz	
Lenkrad (Leder)		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		Radstand 3300 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem		Reserverad in Fahrbereifung	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		Scheinwerfer H4	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		Schmutzfänger vorn und hinten	
Seitenschutzleisten		Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	
Stahlfelgen 6,5x16		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum		Stoßfänger teillackiert	
Tagfahrlicht LED		Trend	
Verzurrösen (4)		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zusatzheizung elektrisch		Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 3)	✓	Radioempfang Digital (DAB+)	✓
Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	✓	Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	✓
Touchscreen-Farbdisplay (8 Zoll)	✓	Doppelschließanlage	✓
Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem	✓	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓
Rückfahrkamera mit Farbdisplay	✓	Schlechtwege-Paket 2	✓
Sitz-Paket 17 / 31 Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz inkl. Seitenairbag und Sitzheizung, Stoff	✓	Seitenairbag	✓
Kopf-Schulter-Airbag vorn	✓	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	✓
Sitze im Lade-/FG-Raum: Sitzlehnen neigungsverstellbar	✓	Sitze im Lade-/FG-Raum: Sitze mit Armlehnen	✓
Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓
Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung	✓		

### Wertbeeinflussende Faktoren

<b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, verschmutzt, aufbereiten (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	80,00 €	80,00 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19)	922,87 €	627,78 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15)	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 16, Bild 17)	851,41 €	851,41 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

### Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

<b>Reparaturkosten</b>	<b>1.976,13 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.681,04 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>14.050,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>15.650,00 €</b>

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

Rudzinski, Bernd

\_\_\_\_\_  
Der Sachverständige, 26.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

### Fotoanlage



Bild 11

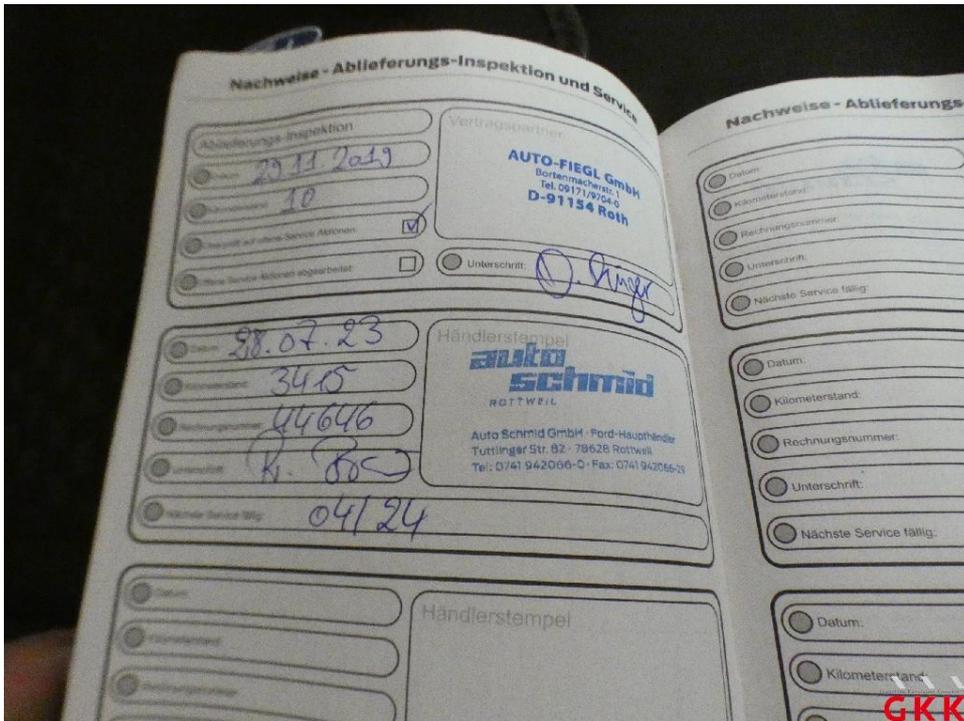


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage

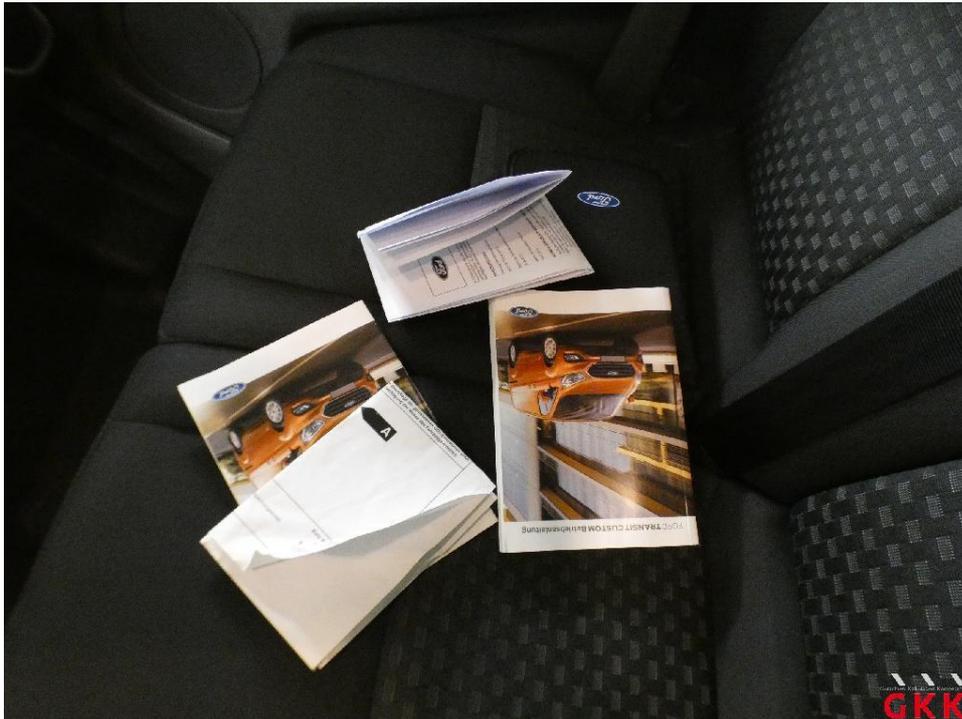


Bild 15 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

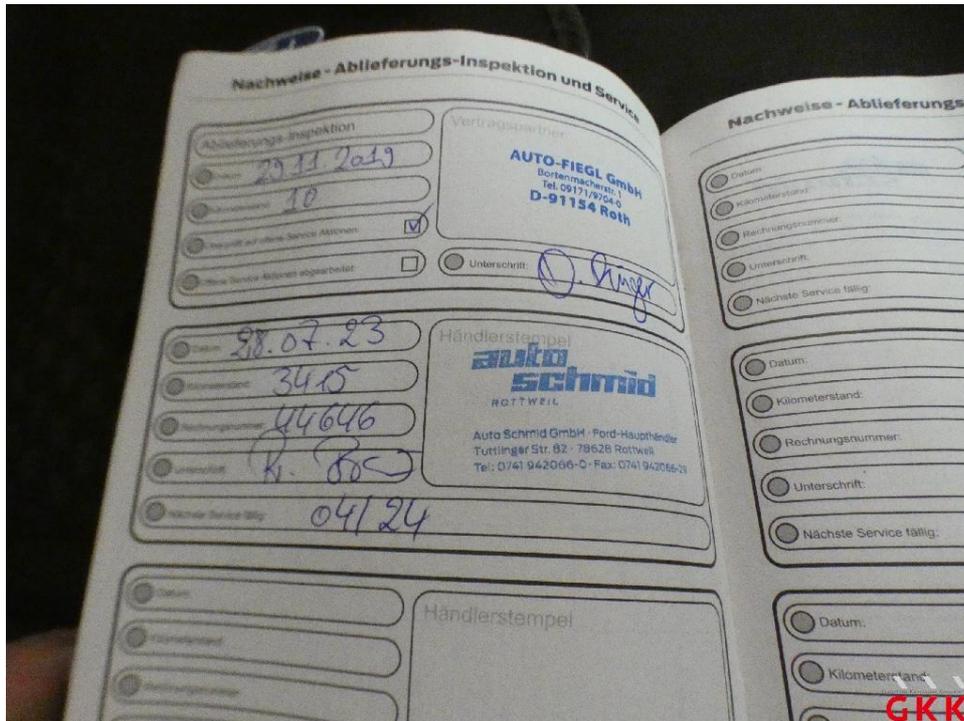


Bild 16 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen

### Fotoanlage

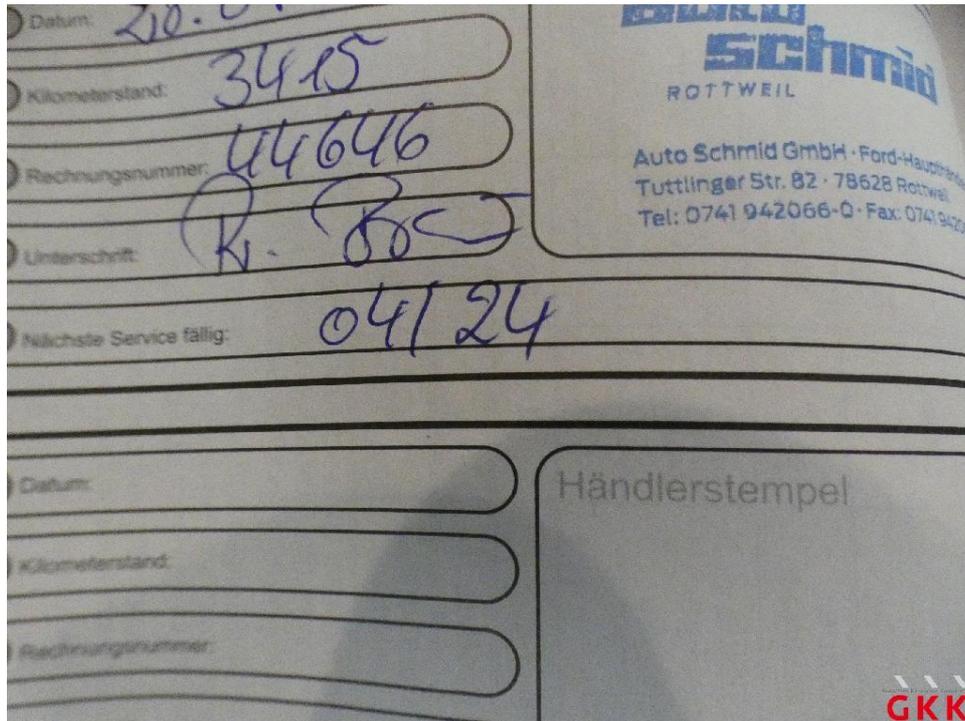


Bild 17 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen



Bild 18 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 19 Hecktür rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Dach, verschmutzt, aufbereiten

## Fotoanlage



Bild 21 Dach, verschmutzt, aufbereiten



Bild 22 Dach, verschmutzt, aufbereiten