

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	16.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	20.05.2025
Referenznummern	0002059354

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VEFYHT2NJ557181		
Fahrzeugart	PKW - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Combo E Cargo 1.5 D Edition XL	Laufleistung abgelesen	41.802 km
Erstzulassung	21.03.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 75 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 96V	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 96V	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 96V	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 96V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 11.04.2025 bei km 40.252.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Antriebsart: Frontantrieb		Audiobedienung am Lenkrad	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Erhöhte Nutzlast		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe 6-Gang	
Heckflügeltüren ohne Verglasung		Karosserie/Aufbau: Kasten	
Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2		Klimaanlage	
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion		Sicht-Paket	
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent		Scheibenwischer mit Regensensor	
Info-Display, groß		Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	
Sicherheits-Paket		Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor		Lenkrad heizbar	
Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF		Nebelscheinwerfer	
Radkappen		Radstand 2975 mm	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Schiebetür rechts		Schließ-/Startsystem Keyless Open	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Airbag Fahrerseite	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Sitzverstellung vorn links (6-fach)	
Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	
Stahlfelgen 6,5x16		Radnabenabdeckungen	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung Vorbereitung	✓	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	✓
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	✓	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	✓
Laderaumtrennwand mit Fenster	✓	Parkpilotsystem hinten	✓
Rückfahrkamera	✓	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 17, Bild 18)	80,00 €	80,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	80,00 €	80,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür rechts innen, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Hecktür links innen, beschädigt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel ohne Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 15)	55,18 €	55,18 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16)	121,85 €	121,85 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	337,03 €
Minderwert	337,03 €
Händlereinkaufspreis	9.975,00 €
Händlerverkaufspreis	11.250,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 21.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

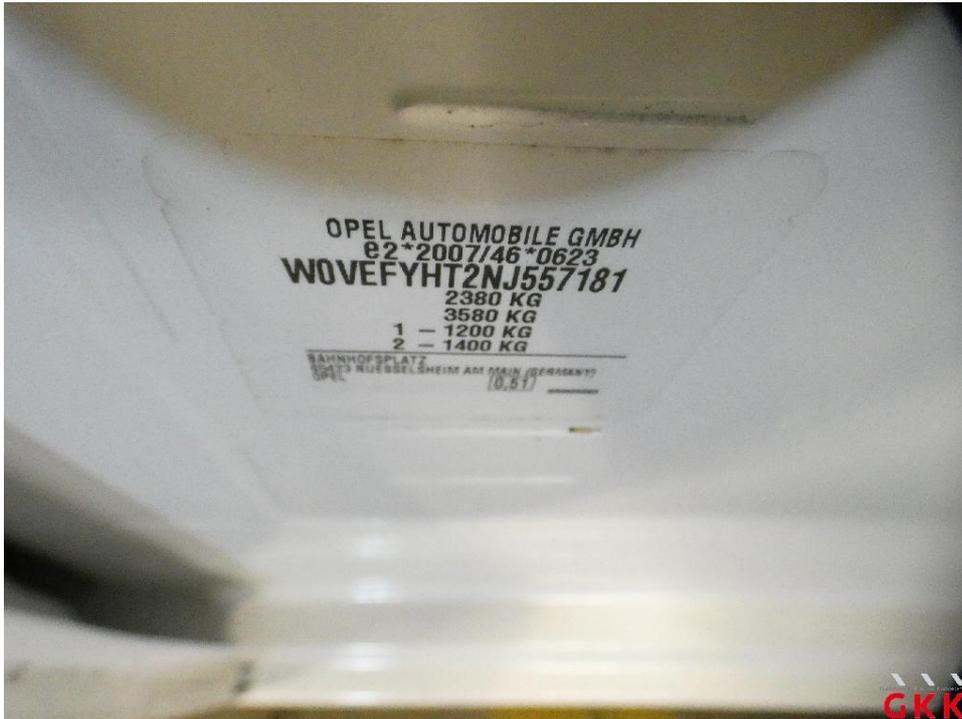


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

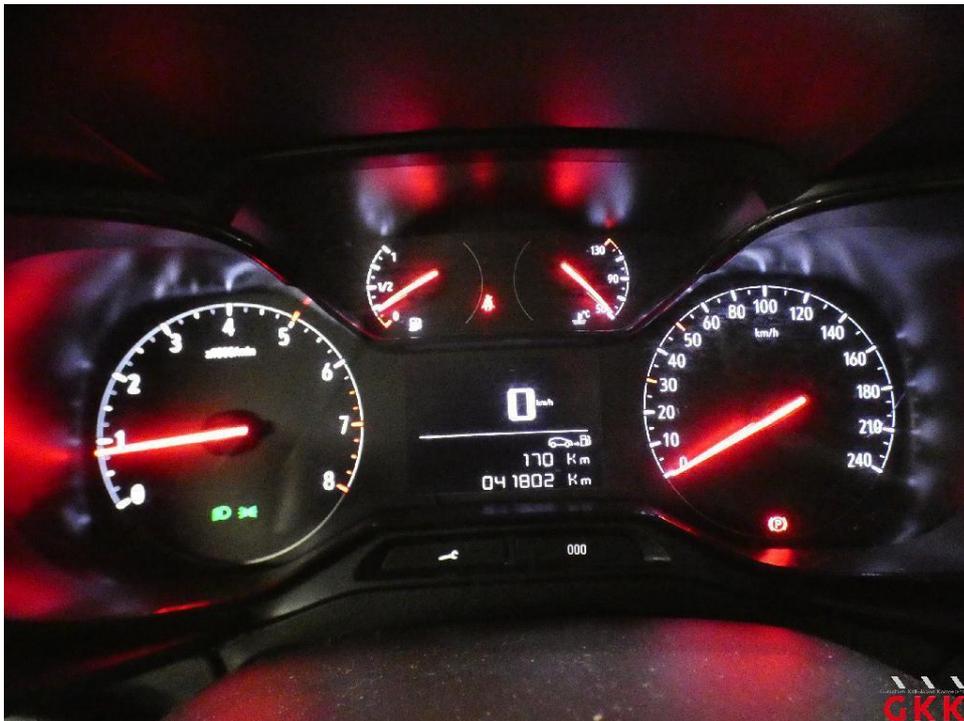


Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

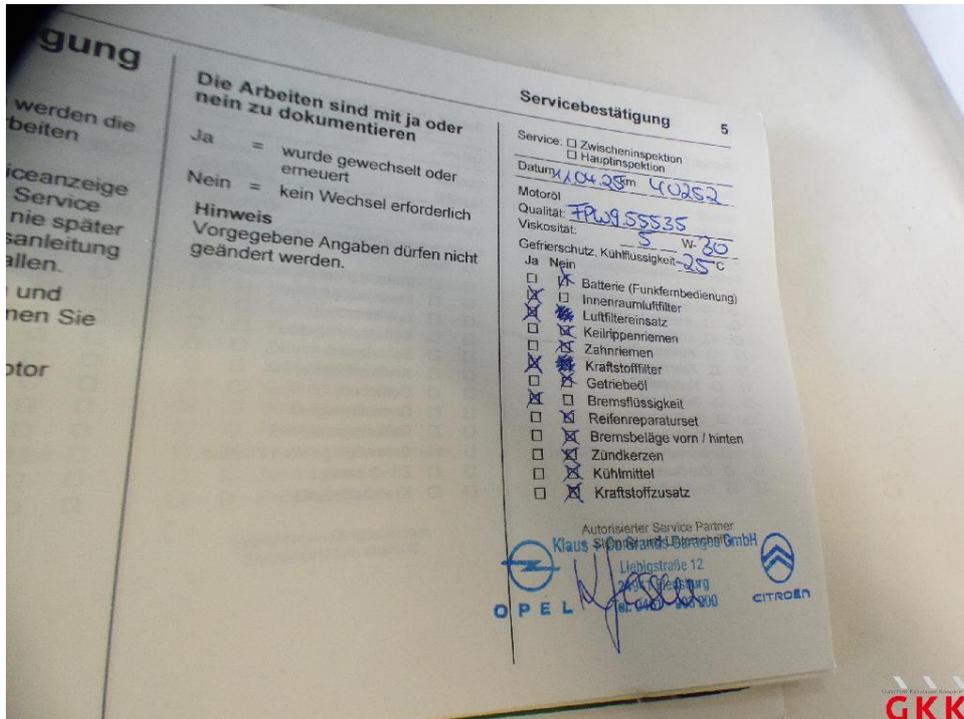


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Hauptschlüssel, ohne Fernbedienung, fehlt, ersetzen



Bild 16 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 20 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair