

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	09.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	14.05.2025
Referenznummern	0002058831

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	NLHDN51AANZ129536		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Grün / Metallic
Hersteller	Hyundai	Nächste HU	05/2025
Typ / Verkaufsbez.	i10 Edition 1.0 30+	Laufleistung abgelesen	15.256 km
Erstzulassung	04.05.2022	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	998 ccm / 49 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/45 R16 84V	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/45 R16 84V	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/45 R16 84V	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Michelin	195/45 R16 84V	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 15.05.2024 bei km 10.125.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3. Bremsleuchte	Abbiegelicht
Ablagebox / Stauraum unter Kofferraumboden	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite
Aktives Bremslicht (ESS)	Alarmanlage
Anti-Blockier-System (ABS)	Audiobedienung am Lenkrad
Audiosystem: Radio RDS	Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bordcomputer
Bordcomputer mit TFT-Farbdisplay, hochauflösend	Bremsassistent
Dachspoiler	Einparkhilfe hinten
Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor	Elektr. Bremskraftverteilung
Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent	Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.)	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
Fensterheber elektrisch vorn	Freisprecheinrichtung Bluetooth
Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM)	Gepäck-/Laderaumleuchte
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter)	Getriebe 5-Gang
Getränkehalter vorn	Gurtstraffer
Heckscheibe heizbar	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Schwarz	Innenausstattung: Dekoreinlagen Obsidian Black GLS
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage	Innenraumfilter: Pollenfilter
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten verstellbar
Kühlergrill schwarz (glanzlackiert)	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Lenkrad heizbar	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Licht-aus-Automatik	LM-Felgen
Motor 1,0 Ltr. - 49 kW KAT	Navigationssystem
Service-System: Remote Services (Blue Link)	Nebelschlussleuchte
Projektor-Scheinwerfer	Radioempfang digital (DAB+)
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rückfahrkamera	Rücksitzlehne geteilt/klappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Seitenairbag vorn	Seitenaufprallschutz
Servolenkung	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Sitzheizung vorn
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Start/Stop-Anlage
Stoßfänger Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Türlautsprecher hinten
USB-Anschluss Mittelkonsole	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite	Wegfahrsperrung (elektronisch)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Mica-Lackierung / Mineraleffekt-Lackierung

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, Hagelschaden, kalt drücken (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	159,52 €	159,52 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, verkratzt, polieren (Bild 15, Bild 16)	79,76 €	79,76 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen	121,85 €	121,85 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	361,13 €
Minderwert	361,13 €
Händlereinkaufspreis	8.550,00 €
Händlerverkaufspreis	9.750,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 19 Fotos.

Lang, Christopher

 Der Sachverständige, 19.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

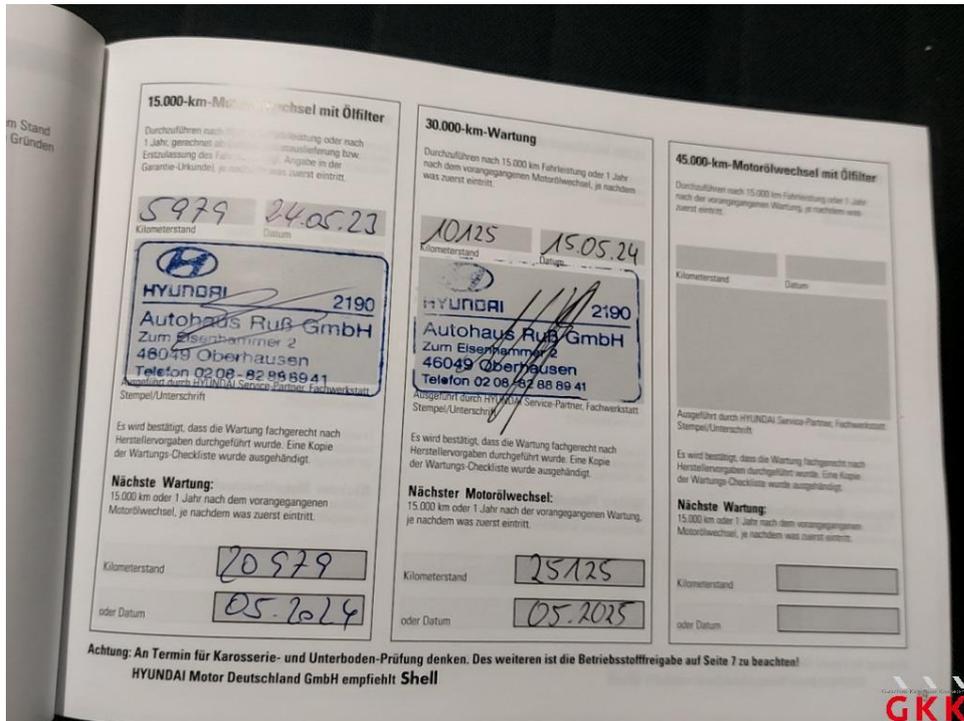


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

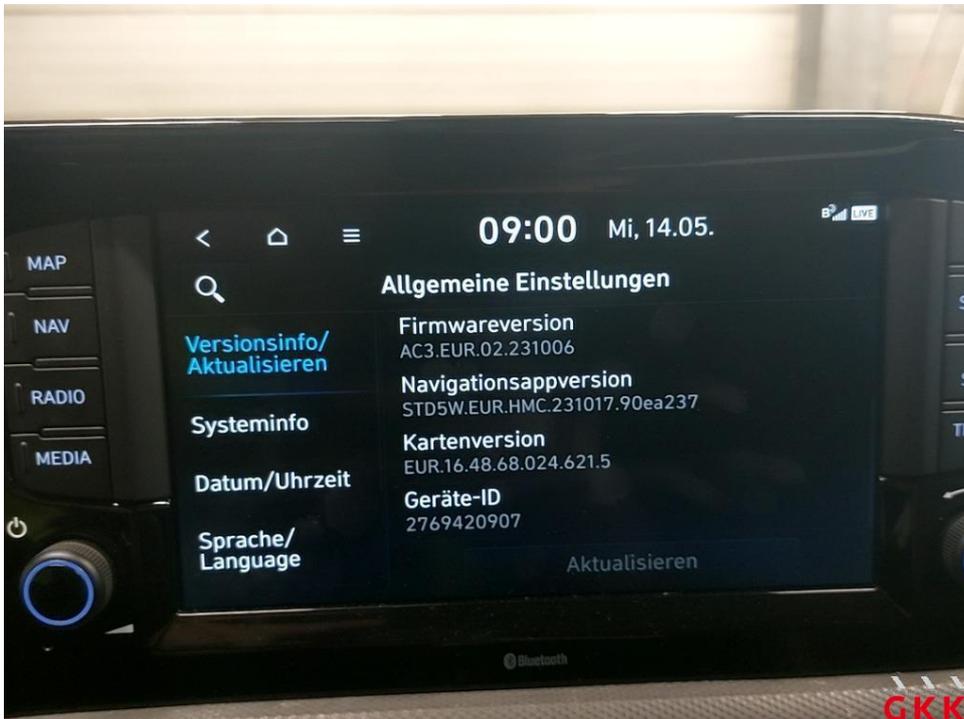


Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Tür hinten rechts, verkratzt, polieren

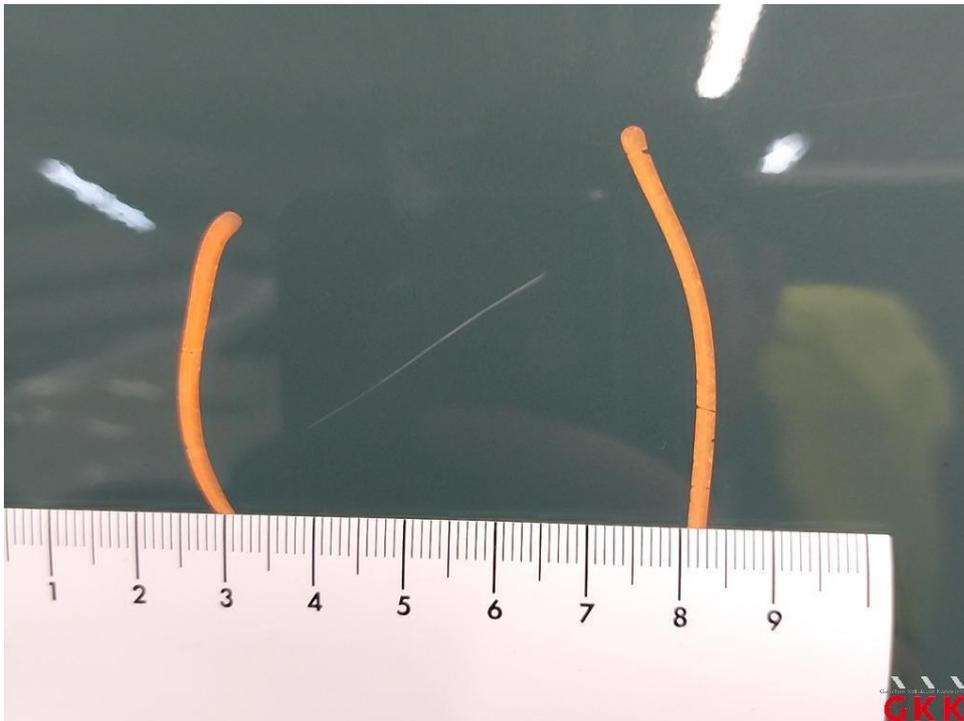


Bild 16 Tür hinten rechts, verkratzt, polieren

Fotoanlage



Bild 17 Dach, Hagelschaden, kalt drücken

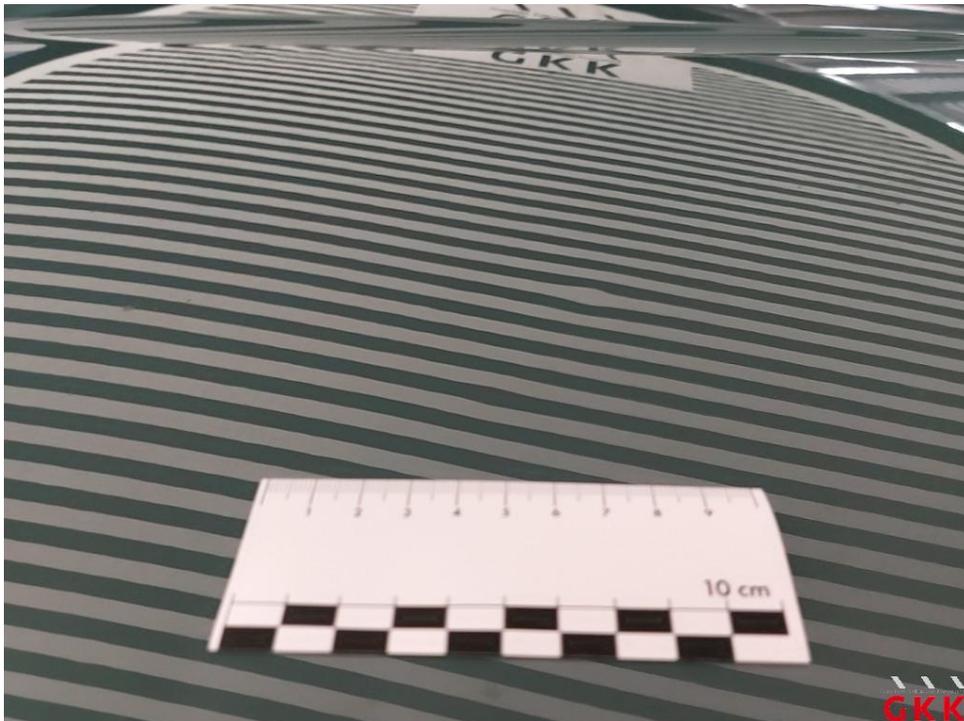


Bild 18 Dach, Hagelschaden, kalt drücken

Fotoanlage

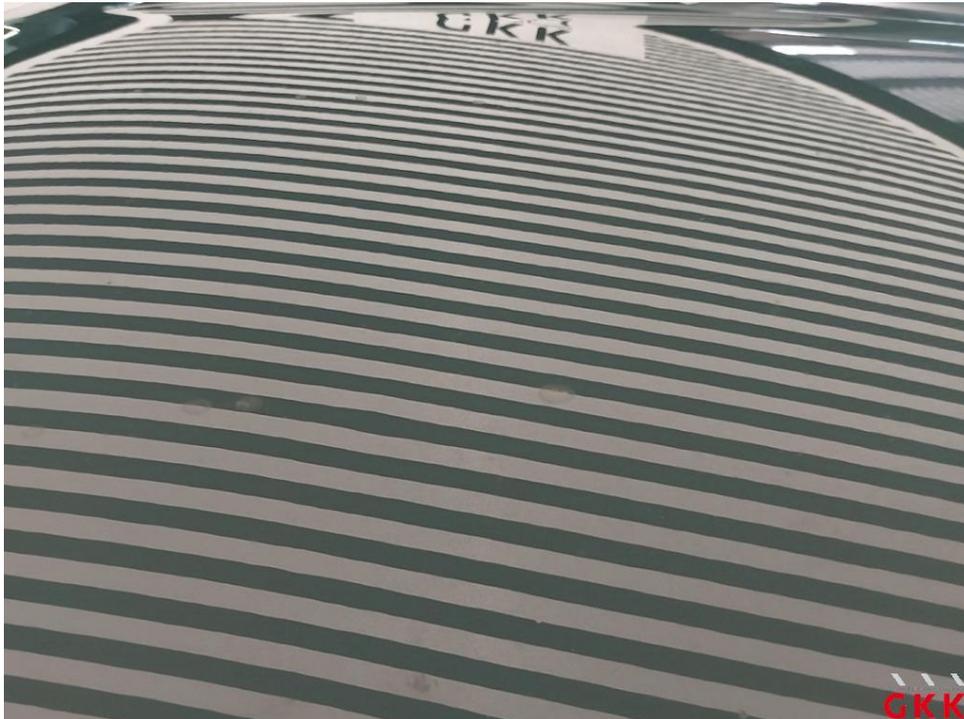


Bild 19 Dach, Hagelschaden, kalt drücken