



WBA6N310X0FK89720

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	97.302 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	19.000 km
Typ/Modell	330e	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2026
Fahrgestellnummer	WBA6N310X0FK89720	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	04.02.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufI	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Interieur	Trennnetz (fehlt) - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
7	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
8	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe mit Spurhalteassistent (OhneRissbildung) - Steinschlag - kein Abzug
4	Motorhaube	Motorhaube (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Seite rechts, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.04.2025
Protokollnummer: 39500040
Anlieferungsdatum: 28.04.2025



Auto Plus

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	2mm - 2mm	n.i.O.	
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	255/40 R18 99Y	Goodyear	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	255/40 R18 99Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

TÜV SÜD Auto Plus GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 28.04.2025
Protokollnummer: 39500040
Anlieferungsdatum: 28.04.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	330e	Laufleistung (abgelesen)	97.302 km
Fahrgestellnummer	WBA6N310X0FK89720	Erstzulassung	04.02.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Sonstiges



Abbildung 9: Sonstiges



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

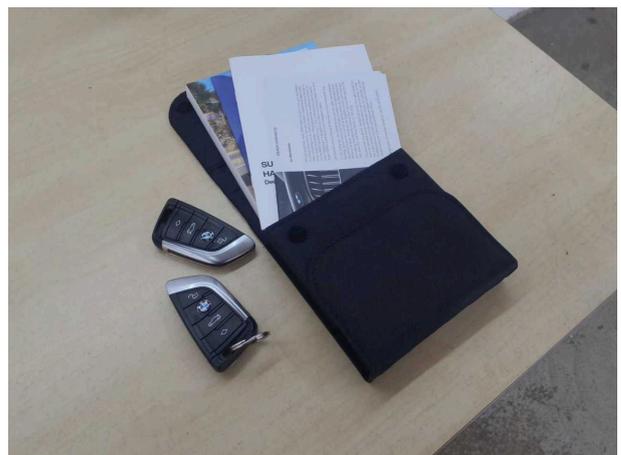


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

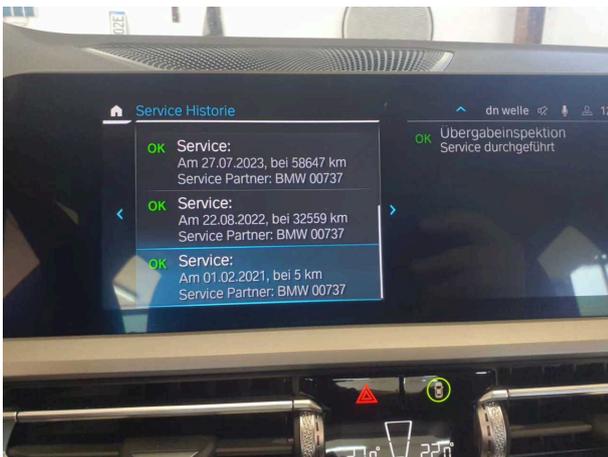


Abbildung 21: Sonstiges

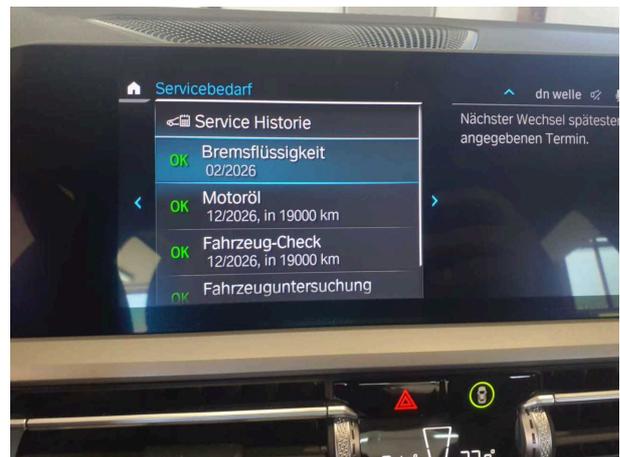


Abbildung 22: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Reifen vorn - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschade... instandsetzen und lackieren




Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern

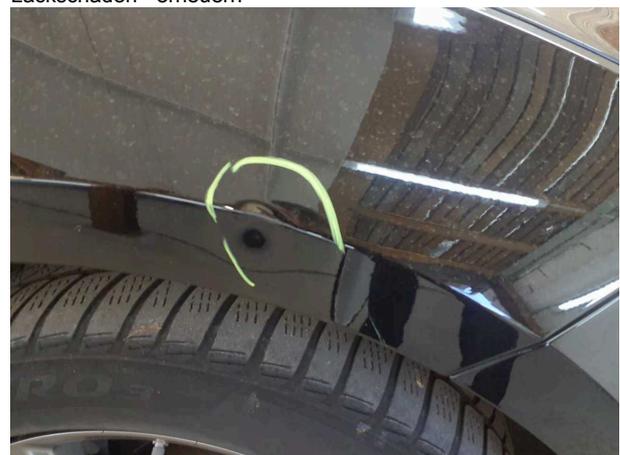

Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Beschädigung #8: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott