

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	23.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	27.05.2025
Referenznummern	0002087803

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W1V9071351N230161		
Fahrzeugart	Transporter - Koffer mit Ladegerät	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Mercedes-Benz	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Sprinter III 317 CDI RWD	Laufleistung abgelesen	92.306 km
Erstzulassung	18.04.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.950 ccm / 125 KW
Antriebsart	Heckantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	235/65 R 16C 121/119R AS	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	235/65 R 16C 121/119R AS	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	235/65 R 16C 121/119R AS	2 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Nexen	235/65 R 16C 121/119R AS	2 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.
 Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Ablagefach oberhalb Frontscheibe		Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite	
Abschleppöse hinten		Adaptives Bremslicht	
Airbag Fahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Heckantrieb	
Anzeige für Waschwasserstand		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	
Außentemperaturanzeige		Bremsassistent	
Dachverkleidung im Fahrerhaus		Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I	
Fensterheber elektrisch 2-fach		Geräuschmaßnahme außen	
Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)		Karosserie/Aufbau: Pritsche	
Keyless-Start		Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste	
Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.		Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)	
Leuchtweitenregelung		LKW-Zulassung	
Markierungsleuchten seitlich		Mercedes-Benz Notrufsystem	
Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT		Partikelfilter	
Radstand 4325 mm		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)		Sitzbezug / Polsterung: Stoff	
Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne		Stahlfelgen 6,5x16	
Start/Stop-Anlage Motor		Tagfahrlicht	
Vlies-Batterie 92 Ah		Wartungsintervall-Anzeige Assyst	
Wegfahrsperre		Wärmeschutzverglasung	
Zul. Gesamtgewicht 3,50 t			
Sonderausstattung (verifiziert)			
2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum	✓	Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte	✓
Blinkleuchten vorn seitlich	✓	DAB-Tuner (Radioempfang digital)	✓
Generator 250 A	✓	Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)	✓
Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	✓	Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich)	✓
Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")	✓	Freisprecheinrichtung Bluetooth	✓
Lenkrad mit Multifunktion	✓	Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	✓
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	✓	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	✓
Trennrelais bei Batterie zusätzlich	✓	Kofferaufbau mit Ladegerät	✓
Folierung/Werbefolie	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	669,20 €	434,98 €
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	863,68 €	617,22 €
Motorhaube, beklebt, entkleben (Bild 22)	20,00 €	20,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seitenwand links, verschmutzt, reinigen (Bild 39)	319,04 €	319,04 €
Seitenwand links innen, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	882,04 €	684,99 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren (Bild 33, Bild 34, Bild 35)	1010,15 €	656,60 €
Seitenwand rechts innen, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	1041,56 €	844,51 €
Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 40, Bild 41)	399,84 €	399,84 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Armaturenbrett, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Sitz vorne rechts Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair (Bild 29, Bild 30)	100,00 €	100,00 €
Kombiinstrument Motorkontrollleuchte, aktiv, prüfen (Bild 14)	79,76 €	79,76 €
Sitz vorne Mitte Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair (Bild 31, Bild 32)	100,00 €	100,00 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 13)	259,50 €	259,50 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Aufbau Heckportalrahmen, verkratzt, instand setzen - lackieren (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	517,94 €	392,49 €
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Rückleuchte rechts Leuchtmittel, defekt, ersetzen (Bild 15)	79,76 €	79,76 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 12)	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	7.315,73 €
Minderwert	5.961,95 €
Händlereinkaufspreis	21.325,00 €
Händlerverkaufspreis	23.075,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 41 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 30.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

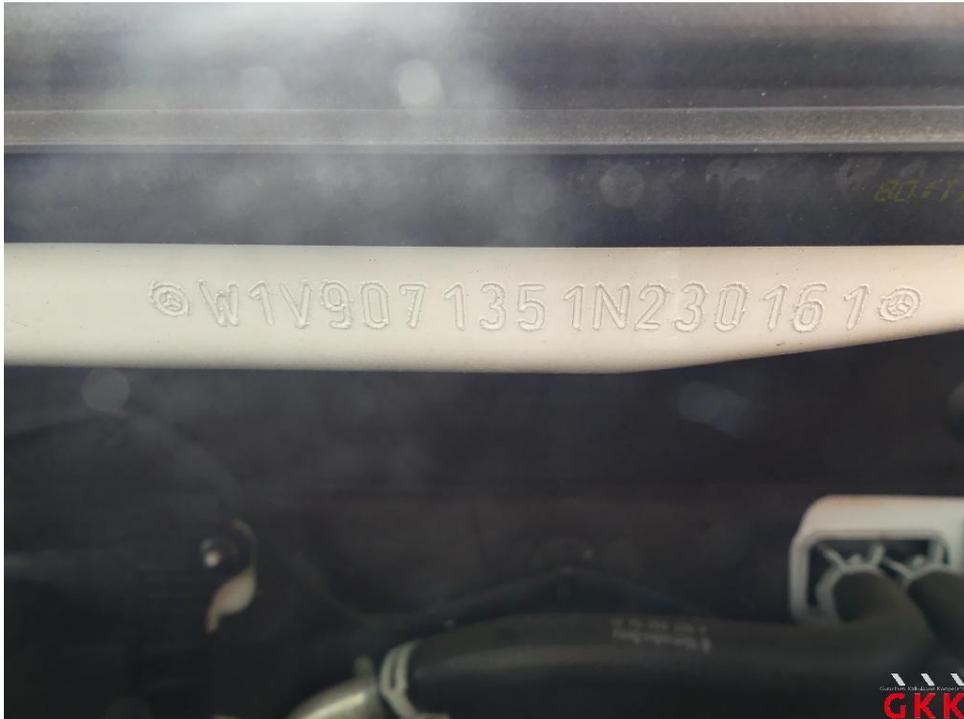


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 13 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen



Bild 14 Kombiinstrument, Motorkontrollleuchte, aktiv, prüfen

Fotoanlage



Bild 15 Rückleuchte rechts, Leuchtmittel, defekt, ersetzen



Bild 16 Seitenwand links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Seitenwand links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18 Seitenwand links, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Seitenwand rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand rechts, innen, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Motorhaube, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 23 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 28 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 29 Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair



Bild 30 Sitz vorne rechts, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair

Fotoanlage

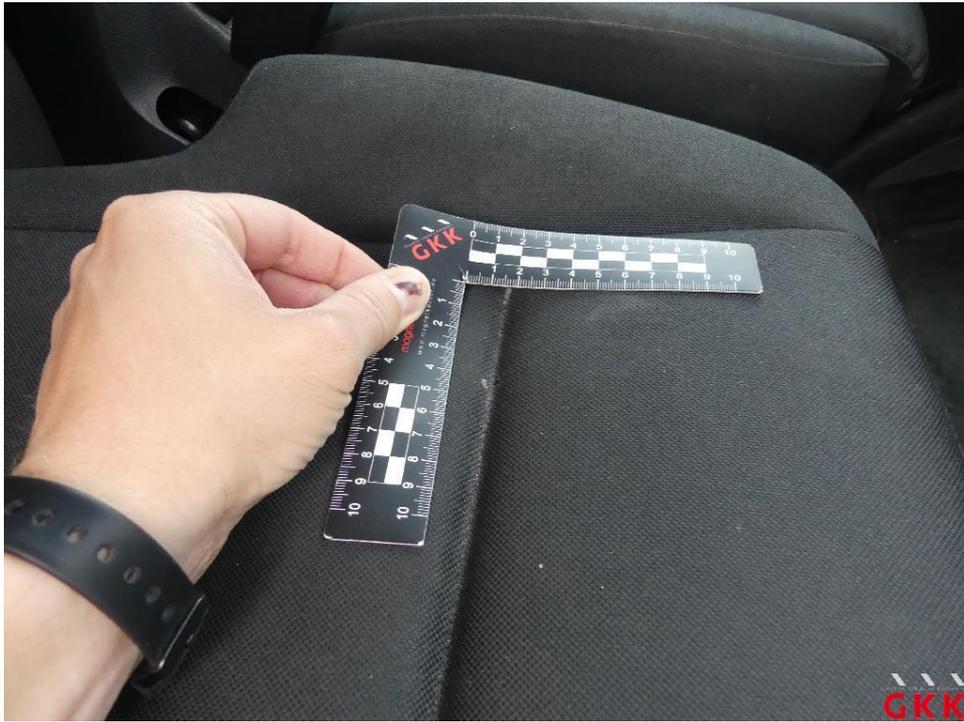


Bild 31 Sitz vorne Mitte, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair



Bild 32 Sitz vorne Mitte, Bezug Sitzkissen -Stoff-, Brandloch, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 33 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 34 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 36 Aufbau, Heckportalrahmen, verkratzt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37 Aufbau, Heckportalrahmen, verkratzt, instand setzen - lackieren



Bild 38 Aufbau, Heckportalrahmen, verkratzt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 39 Seitenwand links, verschmutzt, reinigen



Bild 40 Reifen, hinten links und rechts, Unternaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41 Reifen, hinten links und rechts, Untermaß, ersetzen