

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	14.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	16.05.2025
Referenznummern	0002026031

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF07XXWPG7JJ03781		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	12/2025
Typ / Verkaufsbez.	Transit Connect 1.5 TDCi lang Trend	Laufleistung abgelesen	69.480 km
Erstzulassung	22.10.2018	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 96H	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 96H	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 96H	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 96H	6 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Firestone	205/60 R16 96H	4 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Firestone	205/60 R16 96H	4 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Firestone	205/60 R16 96H	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Firestone	205/60 R16 96H	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 06.11.2024 bei km 59.688.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne links beschädigt	Ja	
Tür vorne rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten		3. Bremsleuchte	
Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audiosystem: Radio		Audiobedienung am Lenkrad	
Bluetooth-Schnittstelle		AUX-IN-Anschluss	
Batterie 60 Ah		Bord-/Verbrauchscomputer	
Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	
Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links		Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts	
Fensterheber elektrisch vorn		Frontscheibe heizbar	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Getriebe 6-Gang - Typ: B6	
Getränkhalter vorn		Gurtstraffer	
Heckscheibe heizbar		Heckscheibenwischer	
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie/Aufbau: Kombi		Kindersicherung elektrisch	
Klimaanlage		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Leseleuchte vorn		Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT	
Economy-Paket		Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)	
Start/Stop-Anlage		Nebelscheinwerfer	
PKW-Versions-Paket 5		PKW-Zulassung	
Reifendruck-Kontrollsystem		Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent		Heckklappe verglast	
Schiebetüren beidseitig		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Intelligent Protection System (IPS)		Airbag Fahrerseite	
Airbag Beifahrerseite		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
Seitenairbag vorn		Kopf-Schulter-Airbag vorn	
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	
Radstand 3062 mm		Reifen-Reparaturkit	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	
Schaltpunktanzeige		Servolenkung elektrisch	
Stahlfelgen 6,5x16		Starter-Paket	
Stoßfänger Wagenfarbe		Tagfahrlicht	
USB-Anschluss		Verglasung getönt	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Airbag-Paket	✓	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	✓
Erhöhte Nutzlast	✓	Rückfahrkamera	✓
Parkpilotsystem hinten	✓	Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓	Scheibenwischer mit Regensensor	✓
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	✓	Schmutzfänger hinten	✓
Schmutzfänger vorn	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	✓	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	✓
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Frontscheibe beheizt, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	140,00 €	140,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 15)	19,34 €	19,34 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	159,34 €
Minderwert	159,34 €
Händlereinkaufspreis	9.275,00 €
Händlerverkaufspreis	10.475,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 15 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 19.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

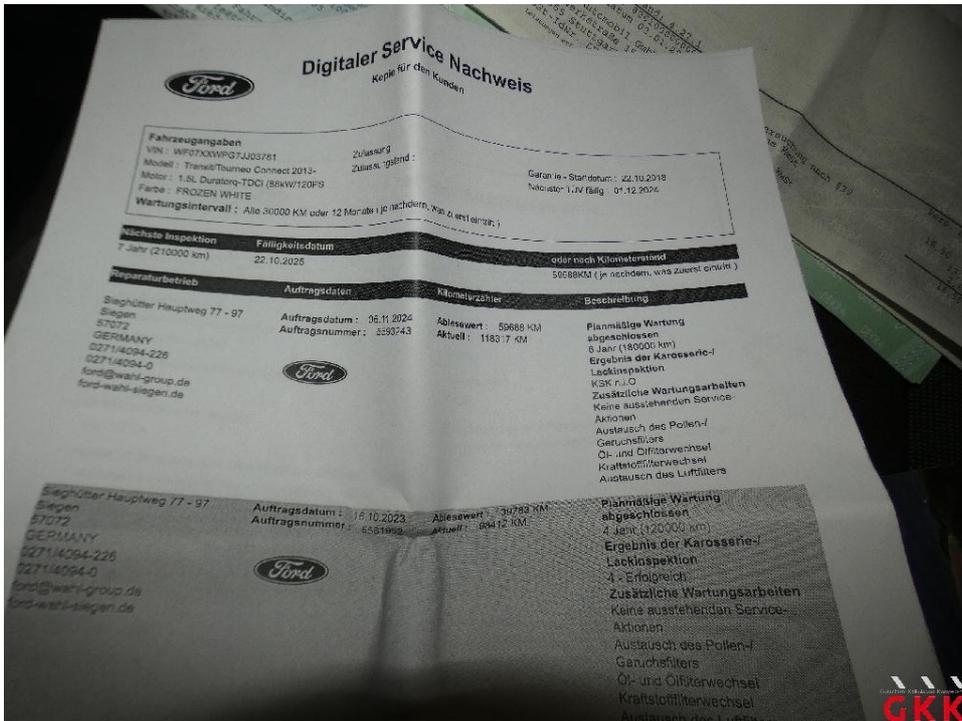


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen