

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	08.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	14.05.2025
Referenznummern	0002065464

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0FXXWPMFMD17492		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	Schwarz / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Kuga Titanium	Laufleistung abgelesen	101.324 km
Erstzulassung	03.05.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nokian	225/65R17 106H	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nokian	225/65R17 106H	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nokian	225/65R17 106H	8 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nokian	225/65R17 106H	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/65R17 102V	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/65R17 102V	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/65R17 102V	6 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/65R17 102V	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 25.09.2024 bei km 79.819.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink		Radioempfang digital (DAB)	
Audiobedienung am Lenkrad		6 Lautsprecher	
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle		USB-Anschluss	
Ford SYNC 3 mit Navigation		Außenspiegel elektr. anklappbar	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Bordcomputer	
Dachhimmel Stoff		Dachreling silber	
Dachspoiler Wagenfarbe		Doppelendrohr Auspuffanlage	
Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System		Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	
Fahrassistenz-System: Active City Stop		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung		FordPass Connect inkl. eCall	
Fußmatten Teppich		Gepäckraumabdeckung / Rollo	
Getriebe 6-Gang - Typ: B6		Heckleuchten LED	
Induktionsladeschale für mobile Endgeräte		Innenspiegel mit Abblendautomatik	
Intelligent Protection System (IPS)		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten		Seitenairbag vorn	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig		KeyFree-System	
Power KeyFree-Startfunktion		Klimaautomatik 2-Zonen	
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		LM-Felgen	
Mittelkonsole mit Armlehne		Mittellarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß	
Getränkehalter vorn		Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT (1496 ccm)	
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)		Nebelscheinwerfer	
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Radstand 2710 mm	
Reifen-Reparaturkit		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rücksitzlehne geteilt		Rücksitzlehne klappbar	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Scheibenwischer mit Regensensor		Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	
Scheinwerfer Projektionslinsen-Design		Tagfahrlicht LED	
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor		Servolenkung elektrisch	
Sitz vorn links verstellbar (8-fach)		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	
Sitz vorn rechts verstellbar (8-fach)		Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	
Sitzheizung vorn		Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	
Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)		Sportsitze	
Start/Stop-Anlage		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	✓
Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 1.Sitzreihe	✓	Befestigungspunkte für Trenngitter hinter 2.Sitzreihe	✓
Fahrassistenz-Paket	✓	Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	✓	Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion	✓
Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten (Door Edge Protector)	✓	Rückfahrkamera mit Split View	✓
Frontkamera mit Split View	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion	✓	Fahrassistenz-System: Rückfahr-Assistent (Notbremsassistent)	✓
Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion	✓	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	✓
Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot	✓	Metallic-Lackierung	✓
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Lenkrad heizbar	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	156,41 €	86,03 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	1486,01 €	1486,01 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24)	1323,43 €	799,67 €
Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	216,08 €	118,84 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe, fehlt, ersetzen	18,00 €	18,00 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, eingedellt (I), Smartrepair (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	160,00 €	160,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.496,78 €
Minderwert	2.805,40 €
Händlereinkaufspreis	7.675,00 €
Händlerverkaufspreis	9.075,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 19.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

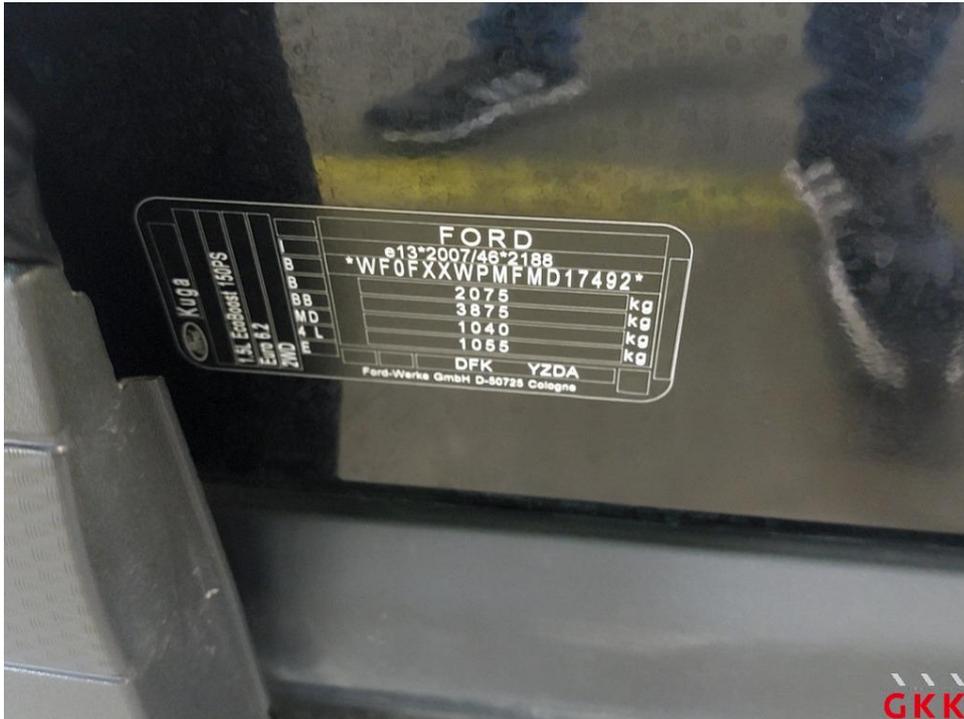


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

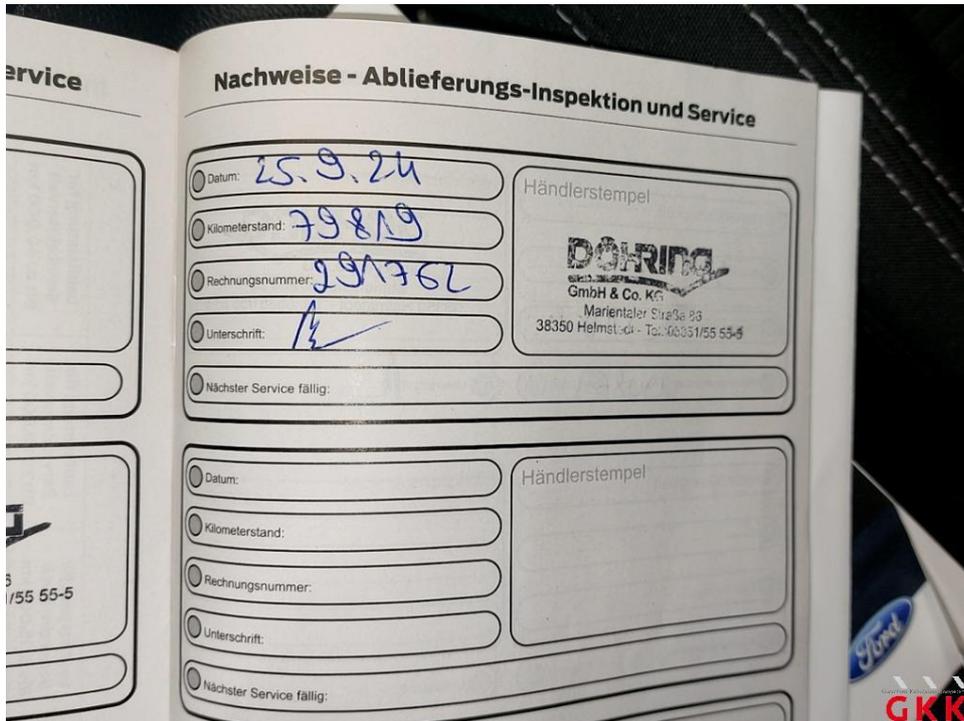


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Motorhaube, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, eingedellt (I), Smartrepair



Bild 18 Tür vorne links, eingedellt (I), Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne links, eingedellt (I), Smartrepair



Bild 20 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

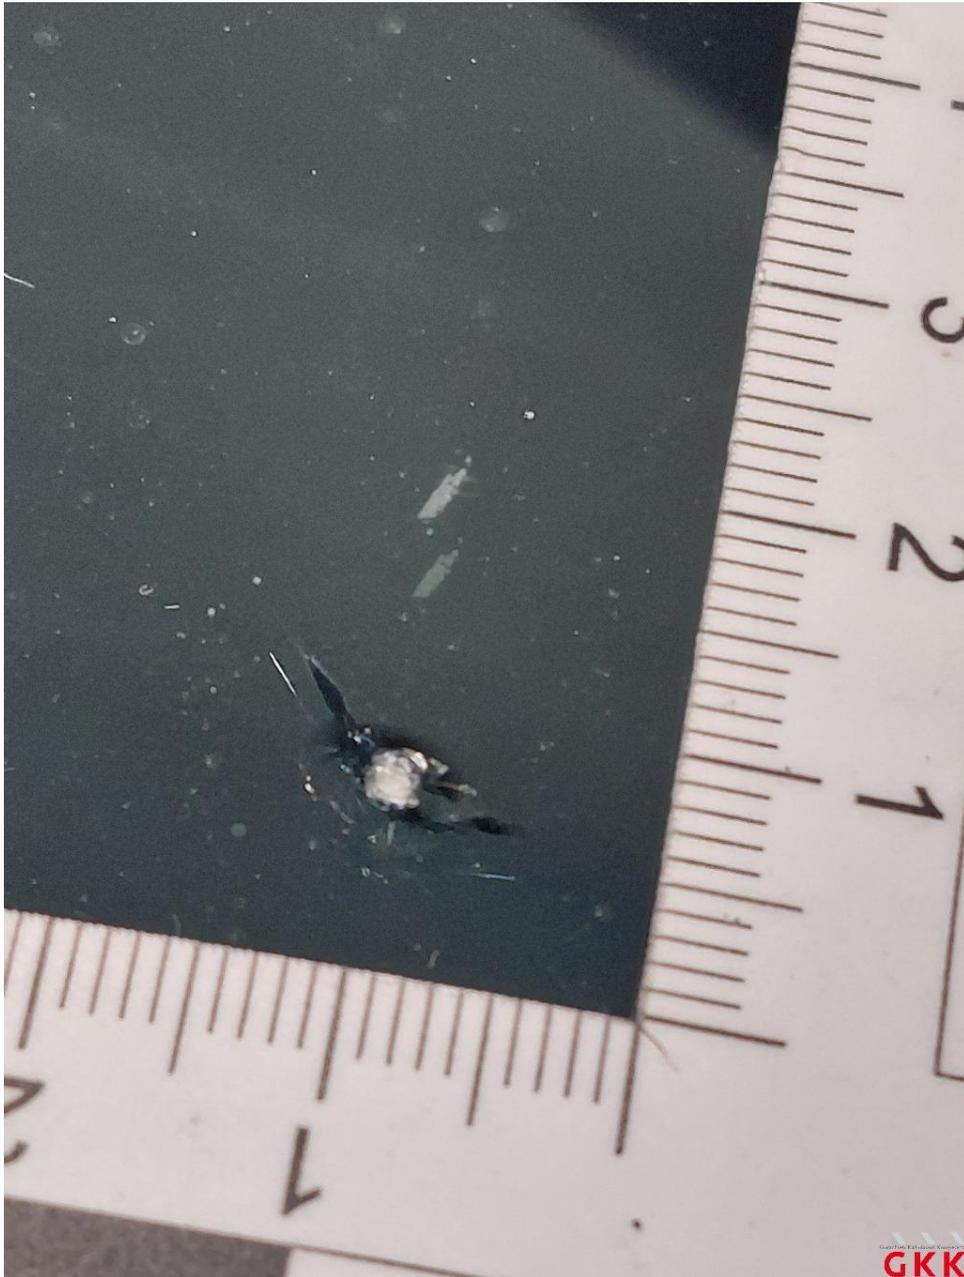


Bild 22 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

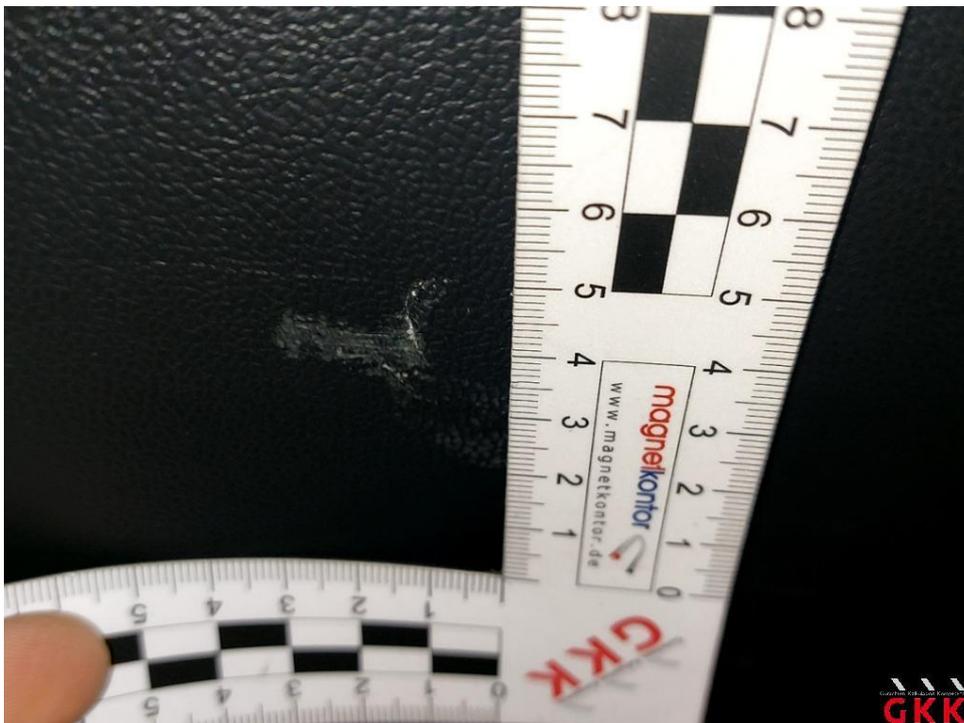


Bild 26 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage

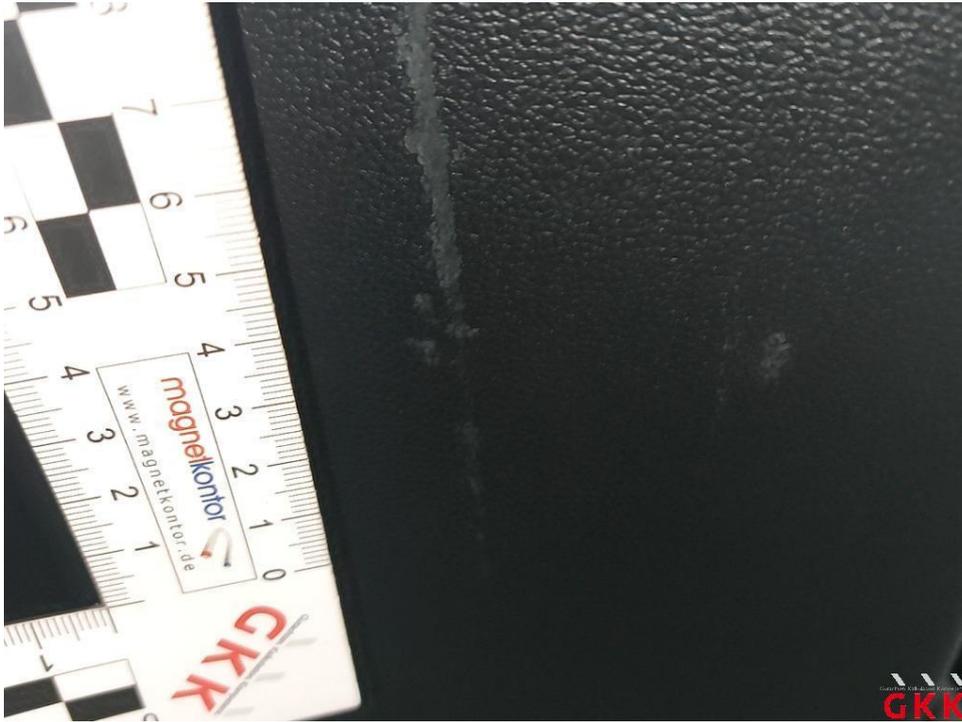


Bild 27 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen