

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	23.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	27.05.2025
Referenznummern	0002087806

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W1V3K2FZ1PN254332		
Fahrzeugart	Transporter - Koffer mit Ladegerät	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Mercedes-Benz	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Sprinter III 317 CDI RWD	Laufleistung abgelesen	96.033 km
Erstzulassung	12.09.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	3 / 2
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.950 ccm / 125 KW
Antriebsart	Heckantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R 16C 121/119R AS	1 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R 16C 121/119R AS	1 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R 16C 121/119R AS	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Continental	235/65 R 16C 121/119R AS	6 mm
Reservebereifung: ohne					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✓ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Ablagefach oberhalb Frontscheibe		Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite	
Abschleppöse hinten		Adaptives Bremslicht	
Airbag Fahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Heckantrieb	
Anzeige für Waschwasserstand		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	
Außentemperaturanzeige		Bremsassistent	
Dachverkleidung im Fahrerhaus		Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBV)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fensterheber elektrisch 2-fach	
Geräuschmaßnahme außen		Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)	
Karosserie/Aufbau: Pritsche		Keyless-Start	
Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste		Kraftstofftank: Haupttank 71 Ltr.	
Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)		Leuchtweitenregelung	
LKW-Zulassung		Markierungsleuchten seitlich	
Mercedes-Benz Notrufsystem		Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT	
Partikelfilter		Radstand 3665 mm	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne	
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne	
Stahlfelgen 6,5x16		Start/Stop-Anlage Motor	
Tagfahrlicht		Vlies-Batterie 92 Ah	
Wartungsintervall-Anzeige Assyst		Wegfahrsperr	
Wärmeschutzverglasung		Zul. Gesamtgewicht 3,50 t	
Sonderausstattung (verifiziert)			
2. Batterie (Zusatzbatterie) Innenraum	✓	Außenspiegelfuß verlängert links/rechts	✓
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	✓	Fahrwerk: Stabilisierung Stufe II	✓
Generator 250 A	✓	Klemmleiste für elektr. Anschlüsse (Sitzkasten Fahrersitz)	✓
Klimaanlage geregelt (Tempmatik)	✓	Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7")	✓
Freisprecheinrichtung Bluetooth	✓	Lenkrad mit Multifunktion	✓
Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)	✓	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	✓
Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite	✓	Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig	✓
Trennrelais bei Batterie zusätzlich	✓	Kofferaufbau mit Ladegerät	✓
Folierung/Werbefolie	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	669,20 €	468,44 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Blinker, verkratzt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	94,12 €	65,88 €
Spiegelgehäuse links unlackiert, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	105,12 €	73,58 €
Tür vorne links, schwergängig, einstellen (Bild 35, Bild 36)	79,76 €	79,76 €
Tür vorne links, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, lackieren (Bild 37, Bild 38)	302,38 €	211,67 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	1015,86 €	735,03 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Heckklappe, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen (Bild 39, Bild 40)	399,84 €	399,84 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 14)	259,50 €	259,50 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorraum Dämmmatte, beschädigt, ersetzen (Bild 12, Bild 13)	74,39 €	52,07 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Aufbau Heckportalrahmen, verkratzt, instand setzen - lackieren (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	910,15 €	684,96 €
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seitenwand rechts örtlich, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	448,05 €	313,64 €
Seitenwand links örtlich, verkratzt, lackieren (Bild 32, Bild 33, Bild 34)	159,52 €	111,66 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	5.491,15 €
Minderwert	4.429,29 €
Händlereinkaufspreis	23.450,00 €
Händlerverkaufspreis	25.350,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 40 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 30.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13 Motorraum, Dämmmatte, beschädigt, ersetzen

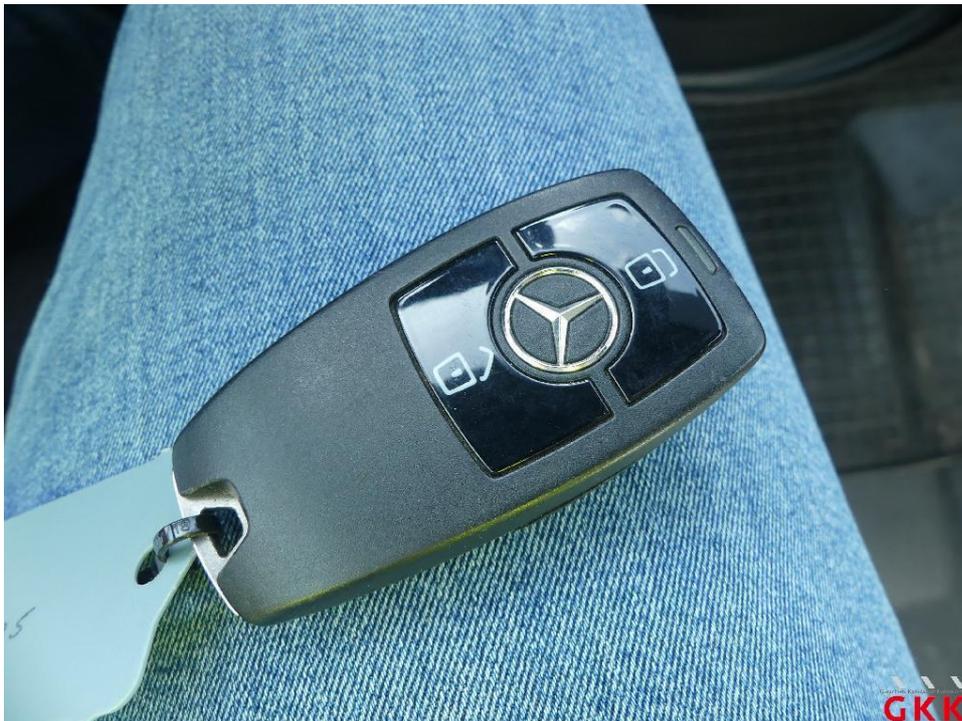


Bild 14 Hauptschlüssel, mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Spiegelgehäuse links, unlackiert, beschädigt, ersetzen



Bild 16 Spiegelgehäuse links, unlackiert, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Spiegelgehäuse links, unlackiert, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Spiegelgehäuse links, Blinker, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Spiegelgehäuse links, Blinker, verkratzt, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 24 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Seitenwand rechts örtlich, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

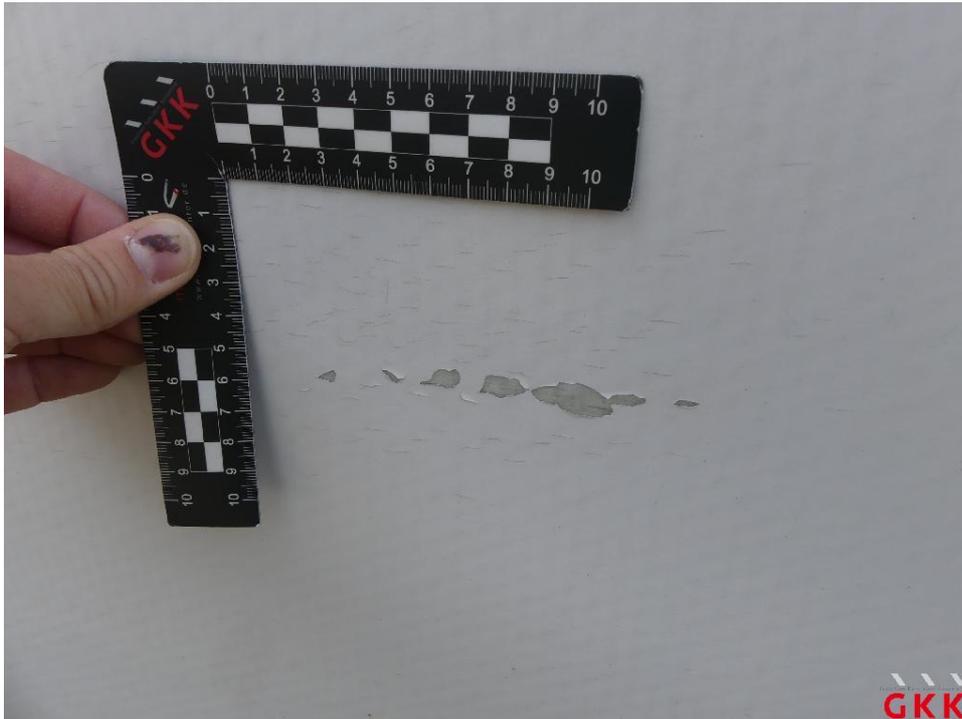


Bild 27 Seitenwand rechts örtlich, verkratzt, lackieren

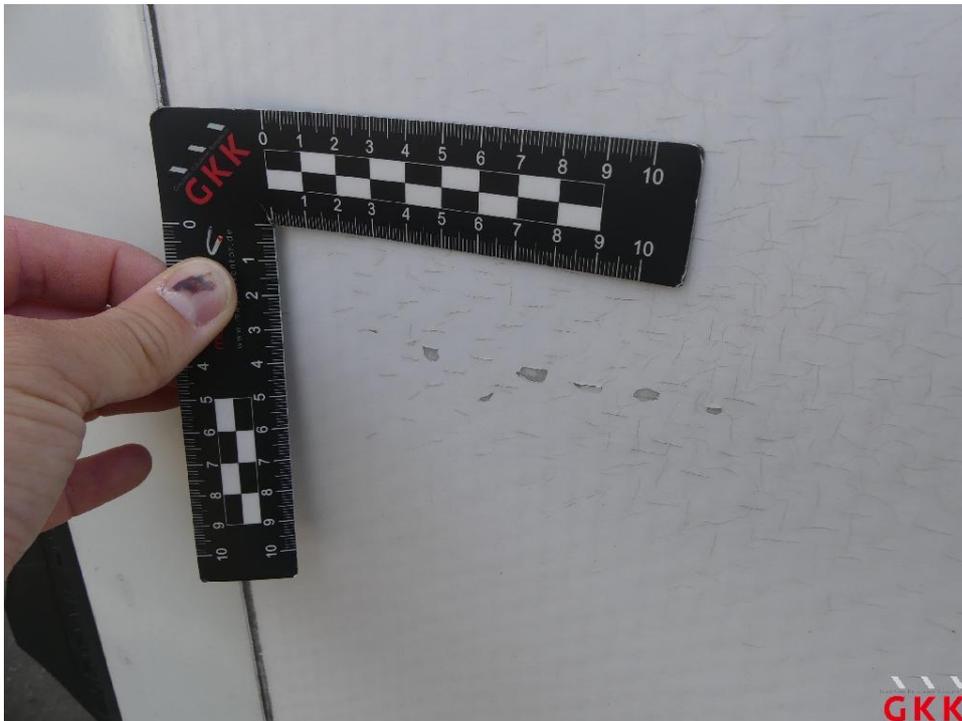


Bild 28 Seitenwand rechts örtlich, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Aufbau, Heckportalrahmen, verkratzt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Aufbau, Heckportalrahmen, verkratzt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Aufbau, Heckportalrahmen, verkratzt, instand setzen - lackieren



Bild 32 Seitenwand links örtlich, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 33 Seitenwand links örtlich, verkratzt, lackieren



Bild 34 Seitenwand links örtlich, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 35 Tür vorne links, schwergängig, einstellen



Bild 36 Tür vorne links, schwergängig, einstellen

Fotoanlage



Bild 37 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren



Bild 38 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 39 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen



Bild 40 Reifen, vorn links und rechts, Untermaß, ersetzen