

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

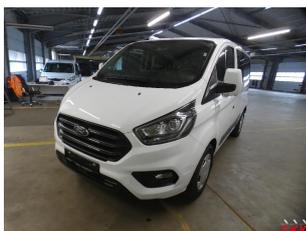

Vorgang

Ihr Auftrag vom	14.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	16.05.2025
Referenznummern	0002045296

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1LK73033		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	07/2025
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	71.262 km
Erstzulassung	26.08.2020	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.996 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 C	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Falken	215/65 R16 C	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Maxxis	215/65 R16 C	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Maxxis	215/65 R16 C	7 mm
Reservebereifung:					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 10.04.2022 bei km 17.888.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

Fahrzeugstandort	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung
Karosserie/Aufbau: Kombi	Karosserievariante: Normaldach
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar
Scheinwerfer H4	Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
Schmutzfänger vorn und hinten	Seitenschutzleisten
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	Stahlfelgen 6,5x16
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum
Stoßfänger teillackiert	Tagfahrlicht LED
Trend	Verzurrösen (2)
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	Zusatzheizung elektrisch
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	
Sonderausstattung (verifiziert)	
Audiosystem ✓	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung ✓
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher ✓	Doppelklimaanlage ✓
Heckscheibenwischer ✓	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung ✓
Sicht-Paket 1 ✓	Frontscheibe heizbar ✓
Trittstufe unter Schiebetür rechts ✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad ✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	80,00 €	80,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, fehlt, ersetzen (Bild 14)	40,31 €	40,31 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	851,41 €	851,41 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	971,72 €
Minderwert	971,72 €
Händlereinkaufspreis	13.350,00 €
Händlerverkaufspreis	14.900,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 20 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 19.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7

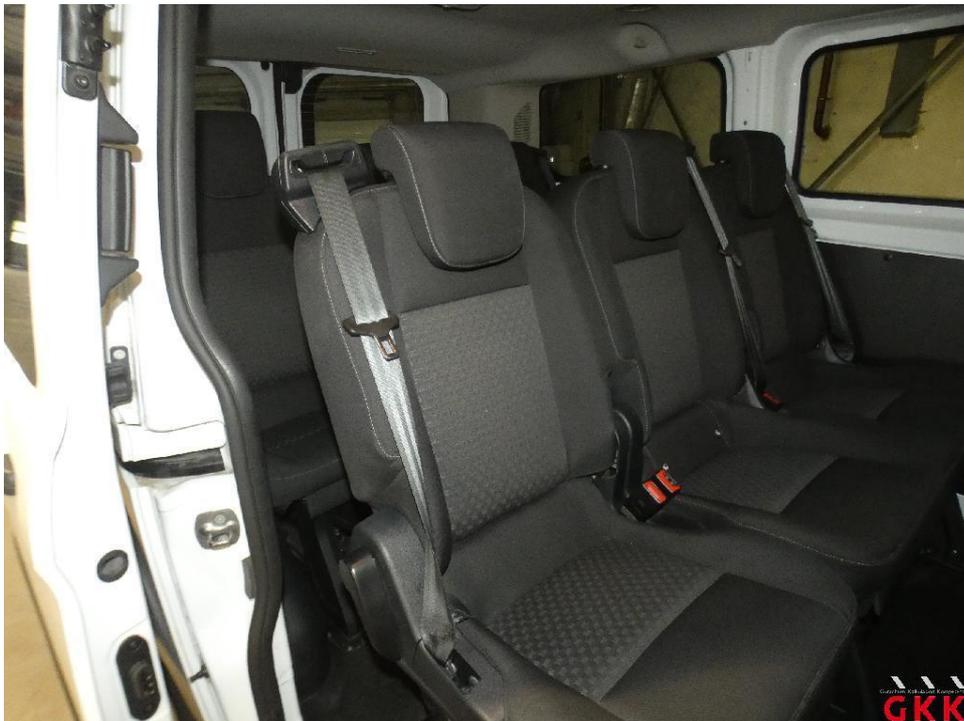


Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

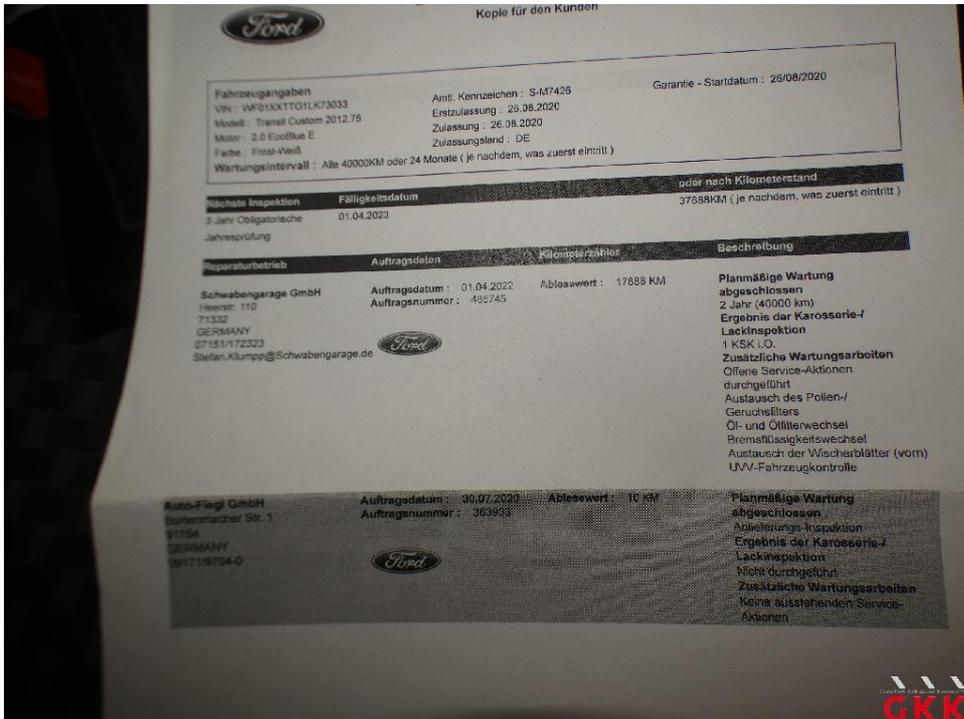


Bild 12

Fotoanlage

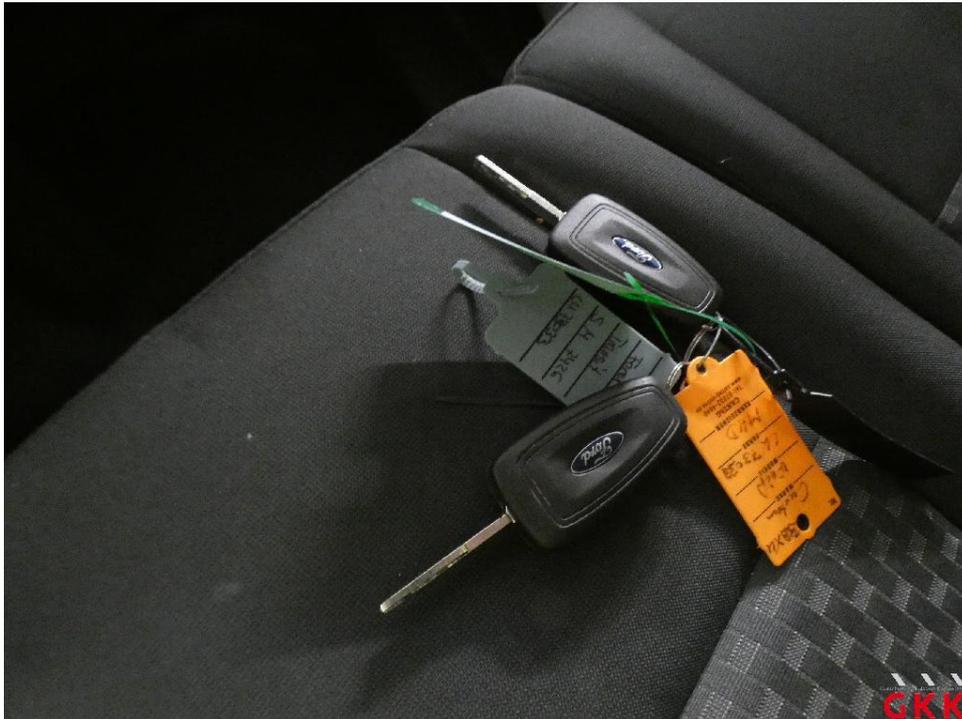


Bild 13

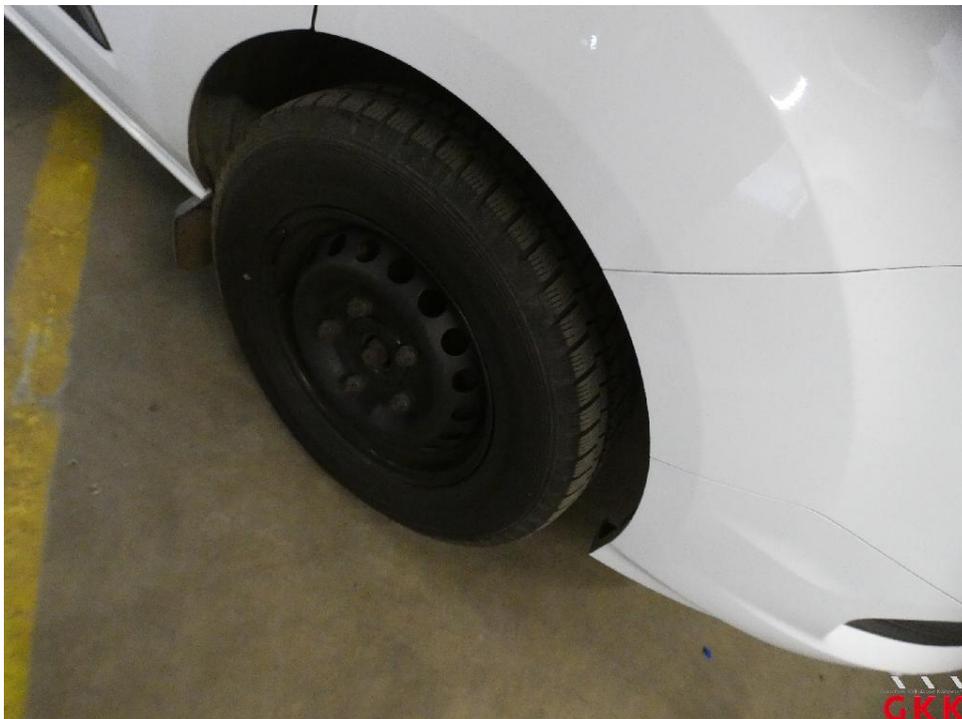


Bild 14 Radkappe(n), vorne rechts, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 15 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair



Bild 16 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepar

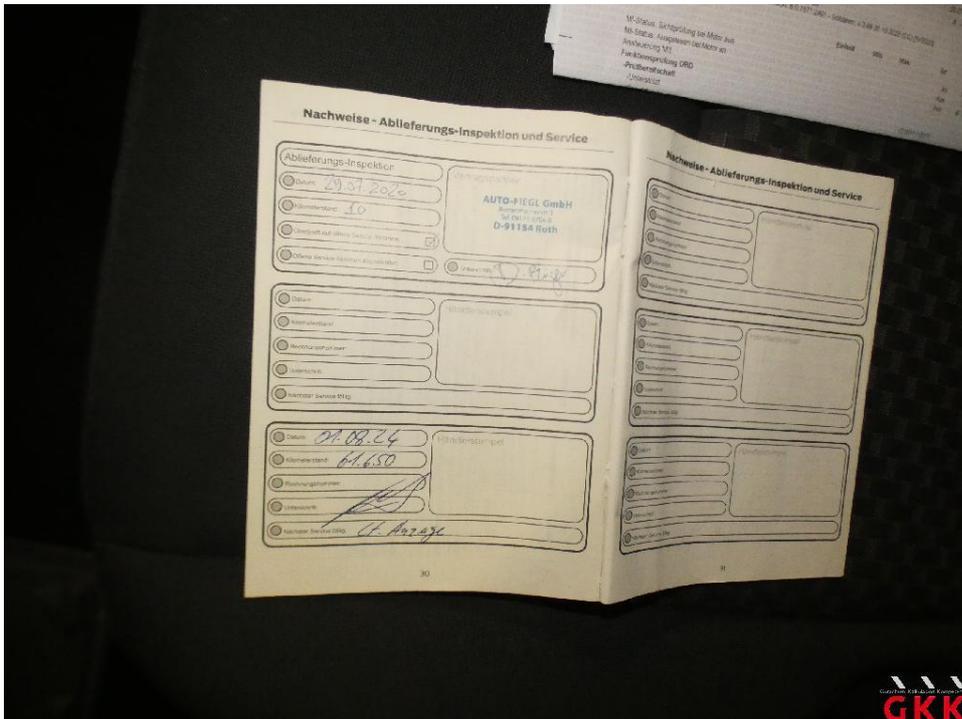


Bild 18 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 19 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

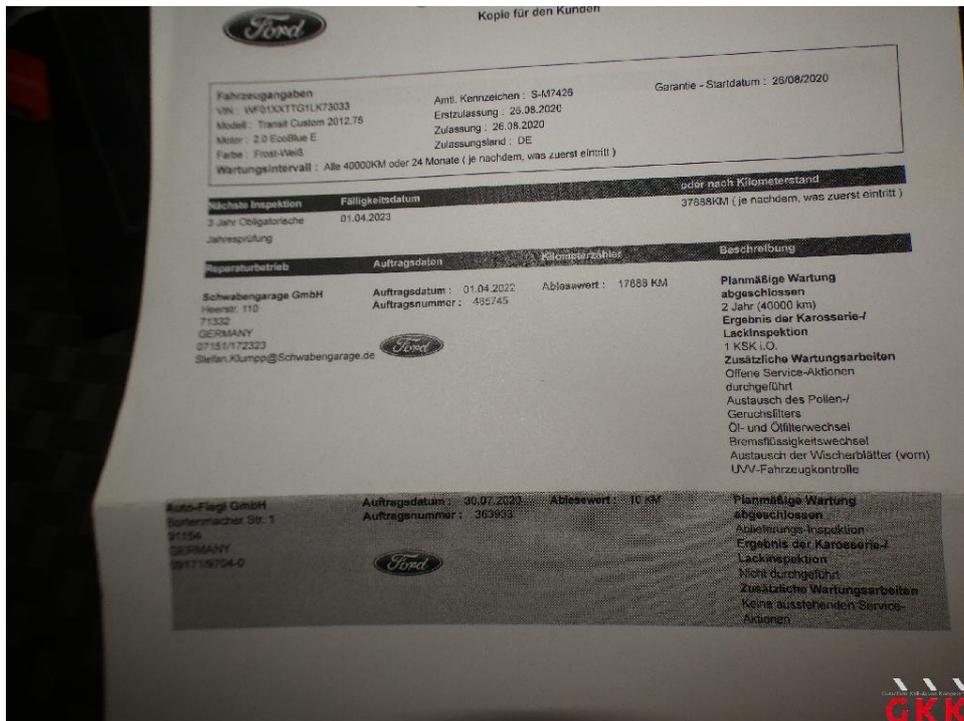


Bild 20 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen