

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	09.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	14.05.2025
Referenznummern	0002076839

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W1K5J1CB8PN370881		
Fahrzeugart	PKW - Limousine	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Mercedes-Benz	Nächste HU	06/2026
Typ / Verkaufsbez.	CLA 200 d Progressive	Laufleistung abgelesen	39.698 km
Erstzulassung	16.06.2023	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 4
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.950 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 91H M+S	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 91H M+S	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 91H M+S	7 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 91H M+S	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 91W	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 91W	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 91W	7 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/45 R18 91W	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Design- und Ausstattungslinie Progressive	
Sitz-Komfort-Paket		Innenausstattung: Zierteile Carbon Optik	
Innenhimmel Stoff		Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	
Komfortsitze vorn		Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne	
Rücksitzlehne geteilt / klappbar		Getränkehalter vorn (doppelt)	
LM-Felgen		Lenkrad (Leder)	
Lenkrad (Sport) mit Multifunktion		Direktlenkung mit variabler Lenkkräft-Unterstützung	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)	
Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent		Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent	
Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)		Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)	
Fensterheber elektrisch vorn + hinten		Fußmatten Velours	
Getriebe 8-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT		Karosserie: 4-türig	
Keyless Go Startanlage		Klimaautomatik (Thermatic)	
Knieairbag Fahrerseite		Komfort-Fahrwerk (Agility Control)	
Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect		Kopf-Airbag-System (Windowbag)	
Kühlergrill Diamant-Optik		Licht- und Sicht-Paket	
Mercedes-Benz Notrufsystem		Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT	
Multimediasystem MBUX (Digitales Multimedia-System)		Reifendruck-Kontrollsystem	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Scheibenwischer mit Regensensor		Seitenairbag (Sidebag) vorn	
Seitenschweller Wagenfarbe		Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß)	
Tempomat		Touchpad (Mittelkonsole)	
USB-Anschluss im Fond		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Ambiente-Beleuchtung	✓	Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓
Ausstattungs-Paket: Business	✓	Vorrüstung car sharing	✓
Infotainment-Paket Advanced	✓	Vorrüstung Konnektivität-Paket	✓
Service-System: Erweiterte Navigationsdienste	✓	Smartphone integriert	✓
Navigationssystem: Festplattenavigation	✓	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓
Sitzheizung vorn	✓	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent Adaptive	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic	✓	Infotainment-Paket High-End	✓
Digitales Instrumenten-Display	✓	Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation	✓
Media-Display	✓	Induktionsladeschale für Smartphone	✓
Innenhimmel schwarz	✓	Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	✓
Metallic-Lackierung	✓	Mittelkonsole vorn mit Rollo / Ablage	✓
Night-Paket	✓	Außenspiegel schwarz lackiert	✓
Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	✓	Park-Paket	✓
Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent	✓	Rückfahrkamera	✓
Scheibenwaschanlage beheizt	✓	Scheinwerfer LED High Performance	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Spiegel-Paket	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, beschädigt, Smartrepair (Bild 17, Bild 18)	100,00 €	100,00 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	584,67 €	584,67 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	634,54 €	634,54 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.319,21 €
Minderwert	1.319,21 €
Händlereinkaufspreis	18.700,00 €
Händlerverkaufspreis	21.375,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 18 Fotos.

Lang, Christopher

Der Sachverständige, 19.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage

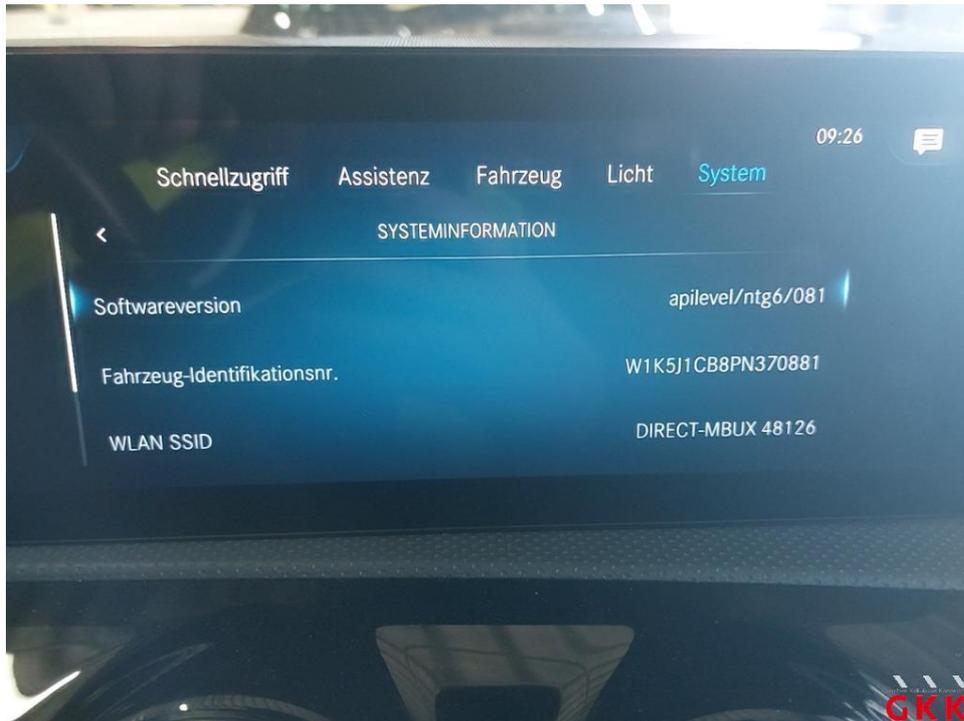


Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 LM-Rad, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

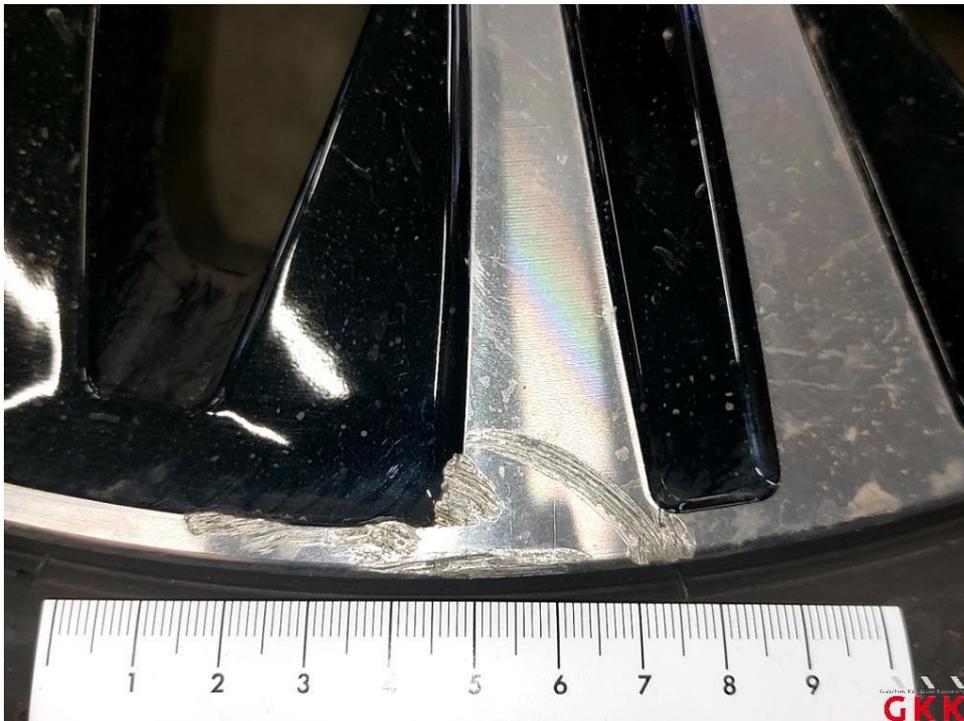


Bild 16 LM-Rad, 1 x beiliegend, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Motorhaube, beschädigt, Smartrepair

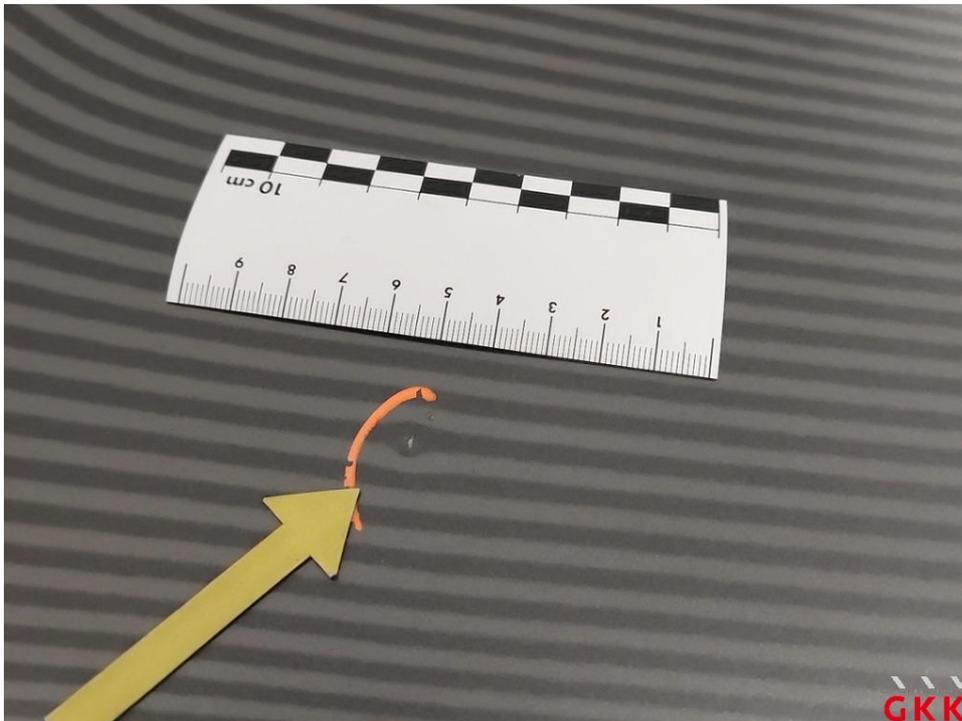


Bild 18 Motorhaube, beschädigt, Smartrepair