

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	16.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	20.05.2025
Referenznummern	0002058830

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VEFYHT2NJ544071		
Fahrzeugart	PKW - Kasten geschlossen	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	04/2026
Typ / Verkaufsbez.	Combo E Cargo Edition	Laufleistung abgelesen	198.039 km
Erstzulassung	18.03.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 75 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 96H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Goodyear	205/60 R16 96H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	6 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Michelin	205/60 R16 96H	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 15.04.2024 bei km 143.988.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehalten.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Antriebsart: Frontantrieb		Audiobedienung am Lenkrad	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Erhöhte Nutzlast	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe 6-Gang		Karosserie/Aufbau: Kasten	
Karosserievariante: Fahrzeuglänge L2		Klimaanlage	
Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion		Sicht-Paket	
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent		Scheibenwischer mit Regensensor	
Info-Display, groß		Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar	
Sicherheits-Paket		Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	
Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor		Lenkrad heizbar	
Motor 1,5 Ltr. - 75 kW CDTI DPF		Nebelscheinwerfer	
Radkappen		Radstand 2975 mm	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Schiebetür rechts		Schließ-/Startsystem Keyless Open	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Airbag Fahrerseite	
Türgriffe außen Wagenfarbe		Sitzverstellung vorn links (6-fach)	
Sitzverstellung vorn rechts (4-fach)		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	
Stahlfelgen 6,5x16		Radnabenabdeckungen	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem Multimedia	✓	Freisprecheinrichtung Bluetooth	✓
Gepäckraumbeleuchtung (LED)	✓	Heckflügeltüren mit Verglasung	✓
Laderaumtrennwand mit Fenster	✓	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓
Parkpilotsystem vorn und hinten	✓	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Klebreste, entfernen (Bild 19, Bild 20)	31,90 €	31,90 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	80,00 €	80,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	1822,90 €	920,58 €
Schiebetür rechts, Spaltmaß fehlerhaft, prüfen (Bild 29, Bild 30)	79,76 €	79,76 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25)	1140,87 €	552,06 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, fehlt, ersetzen (Bild 15)	24,67 €	24,67 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	634,54 €	634,54 €
Fahrzeug Dach, Unfallschaden, instand setzen (Bild 31, Bild 32, Bild 33, Bild 34)	1419,78 €	1419,78 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	5.234,42 €
Minderwert	3.743,29 €
Händlereinkaufspreis	2.400,00 €
Händlerverkaufspreis	3.125,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 21.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

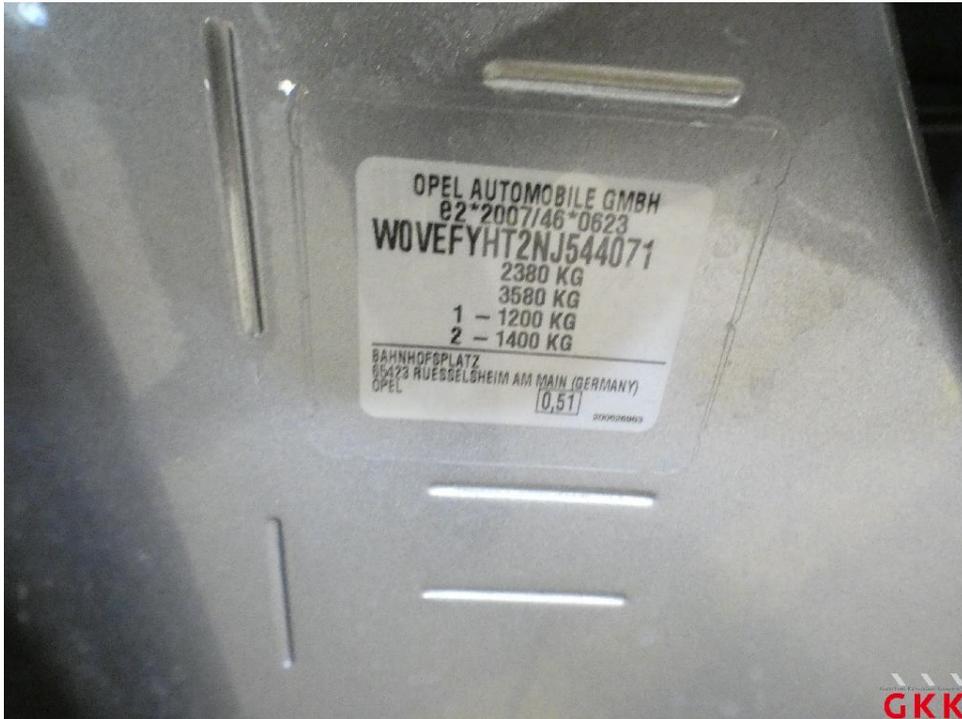


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

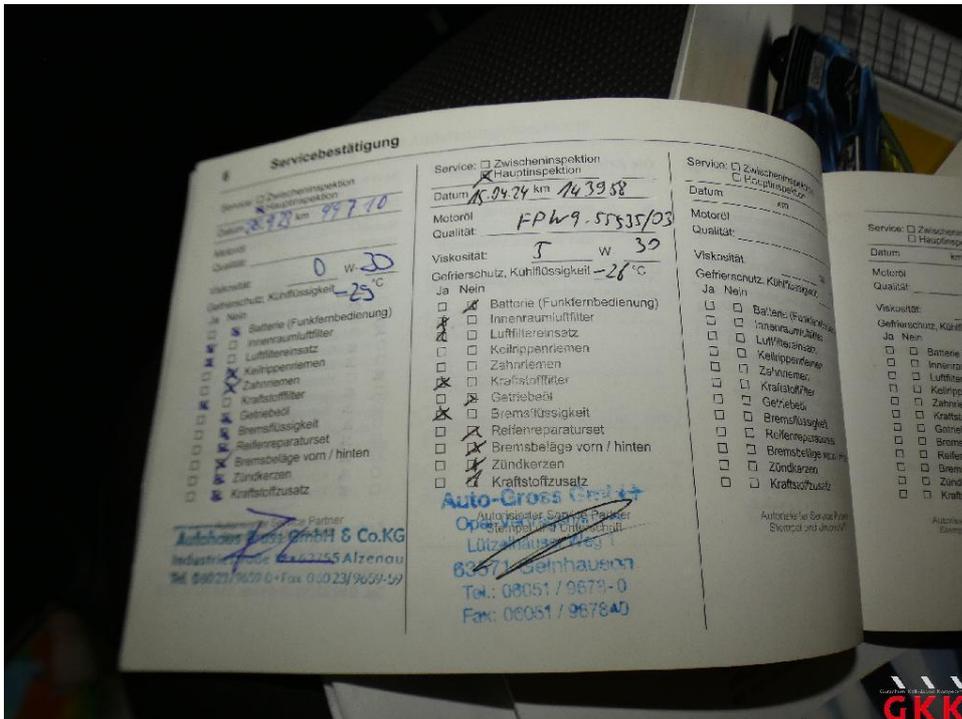


Bild 12

Fotoanlage

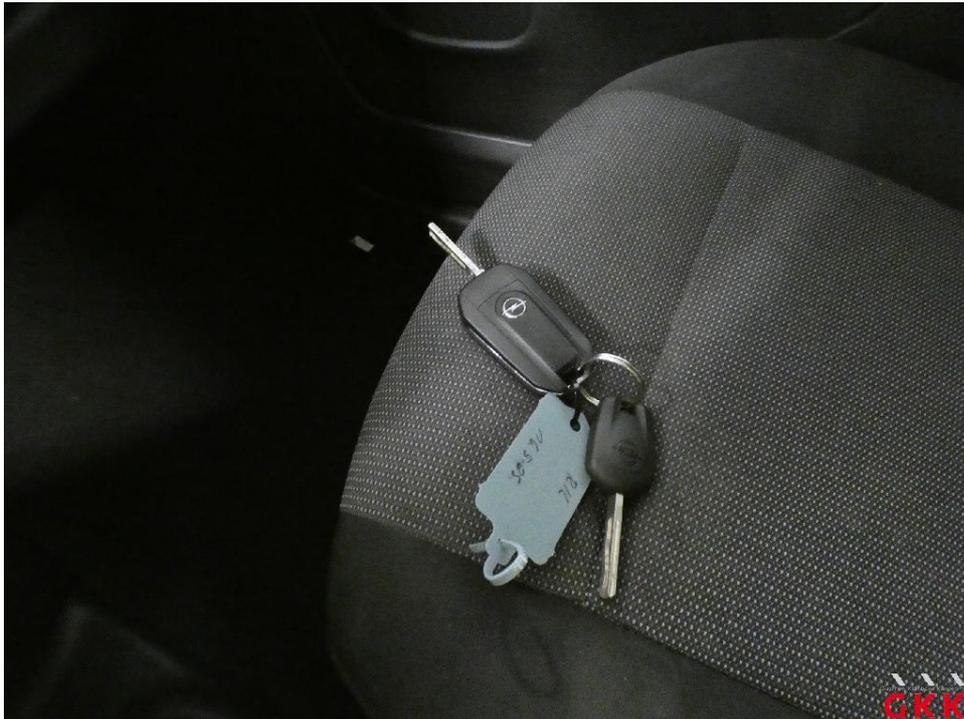


Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Reifenreparaturset, Füllflasche, fehlt, ersetzen

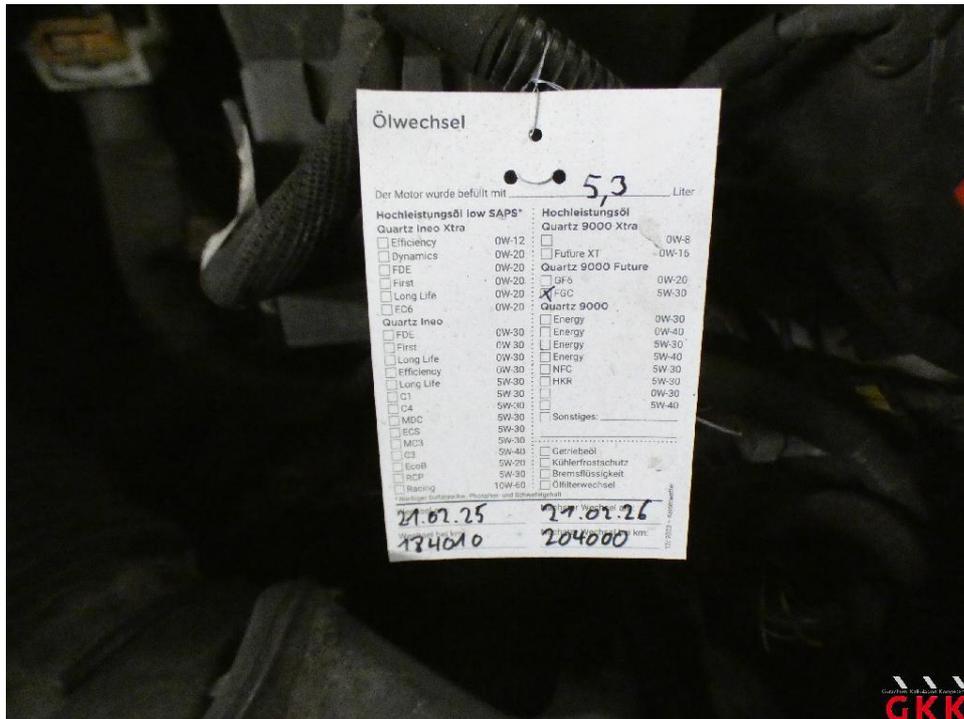


Bild 16 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

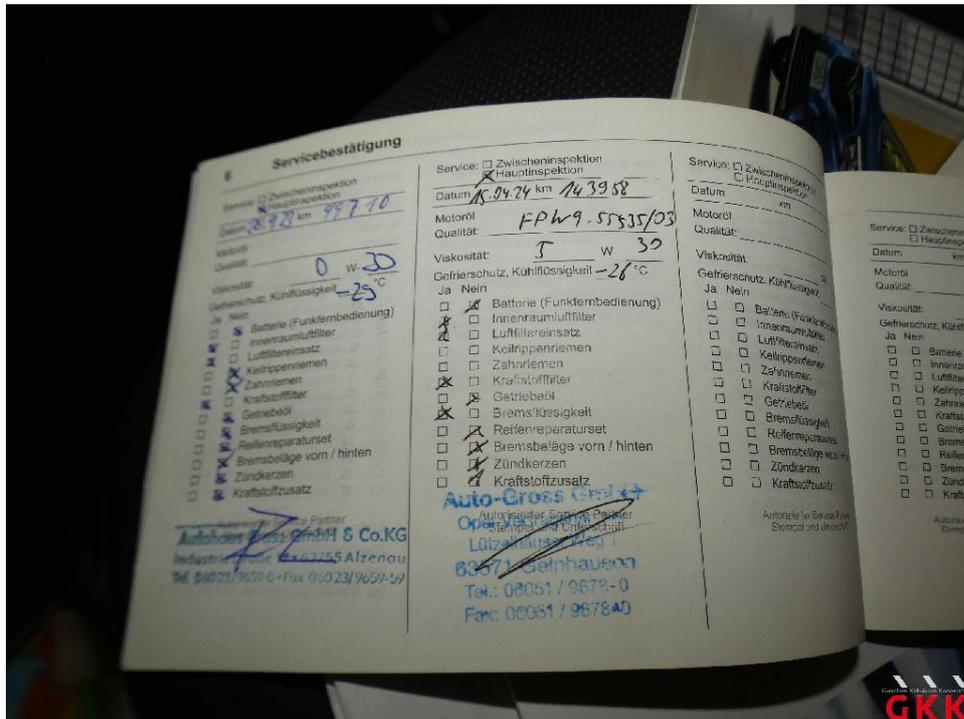


Bild 17 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, Klebreste, entfernen



Bild 20 Motorhaube, Klebreste, entfernen

Fotoanlage



Bild 21 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 22 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

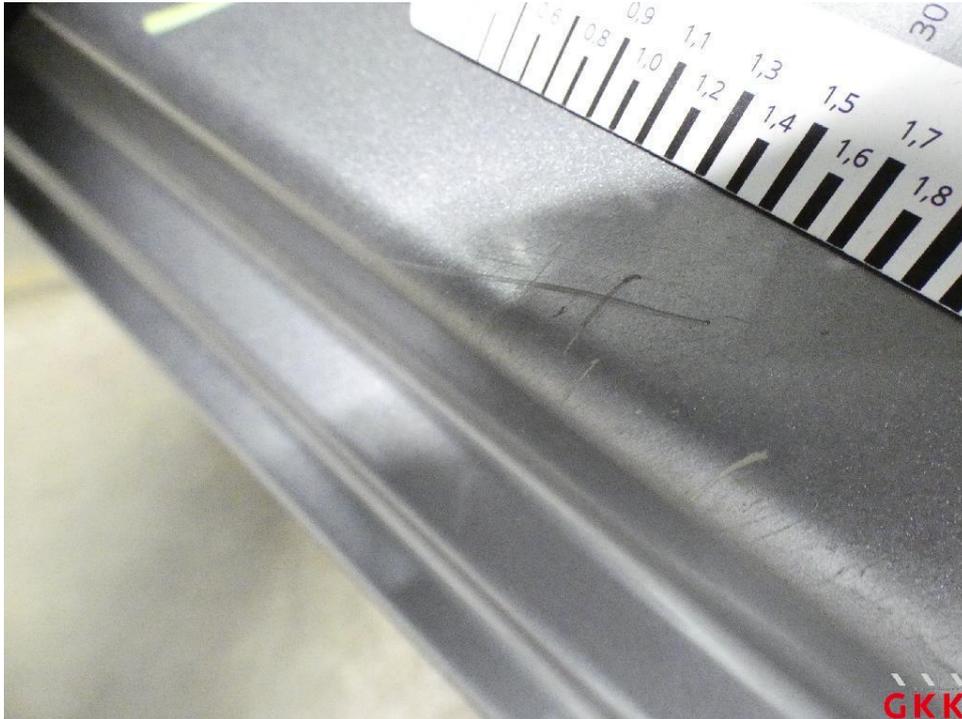


Bild 23 Tür vorne links, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 24 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

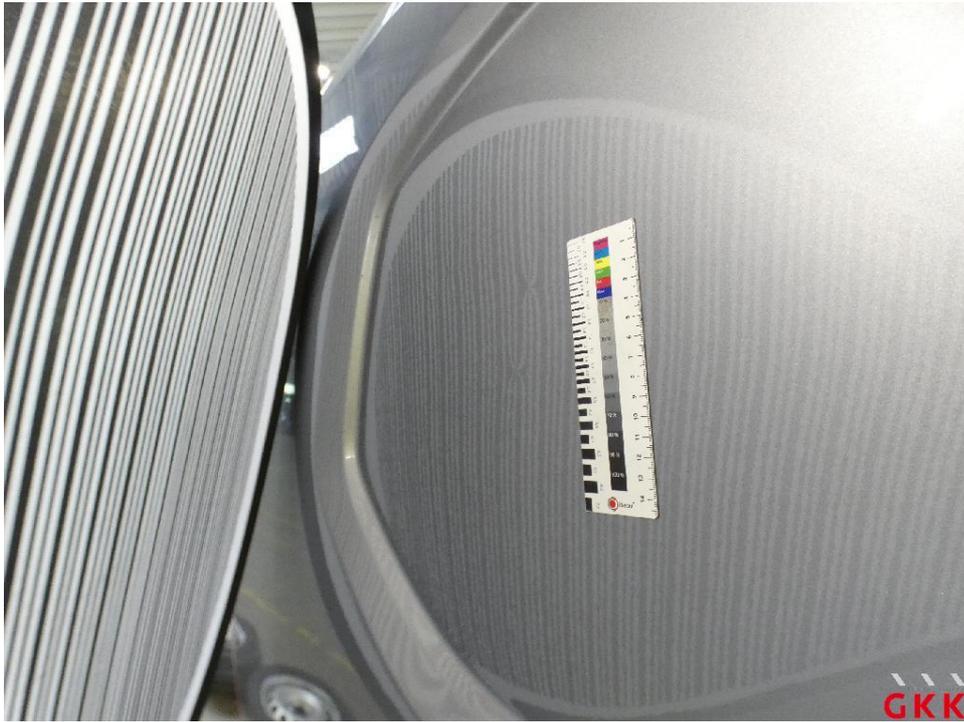


Bild 27 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

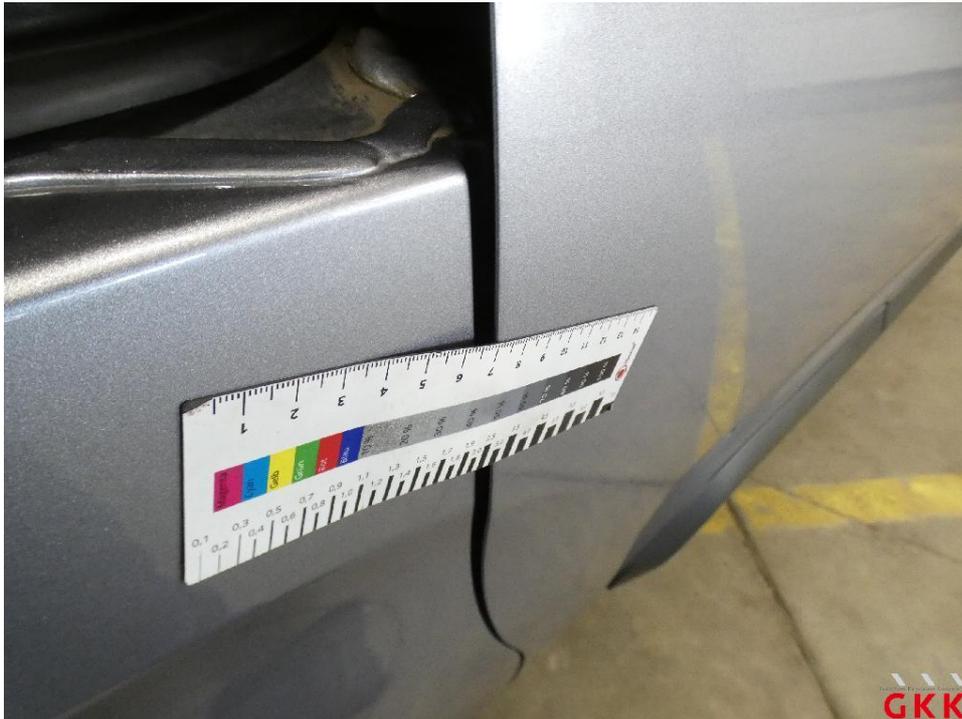


Bild 29 Schiebetür rechts, Spaltmaß fehlerhaft, prüfen



Bild 30 Schiebetür rechts, Spaltmaß fehlerhaft, prüfen

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, Dach, Unfallschaden, instand setzen

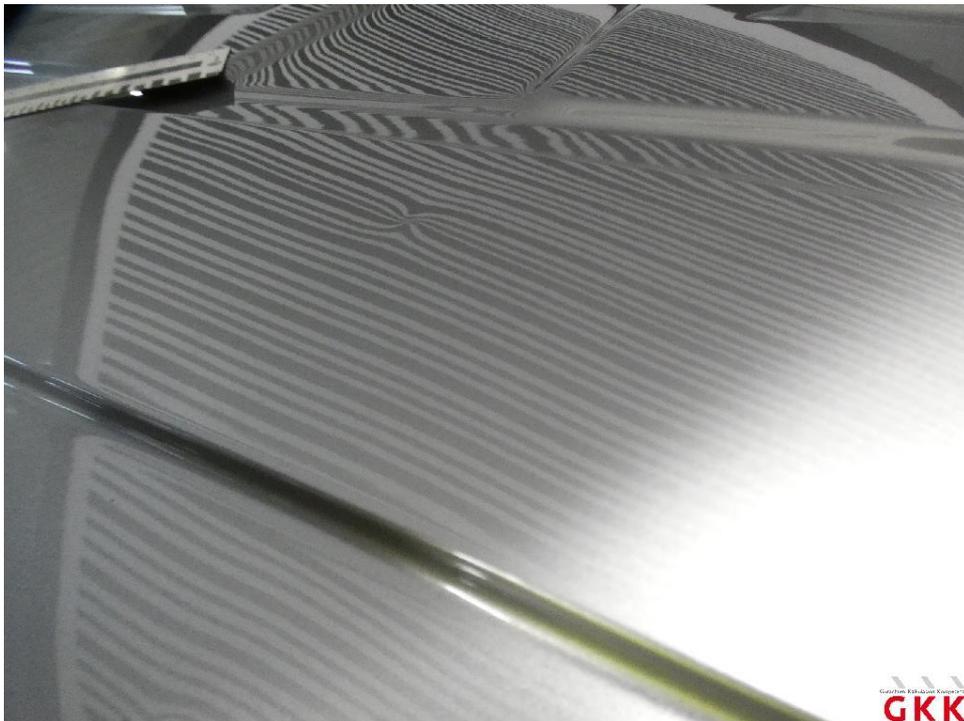


Bild 32 Fahrzeug, Dach, Unfallschaden, instand setzen

Fotoanlage



Bild 33 Fahrzeug, Dach, Unfallschaden, instand setzen



Bild 34 Fahrzeug, Dach, Unfallschaden, instand setzen