



WBA6K51030FJ86093

Informations concernant le véhicule

Opérateur		Conditions d'inspection	Suffisant
Immatriculation du véhicule		Kilométrage (Lu)	134 044 km
Constructeur	BMW	Maintenance suivante dans	9 000 km
Type/Modèle	330i	Certificat de contrôle technique (Rapport disponible)	05/2025
Numéro de châssis	WBA6K51030FJ86093	Puissance / Cylindrée	190 kW / 1 998 ccm
Première immatriculation	5 juin 2020	Garnissage/Couleur	/
Dernière maintenance	04/2025, 131 890 km	Peinture	
Type de carburant	Essence	Boîte de vitesses	Automatique

Zustandsbericht

Facteurs de diminution de valeur

N°	Groupe de pièces	Description
1	2e Jeu de roues	2 Pneus - Expiré - Pas de moins-value
2	Roue / Pneumatiques	Jante alliage arrière gauche - Erafilé - Pas de moins-value
3	Roue / Pneumatiques	Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value
4	Equipement	Clé du véhicule (Fehlt) - Pas de moins-value
5	Divers	Certificat de contrôle technique - Exigible - Remplacer
6	2e Jeu de roues	1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur
7	Pare-chocs arrière	Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente
8	Panneau latéral arrière gauche	Accès - Erafilé - Réparation intelligente
9	Seuil gauche	Habillage - Erafilé - Réparation intelligente
10	Seuil droit	Habillage - Erafilé - Réparation intelligente
11	Toit	Rail de toit droit - Erafilé - Réparation intelligente
12	Vitrage	Pare-brise - Dommages - Remplacer
13	Pare-chocs avant	Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer

Traces d'usure

N°	Groupe de pièces	Description
1	Habitacle	Habitacle - Erafure - Pas de moins-value
2	Carrosserie	Carrosserie (Steinschläge) - Rayure(s) - Pas de moins-value

Pièces manquantes

Pièce manquante



Reprise de peinture constatée

N°	Lieu
Aucun constatable	

Monte principale

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	7mm - 7mm	OK	
2	225/45 R18 95V	Pirelli	Pneus hiver	2mm - 2mm	Non OK	

Pneus supplémentaire

Essieu	Taille du pneu	Constructeur	Type de pneu	Profondeur du profil	Apte à la circulation	Homologation
1	225/45 R18 95Y	Michelin	Pneus été	6mm - 6mm	OK	
2	255/40 R18 95Y	Goodyear	Pneus été	5mm - 5mm	OK	

L'état d'usure ainsi que les éventuels dommages des pneumatiques ont été pris en compte dans la valeur.

Commentaires

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Lieu d'inspection
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Date d'inspection: 6 mai 2025

Numéro de protocole: 39579892

Date de livraison: 6 mai 2025



Auto Plus

Informations concernant le véhicule

Constructeur	BMW	Conditions d'inspection	Suffisant
Type/Modèle	330i	Kilométrage (Lu)	134 044 km
Numéro de châssis	WBA6K51030FJ86093	Première immatriculation	5 juin 2020

Identification du véhicule:

Le numéro d'identification du véhicule (NIV) a été lu et le soussigné a vérifié qu'il correspondait aux documents soumis lors de l'inspection.

Conditions d'inspection:

Les conditions permettant l'évaluation du véhicule étaient réunies.

Etat général:

Le véhicule présente des traces d'usure correspondant à son âge et son usage.

Images de présentation



Illustration 1: Incliné à l'avant



Illustration 2: Incliné à l'avant



Illustration 3: Incliné à l'arrière



Illustration 4: Incliné à l'arrière



Illustration 5: Habitacle



Illustration 6: Habitacle



Illustration 7: Habitacle



Illustration 8: Habitacle

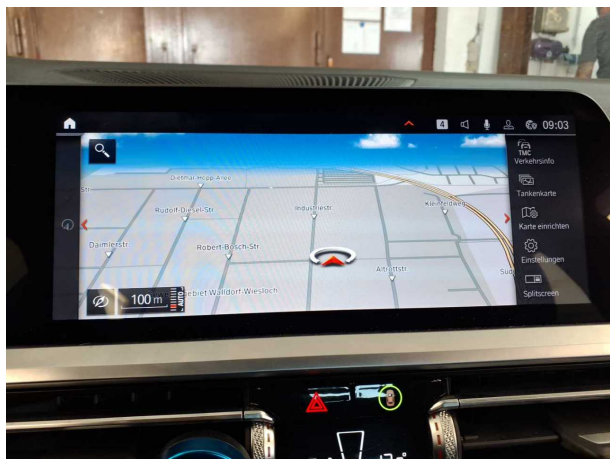


Illustration 9: Habitacle

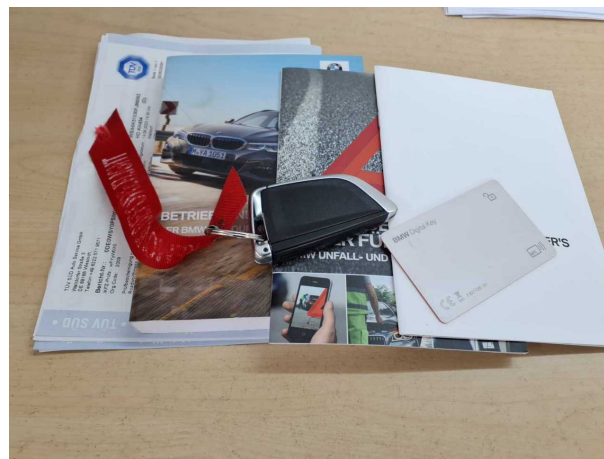


Illustration 10: Divers



Illustration 11: Divers

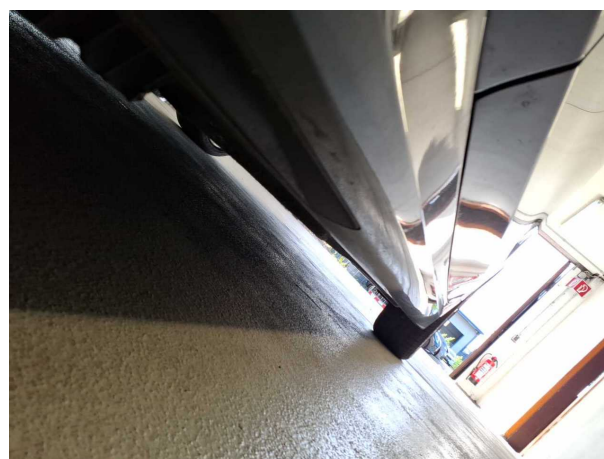


Illustration 12: Divers



Illustration 13: Divers



Illustration 14: Divers



Illustration 15: Divers

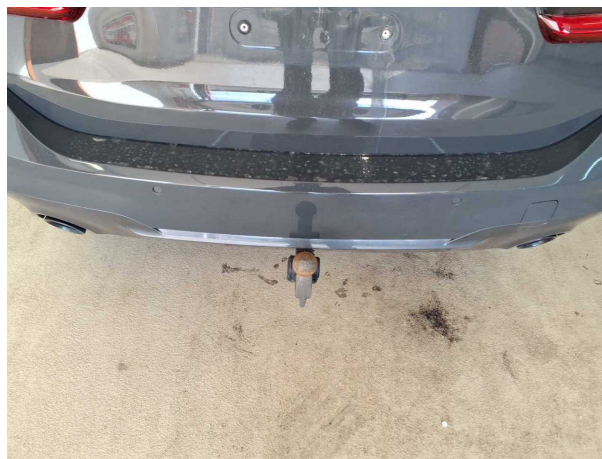


Illustration 16: Divers

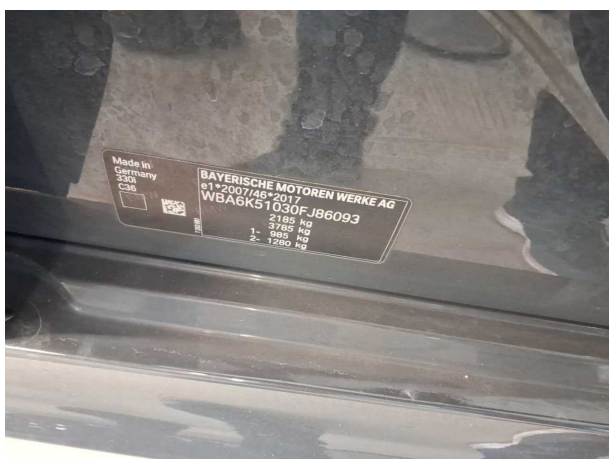


Illustration 17: Divers

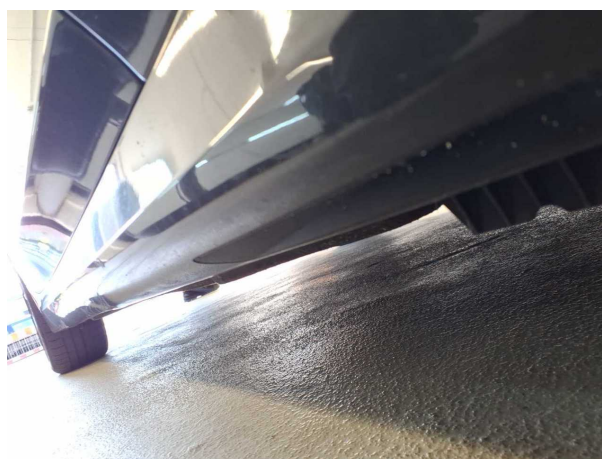


Illustration 18: Divers



Illustration 19: Divers

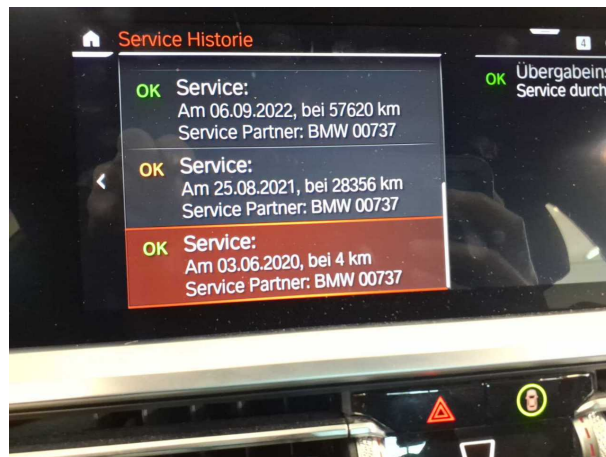


Illustration 20: Divers

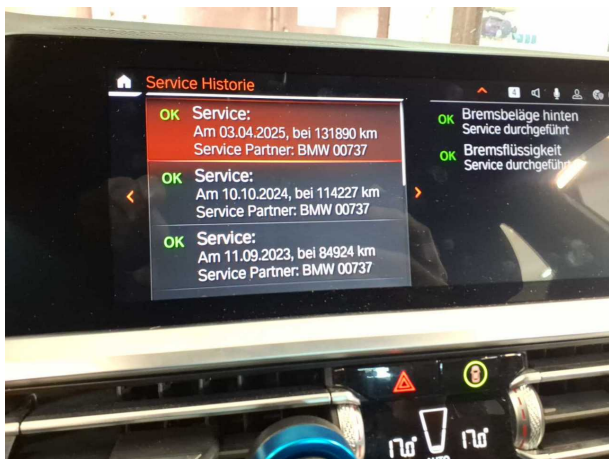


Illustration 21: Divers



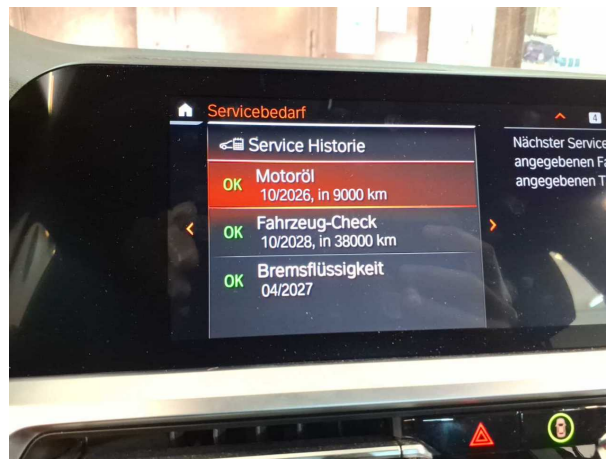


Illustration 22: Divers


Photos de dommage

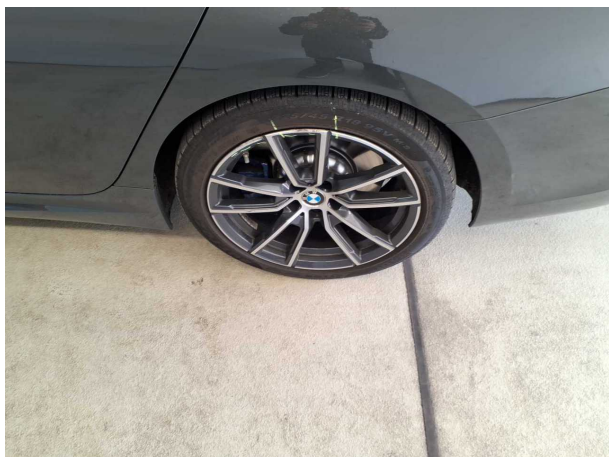


Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafilé - Pas de moins-value

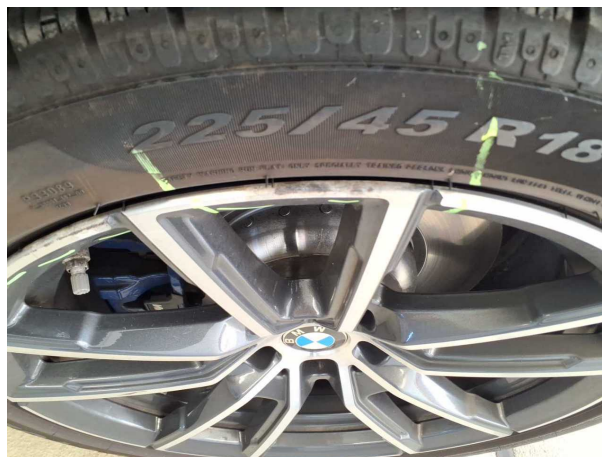

Dommage #2: Roue / Pneumatiques: Jante alliage arrière gauche - Erafilé - Pas de moins-value

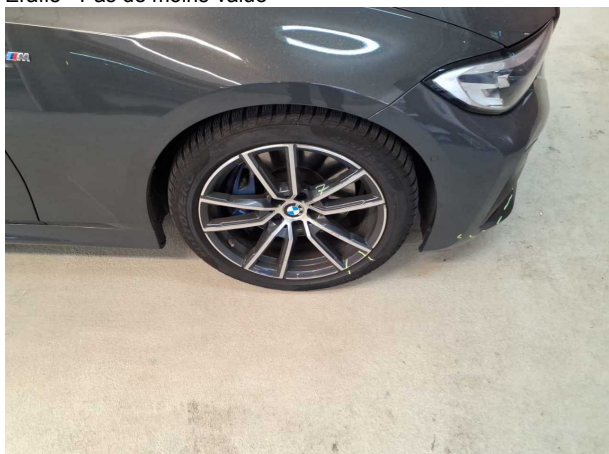


Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value

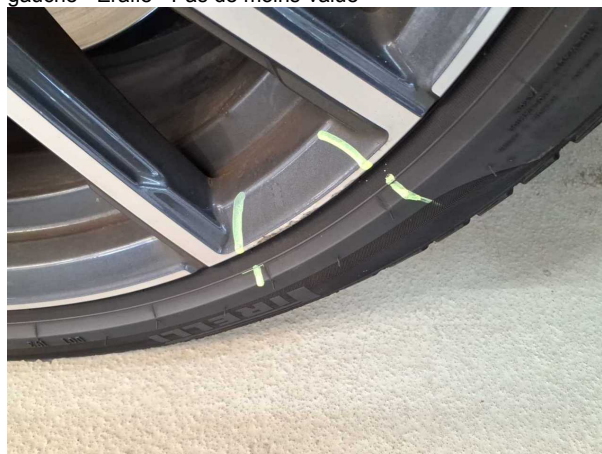

Dommage #3: Roue / Pneumatiques: Jante alliage avant droite - Erafilé - Pas de moins-value



Dommage #6: 2e Jeu de roues: 1 Jante alliage - Erafilé - Diminution de valeur

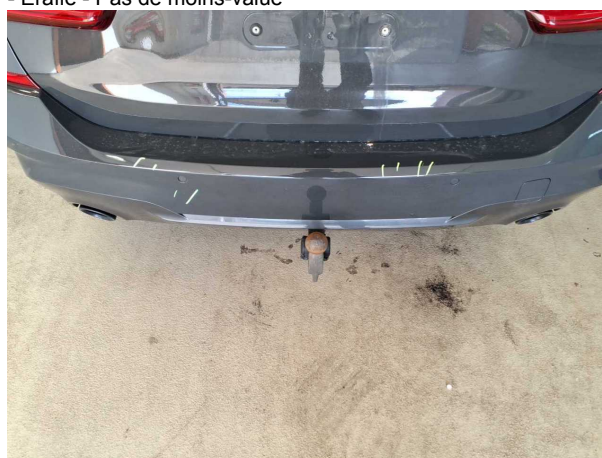

Dommage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #8: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente



Domage #7: Pare-chocs arrière: Pare-chocs arrière - Eraflé - Réparation intelligente




Domage #8: Panneau latéral arrière gauche: Accès - Eraflé - Réparation intelligente




Domage #9: Seuil gauche: Habillage - Eraflé - Réparation intelligente




Domage #9: Seuil gauche: Habillage - Erafilé - Réparation intelligente

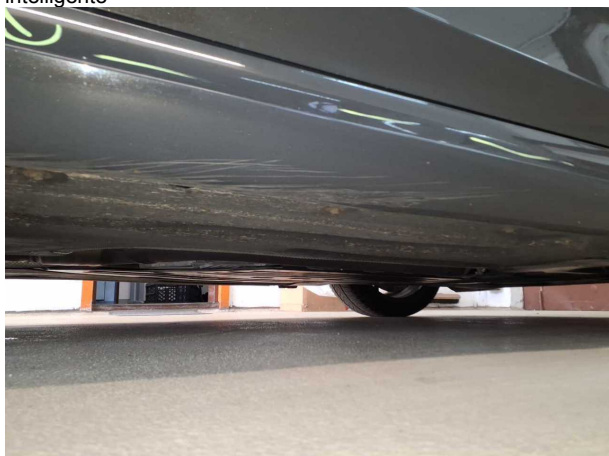

Domage #10: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Réparation intelligente

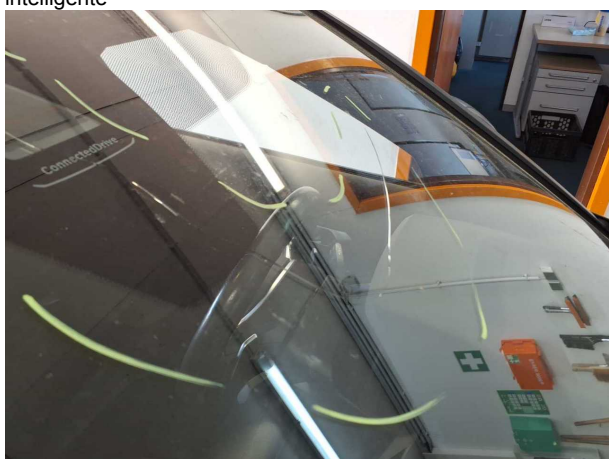


Domage #12: Vitrage: Pare-brise - Dommages - Remplacer

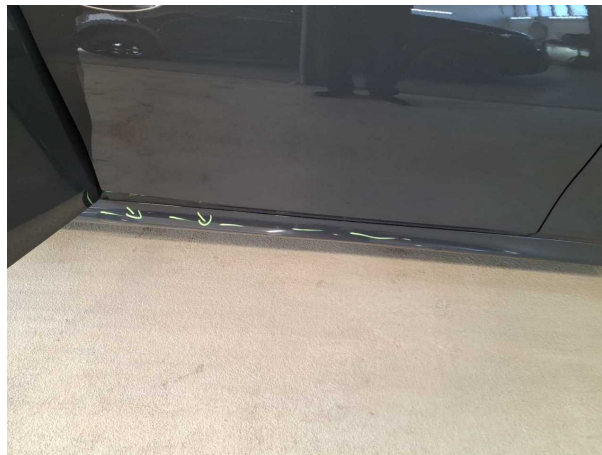

Domage #10: Seuil droit: Habillage - Erafilé - Réparation intelligente



Domage #11: Toit: Rail de toit droit - Erafilé - Réparation intelligente

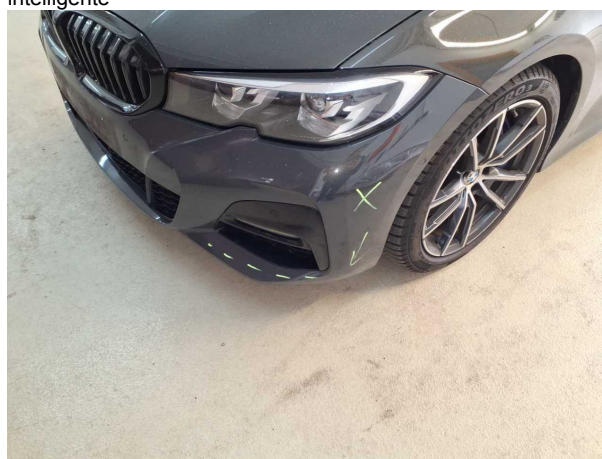

Domage #13: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Défor... - Remplacer



Domage #13: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



Domage #13: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Déformé - Remplacer



Domage #13: Pare-chocs avant: Pare-chocs avant - Défor...
- Remplacer