

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf




GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten

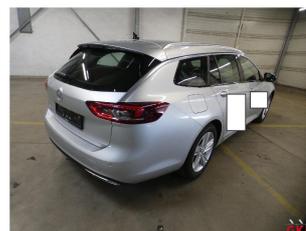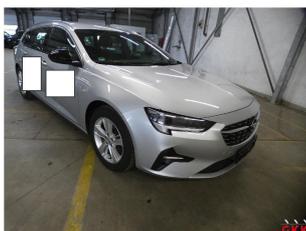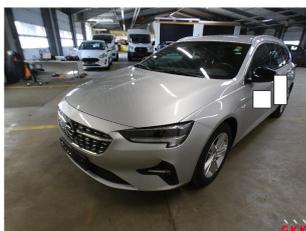

### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	13.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	15.05.2025
<b>Referenznummern</b>	2057632

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>W0VZT8EP4M1031504</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombi	<b>Farbton / Lackart</b>	Argon-Silber / Metallic
<b>Hersteller</b>	Opel	<b>Nächste HU</b>	02/2027
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Elegance	<b>Laufleistung abgelesen</b>	134.201 km
<b>Erstzulassung</b>	03.01.2022	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 8	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.955 ccm / 128 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	3 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R 17 97W	3 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Barum	225/55 R 17 101V M+S	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Barum	225/55 R 17 101V M+S	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Barum	225/55 R 17 101V M+S	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Barum	225/55 R 17 101V M+S	5 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/> Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/> Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/> Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/> Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/> Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/> Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/> Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/> Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 18.02.2025 bei km 126.227.	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/> Schließanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/> Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/> Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/> Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/> nass
<input checked="" type="checkbox"/> Eis	<input checked="" type="checkbox"/> Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
<input checked="" type="checkbox"/> unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/> Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/> Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/> Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :  Ja     Nein     Nicht prüfbar     Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe beschädigt	Nein	erhöhte Lackschichtdicke > 2mm

**Anmerkungen**

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar	
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend		B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)	
Bluetooth Audio-Streaming		Bremsassistent	
DAB-Tuner (Radioempfang digital)		Dach, Design-Ausführung (Chrom)	
Drehzahlmesser		Einstiegsleisten mit Schriftzug	
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Ergonomiesitz vorn links	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung		Fensterheber elektrisch hinten	
Fensterheber elektrisch vorn		Feststellbremse elektrisch	
Freisprecheinrichtung Bluetooth		Frontkamera	
Fahrassistenz-System: Abstandswarner		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung		Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent		Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)	
Heckleuchten LED		Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung	
Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		Kindersicherung	
Klimaautomatik 2-Zonen		Luftfeuchtesensor	
Kopf-Airbag-System		Kopfstützen hinten (3-fach)	
Kühlergrill mit Chromrahmen		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Audiobedienung am Lenkrad		LM-Felgen	
Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI	
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy		Nebelscheinwerfer LED	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Reifendruckwarner	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Seitenairbag vorn		Seitenscheiben geräuschkämmend	
Sicht-Paket		Einschaltautomatik für Fahrlicht	
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent		Scheibenwischer mit Regensensor	
Innenspiegel mit Abblendautomatik		Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz	
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)		Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	
Tagfahrlicht LED		Türgriffe außen Wagenfarbe	
Voll-LED (IntelliLux)		Leuchtweitenregelung automatisch	
Abbiegelicht		Wegfahrsperre	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro	✓	Charging-Paket	✓
USB-Schnittstelle hinten (2-fach)	✓	Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	✓
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	✓	Easy Access-Paket	✓
Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)	✓	Heckklappenöffnung elektrisch	✓
Schließ-/Startsystem Keyless Open	✓	Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓	Innovations-Paket 2	✓
Head-up-Display	✓	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	✓
Technologie-Paket Park & Go	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Außenspiegel mit Umfeldleuchte	✓	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	✓
Rückfahrkamera (digital)	✓	Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent	✓	Winter-Paket 2	✓
Sitz-Paket	✓	Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)	✓
Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion	✓	Sitz vorn links mit Massagefunktion	✓
Frontscheibe heizbar (ThermaTec)	✓	Sitzheizung vorn	✓
Folierung/Werbefolie	✓		

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	861,50 €	430,75 €
Nebelscheinwerfer Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 23)	157,96 €	157,96 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	1162,31 €	1162,31 €
<b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach Mitte, beschädigt, kalt drücken (Bild 33, Bild 34)	80,00 €	80,00 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 38, Bild 39)	540,36 €	270,18 €
Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken (Bild 48, Bild 49, Bild 50)	150,00 €	150,00 €
D- Säule links Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 42, Bild 43)	65,50 €	32,75 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts Scheibe -Rahmen-, beschädigt, ersetzen (Bild 46, Bild 47)	579,11 €	289,56 €
Tür hinten rechts Dichtung, beschädigt, ersetzen (Bild 44, Bild 45)	102,89 €	51,45 €
Schweller rechts hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 35, Bild 36, Bild 37)	514,45 €	336,99 €
D- Säule rechts Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 40, Bild 41)	65,50 €	32,75 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	1315,14 €	657,57 €
Heckklappe, beschädigt, kalt drücken (Bild 19)	200,00 €	200,00 €
Heckklappe unterhalb, Reparaturmangel, instand setzen (Bild 17, Bild 18)	495,26 €	495,26 €
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 31, Bild 32)	280,60 €	140,30 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	80,00 €	80,00 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fußmatte(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 27)	72,13 €	36,07 €
<b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 16)	90,86 €	90,86 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>6.813,57 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>4.694,76 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>9.800,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>11.400,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 50 Fotos.

Rudzinski, Bernd

---

Der Sachverständige, 26.05.2025

## Fotoanlage

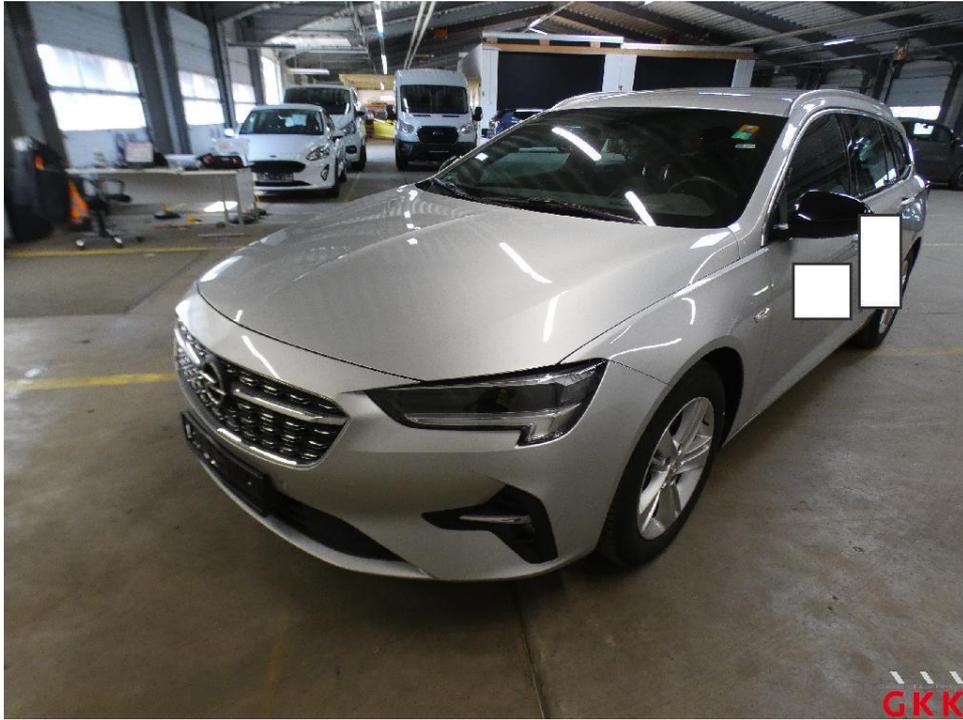


Bild 1

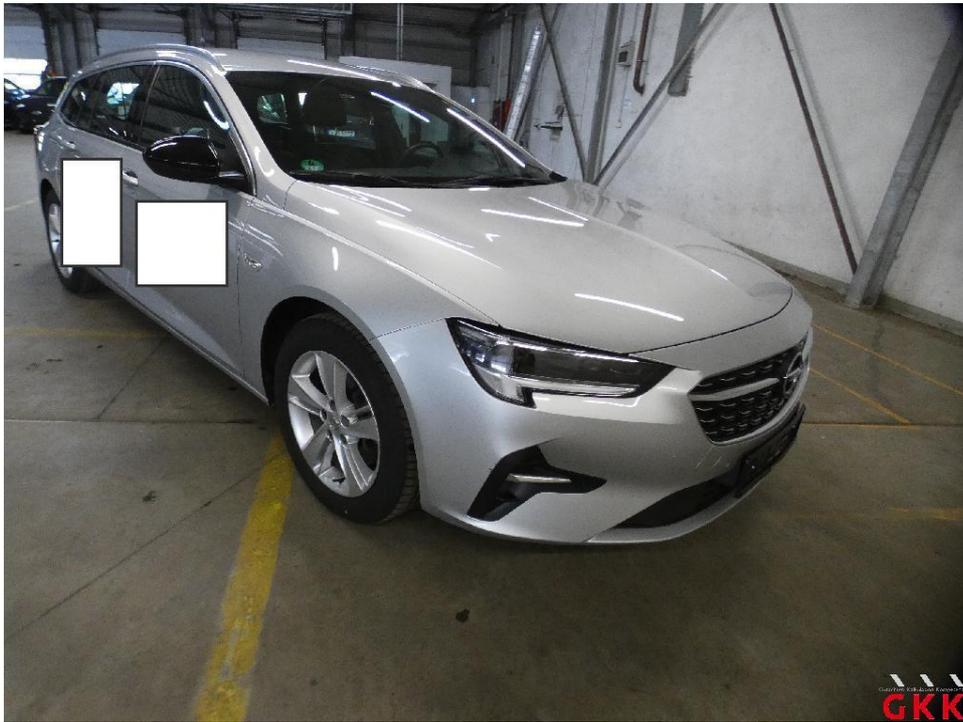


Bild 2

## Fotoanlage

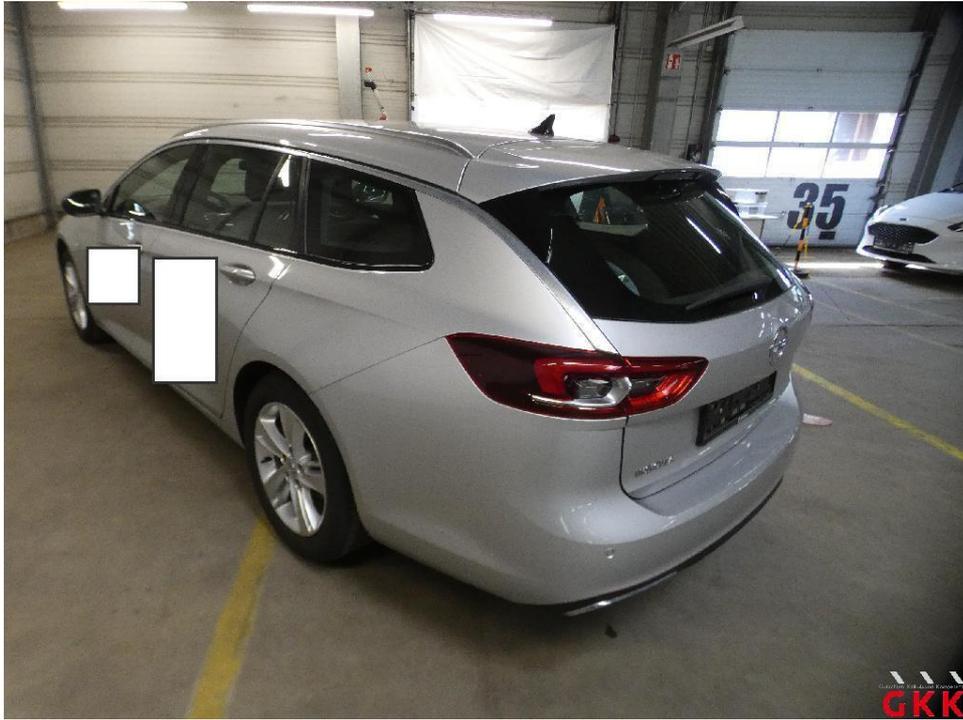


Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

**Fotoanlage**



Bild 11

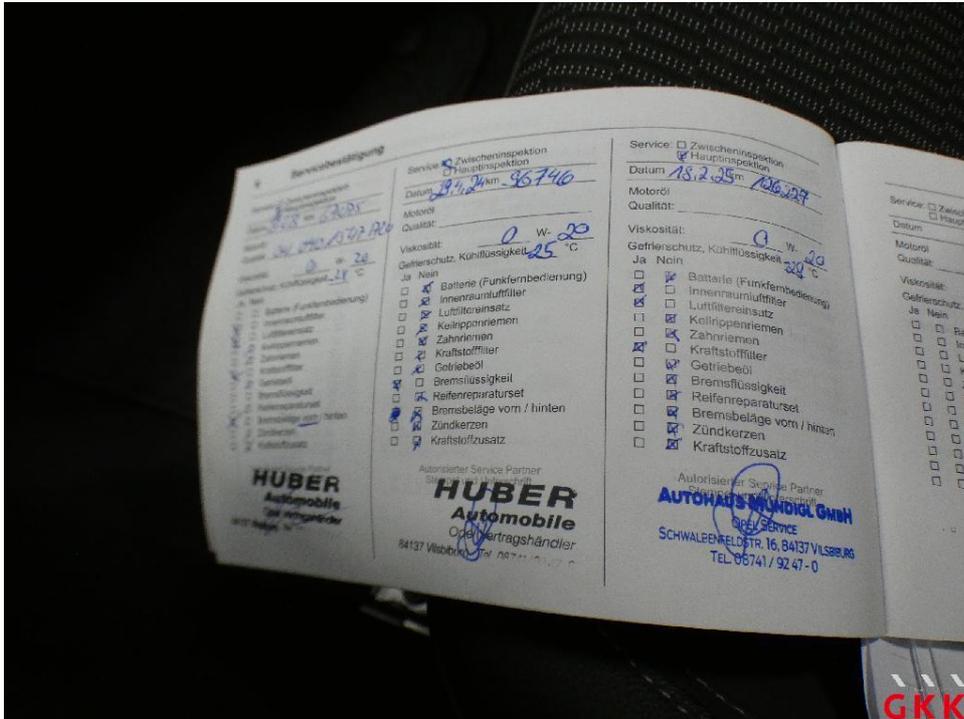


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15

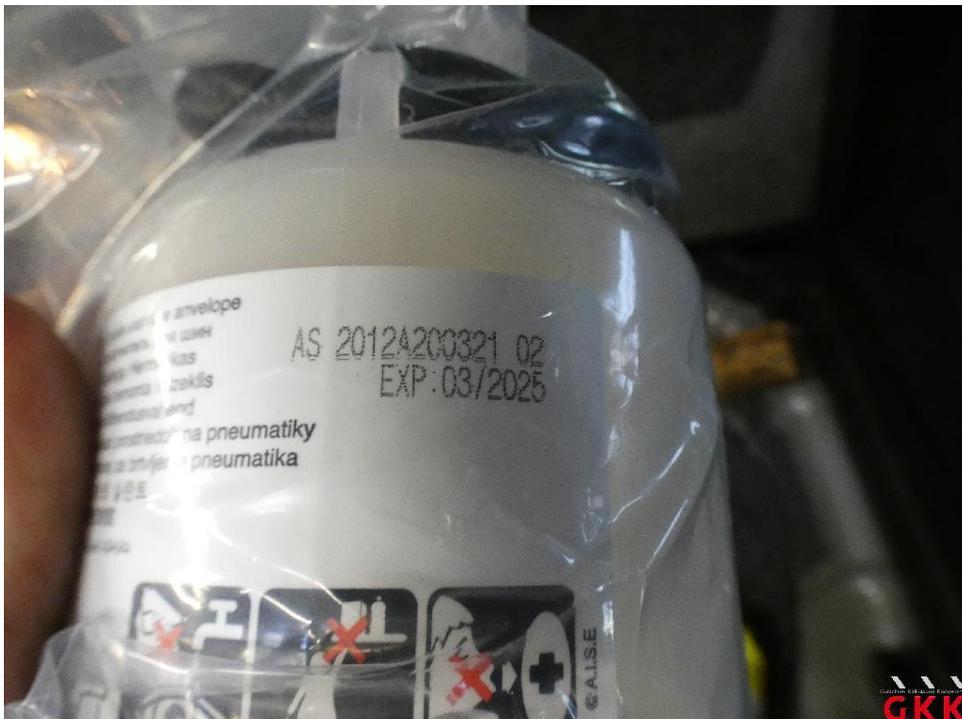


Bild 16 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Heckklappe, unterhalb, Reparaturmangel, instand setzen



Bild 18 Heckklappe, unterhalb, Reparaturmangel, instand setzen

## Fotoanlage



Bild 19 Heckklappe, beschädigt, kalt drücken

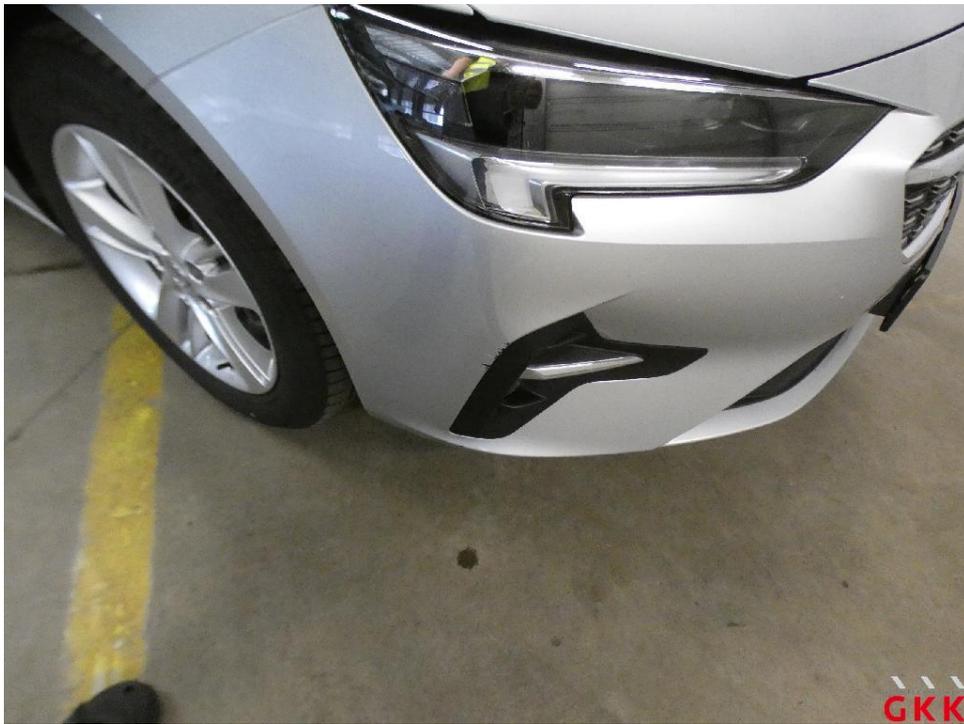


Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage

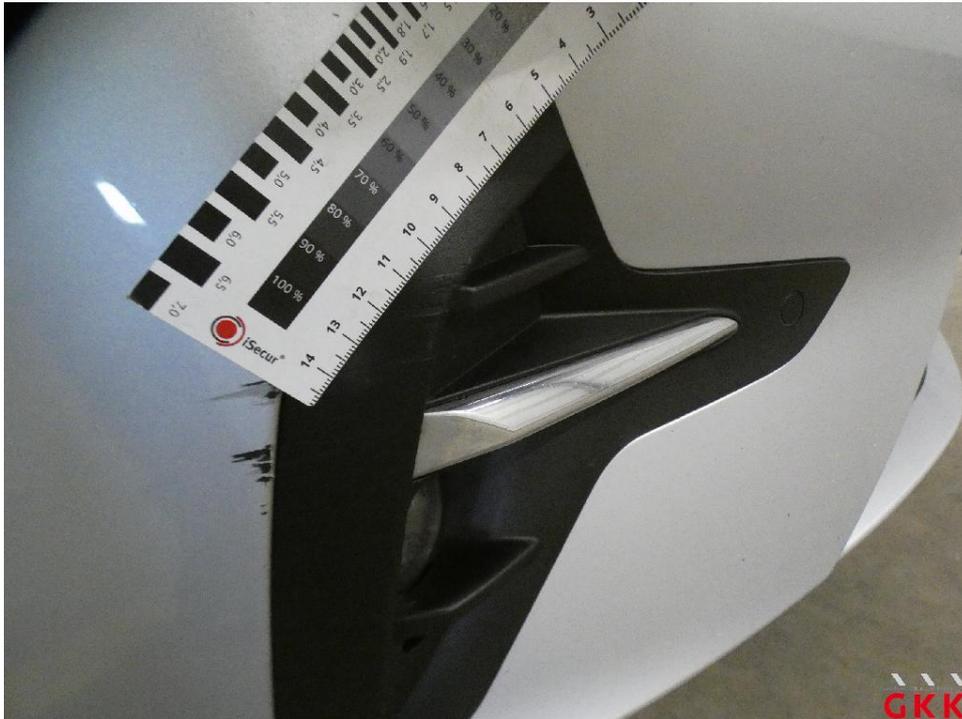


Bild 23 Nebelscheinwerfer, Blende -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage

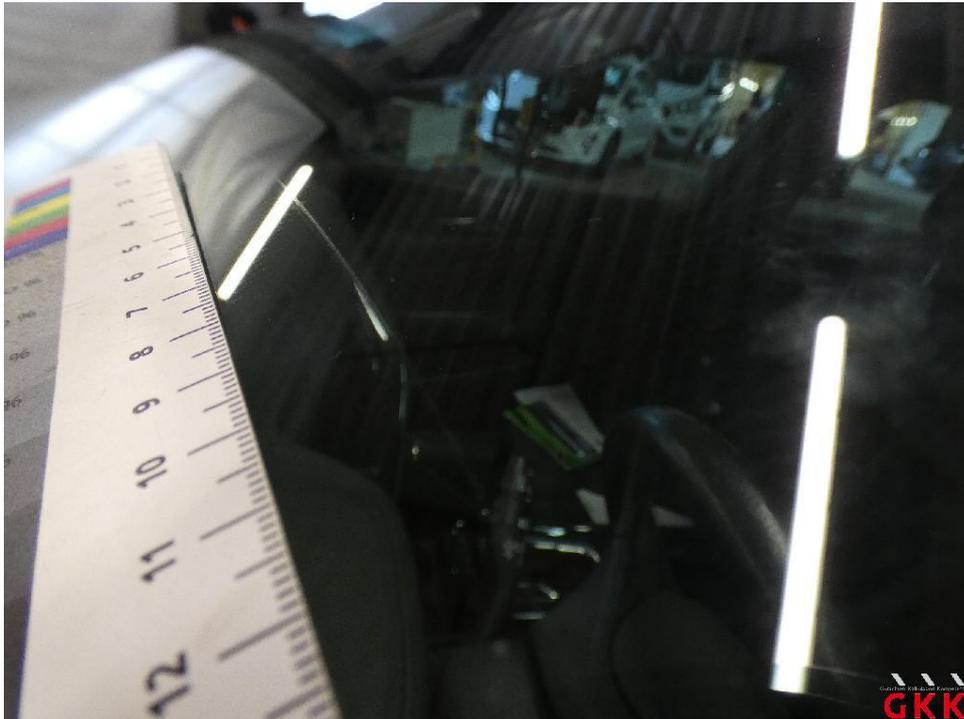


Bild 25 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen

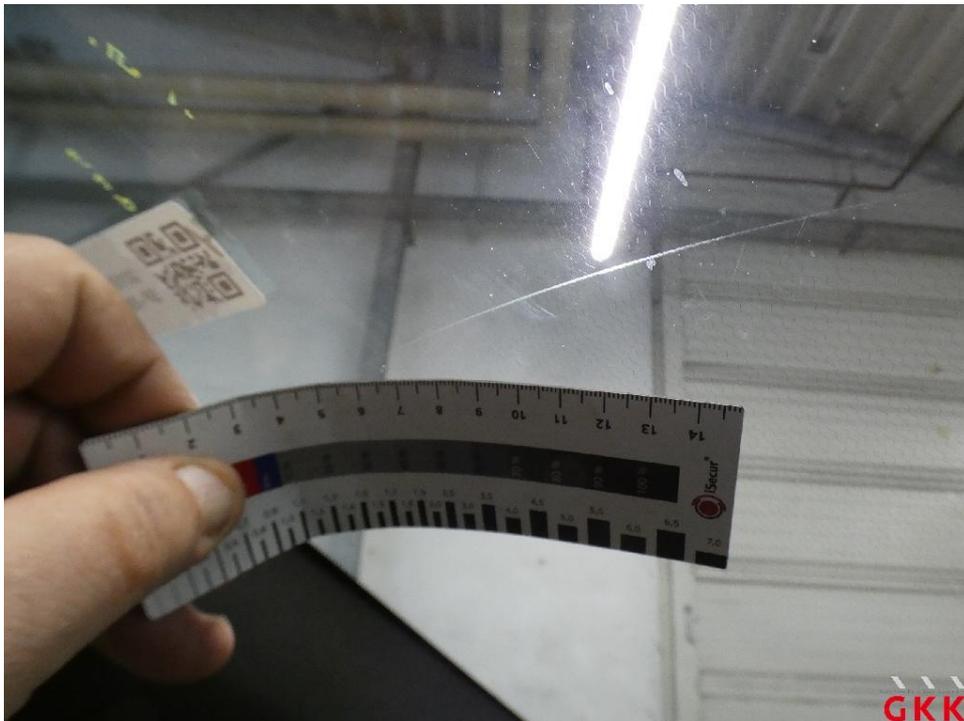


Bild 26 Frontscheibe, beheizt mit Regensensor und Frontkamera, verkratzt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 27 Fußmatte(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

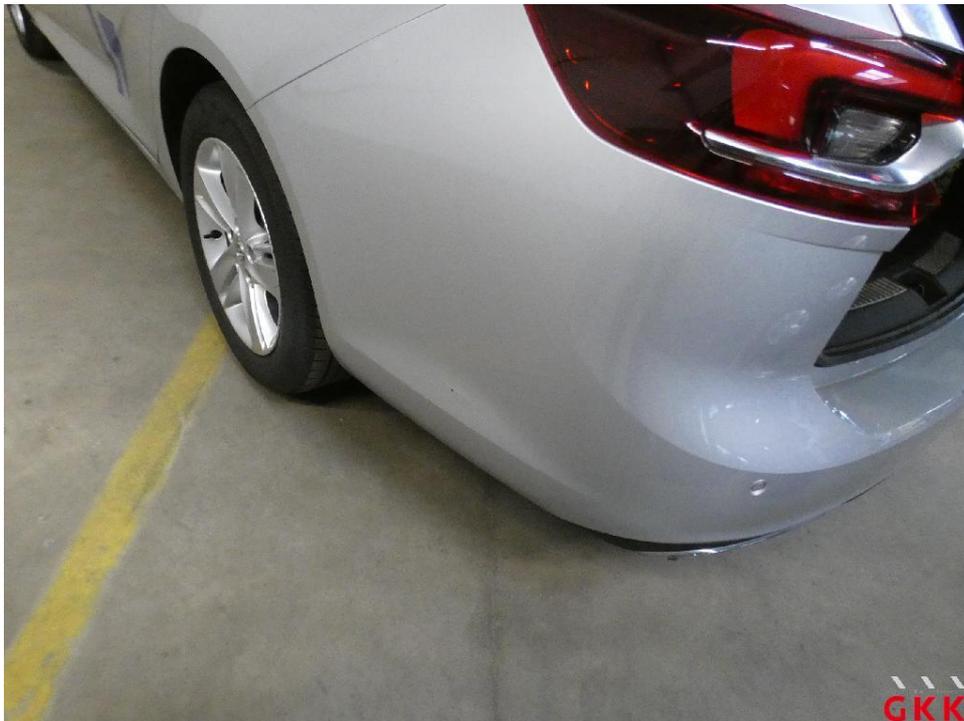


Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 30 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 31 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage

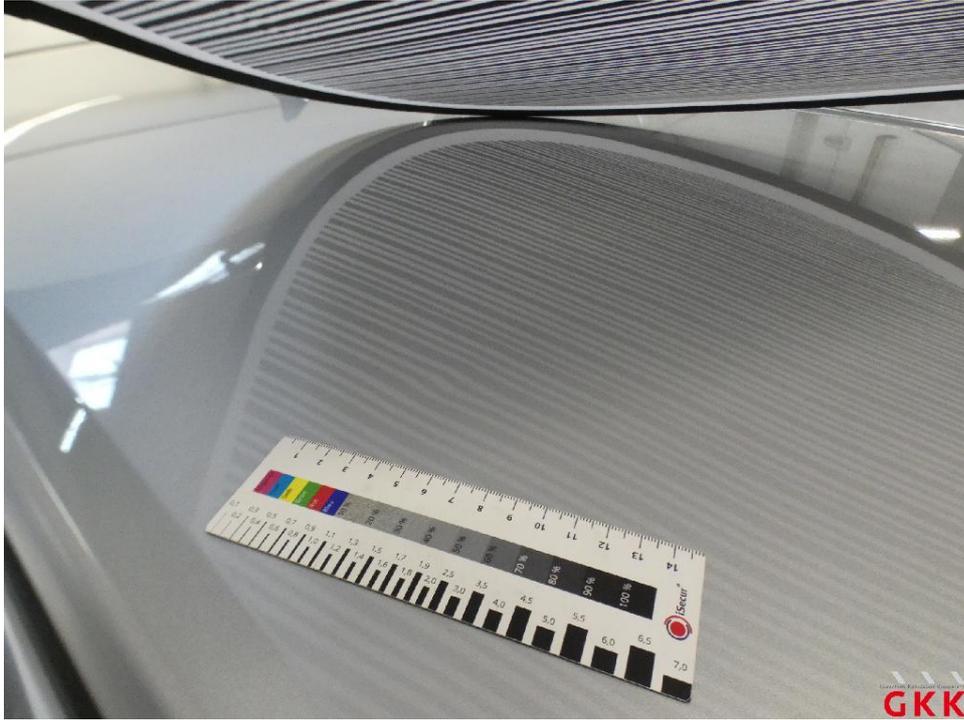


Bild 33 Dach, Mitte, beschädigt, kalt drücken



Bild 34 Dach, Mitte, beschädigt, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 35 Schweller rechts, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36 Schweller rechts, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 37 Schweller rechts, hinten, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 39 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

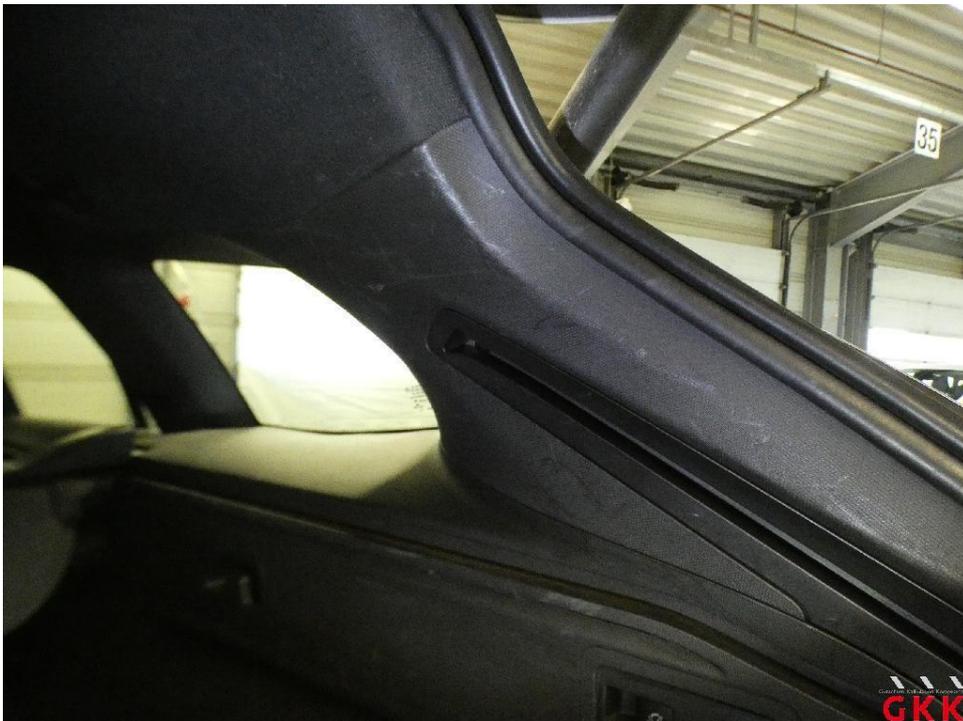


Bild 40 D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 41 D- Säule rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen



Bild 42 D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 43 D- Säule links, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

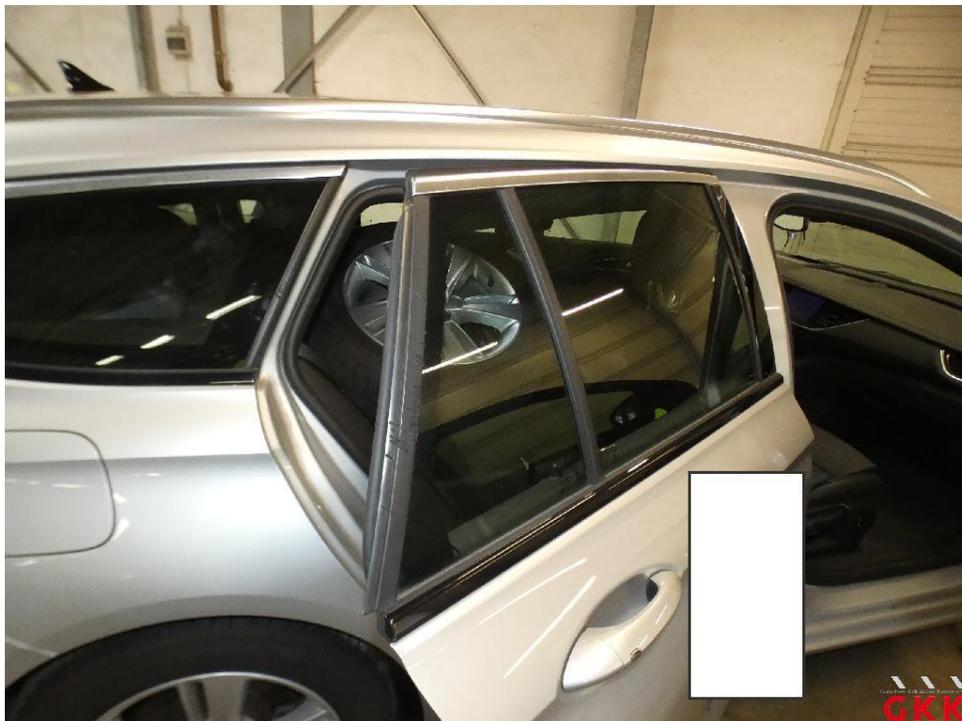


Bild 44 Tür hinten rechts, Dichtung, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 45 Tür hinten rechts, Dichtung, beschädigt, ersetzen



Bild 46 Seitenwand rechts, Scheibe -Rahmen-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 47 Seitenwand rechts, Scheibe -Rahmen-, beschädigt, ersetzen

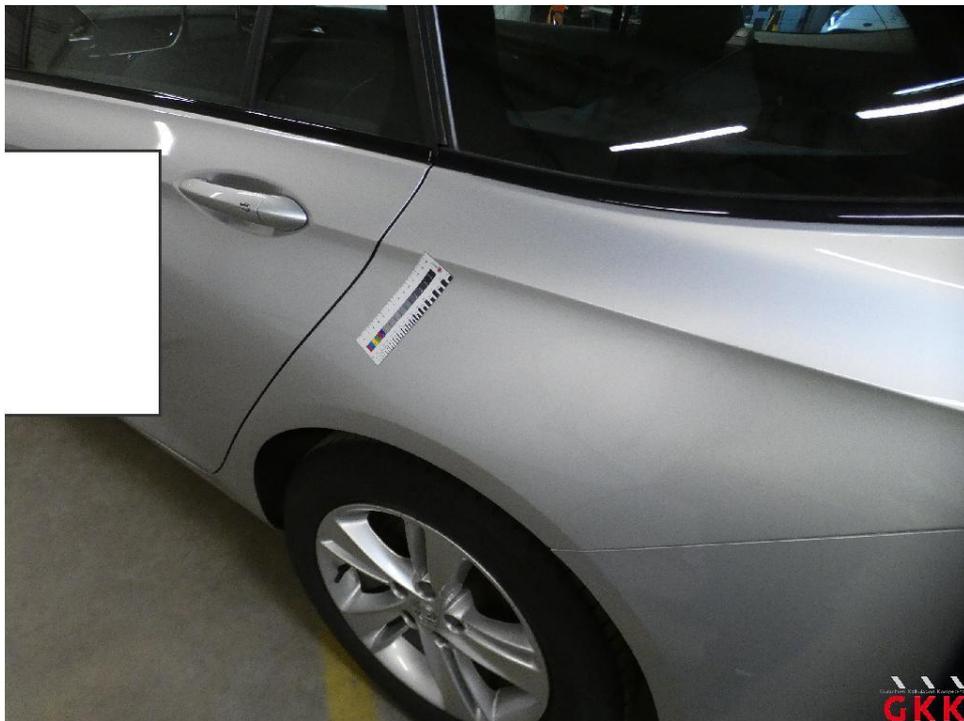


Bild 48 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken

## Fotoanlage



Bild 49 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken



Bild 50 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken