

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	11.04.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestr. 11
Besichtigungsdatum	25.04.2025
Referenznummern	0002053686

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0EXXTTREME55850

Fahrzeugart	Transporter - Kasten	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Kasten 2.0 TDCI Trend	Laufleistung abgelesen	169.074 km
Erstzulassung	17.03.2022	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16C 115/113R M+S	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16C 115/113R M+S	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16C 115/113R M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/65 R 16C 115/113R M+S	8 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Ohne Felgen	Continental	235/65 R 16C 115/113R	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Ohne Felgen	Continental	235/65 R 16C 115/113R	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Ohne Felgen	Continental	235/65 R 16C 115/113R	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Ohne Felgen	Continental	235/65 R 16C 115/113R	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 24.04.2024 bei km 109.800.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Abbiegelicht im Scheinwerfer		Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus	
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	
Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung		Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	
Dockingstation (MyFord Dock)		Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bordcomputer		Einstiegsleuchten	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fensterheber elektrisch		FordPass Connect inkl. eCall	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Lenkrad (Leder)	
Getriebe 6-Gang		Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)	
Heizung mit Umluftschaltung		Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum	
Karosserievariante: Mittelhohes Dach		Klimaanlage	
Kühlergrill mit Chromleiste		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT		My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radioempfang Digital (DAB+)		Radstand 3750 mm	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		Schmutzfänger hinten	
Seitenschutzleisten		Start/Stop-Anlage	
Tagfahrlicht		Trend	
Verzurrösen (10)		Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)	
Wärmeschutzverglasung leicht getönt		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zusatzheizung elektrisch		Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Batterieüberwachung programmierbar	✓	Express-Line-Paket	✓
Holzfußboden im Laderaum	✓	Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff	✓
Verzurrösen (6)	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Fzg. ohne Bodenbelag Vinyl im Lade-/Fahrgastraum	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 130 km/h	✓
Heckflügeltüren ohne Verglasung (Öffnungswinkel 256 Grad)	✓	Kaltstart-Paket	✓
2. Batterie	✓	Laderaumleuchte LED	✓
Laderaumtrennwand Metall	✓	Reifen-Reparaturkit	✓
Sitz-Paket 14: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrereinzelsitz (4-fach verstellbar) inkl. Sitzheizung, Stoff	✓	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	✓
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Lendenwirbelstütze	✓	Armlehnen vorn	✓
Stahlfelgen 6,5x16	✓	Laderaumausbau	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 31, Bild 32)	526,34 €	236,85 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	1724,09 €	1214,52 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	738,19 €	376,05 €
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 42, Bild 43)	142,63 €	64,18 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22)	670,98 €	389,68 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	738,19 €	376,05 €
Schiebetür rechts Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 33, Bild 34)	102,86 €	46,29 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 37, Bild 38, Bild 39)	299,49 €	134,77 €
Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 40, Bild 41)	120,00 €	120,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 23, Bild 24)	159,52 €	159,52 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	159,52 €	159,52 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Anschlag / Hecktür links, fehlt, ersetzen (Bild 35, Bild 36)	103,94 €	103,94 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	6.474,01 €
Minderwert	4.369,63 €
Händlerereinkaufspreis	10.350,00 €
Händlerverkaufspreis	11.600,00 €

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 43 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 28.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

☐ Reparatur
☒ Inspektion
☐ Wartung

Datum: 24.04.2024
 Kilometerstand: 108.300

Unterschrift / Stempel Werkstatt

KROLIK-AUTOMOBILE
 Krolík, J. (Signature)
 Erzborgers 77
 55120 Mainz
 Tel. 0173/4401760

Bezeichnung der Leistung:

☒ Ölwechsel
 Sorte: _____

☒ Bremsen
☒ i.O.
☐ instand gesetzt
☐ ersetzt
☐ vorn
☐ hinten

☒ Beleuchtung
☒ i.O.
☐ ersetzt: _____

☒ Getriebeöl
☒ i.O.
☐ ersetzt / Sorte: _____

☒ Kühllüssigkeit
☒ i.O.
☐ ersetzt bis °C: _____

☒ Sonstiges: Brandsbeuge Hi, TUV

Nächster Service: ☐ am: anzeige oder ☐ bei km: anzeige

Bild 12

Fotoanlage

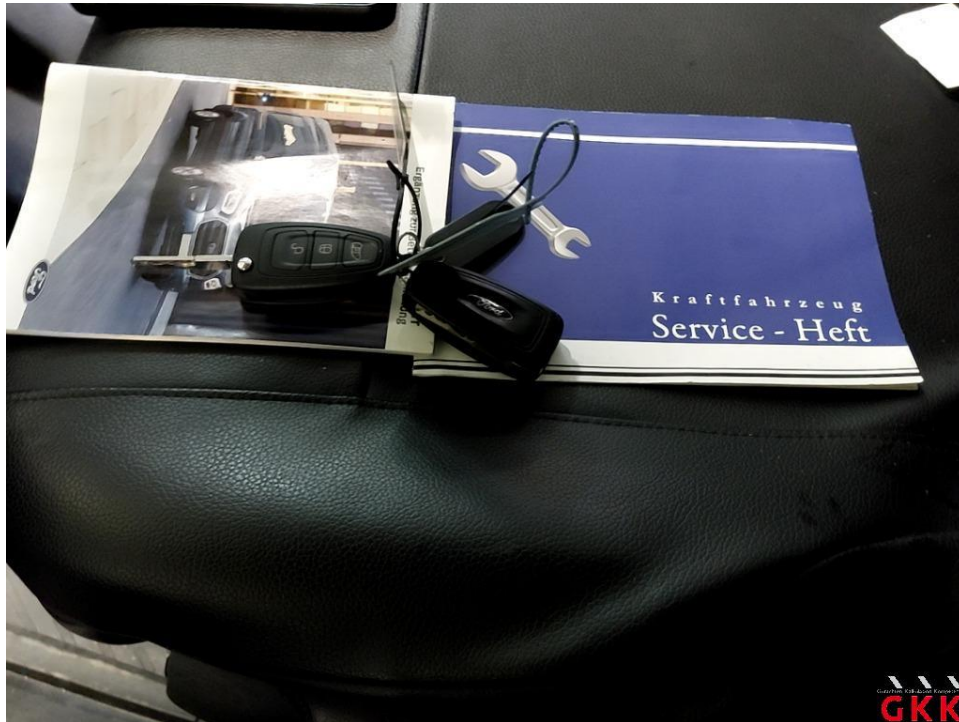


Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 16 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 18 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

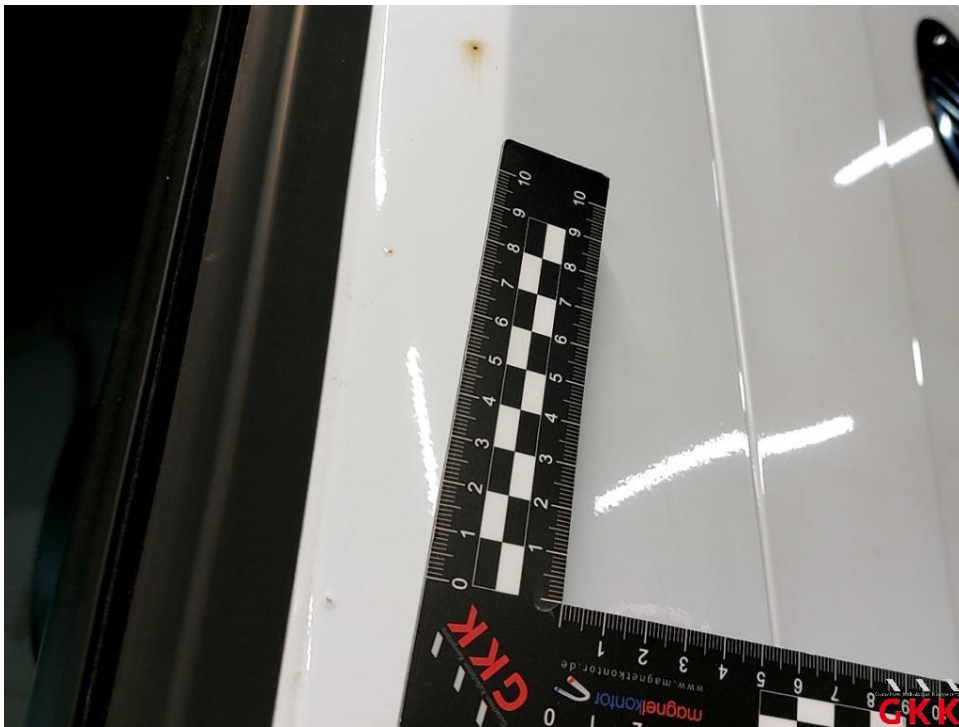


Bild 20 Tür vorne links, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 24 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 26 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 28 Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

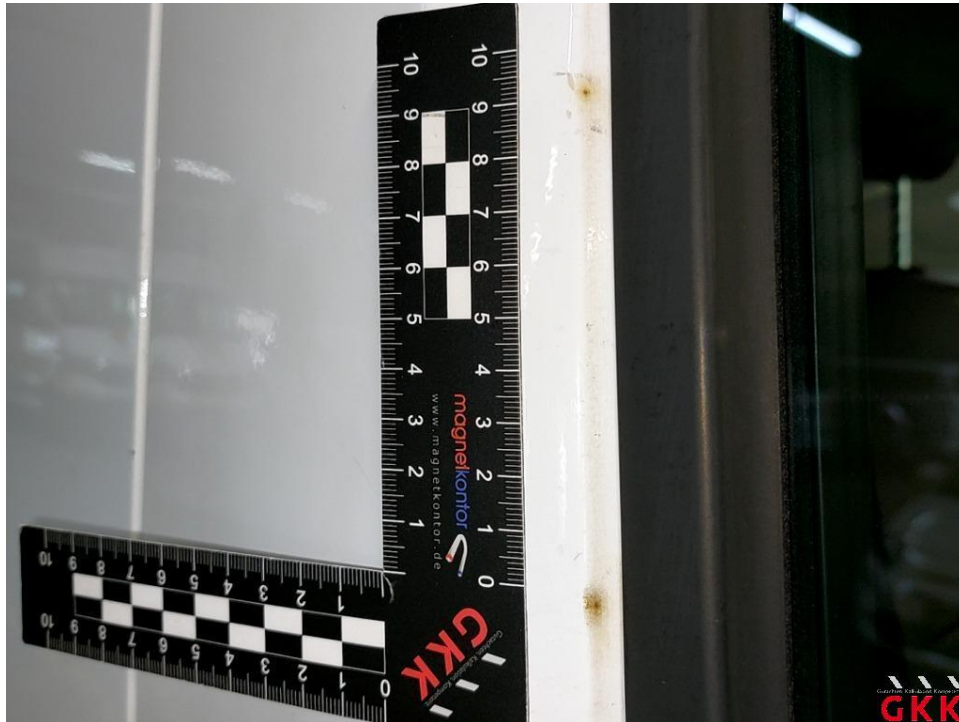


Bild 29 Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren

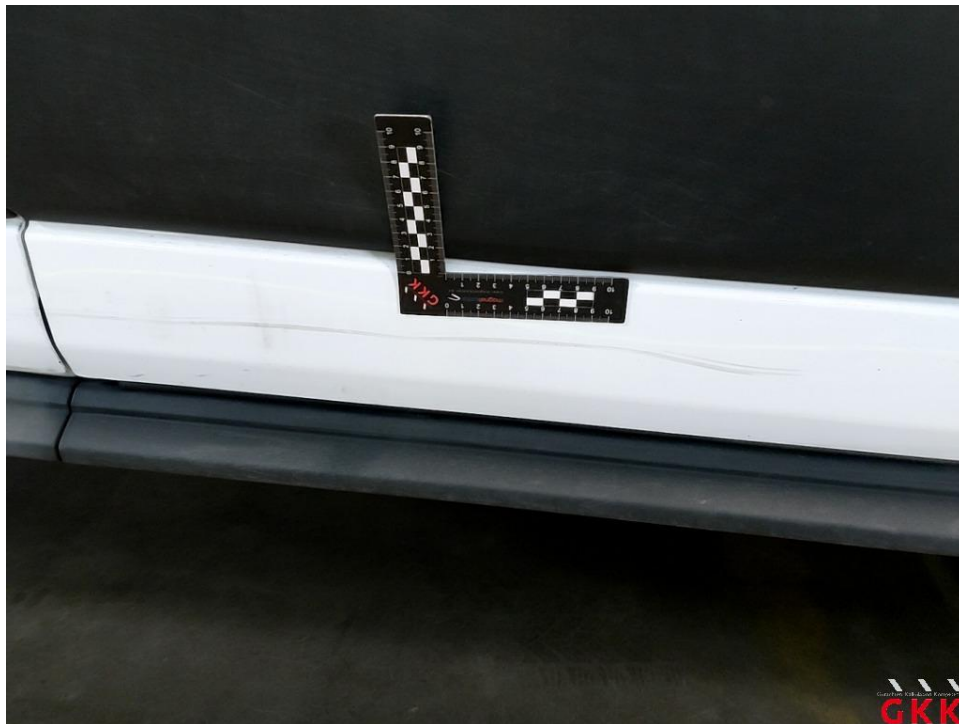


Bild 30 Tür vorne rechts, korrodiert, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 32 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

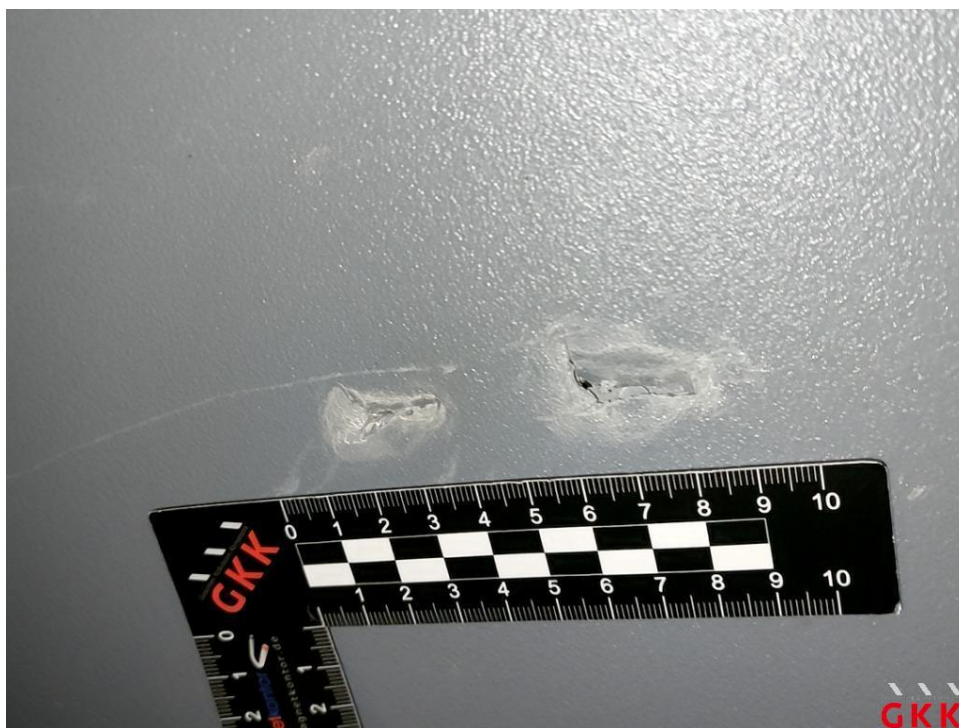


Bild 34 Schiebetür rechts, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Anschlag / Hecktür links, fehlt, ersetzen



Bild 36 Anschlag / Hecktür links, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 38 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 39 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 40 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 41 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair



Bild 42 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen