



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 39285697  
Auftrags-Nr / Referenz: 18926776  
Besichtigungsdatum: 02.04.2025

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Tesla Model 3 Standard Reichweite Plus Hinterradantrieb		
<b>Kennzeichen</b>	N-KB 6000E	<b>Fahrgestellnummer</b>	5YJ3E7EA4MF905941
<b>Erstzulassung</b>	30.03.2021	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	59.924 km
<b>HSN/TSN</b>	1480 / AAZ 00026	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Elektro / 0
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Heckantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Direktantrieb
<b>Farbe</b>	Pearl White Multi-Coat	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Leistung / Hubraum</b>	88 kW / 0 ccm	<b>Nächste HU</b>	04/2026
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	
<b>Letzte Wartung</b>		<b>Polsterart</b>	Leder
<b>Vorschaden</b>	Keine Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Schwarz
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	2.014 kg
<b>Dokumente</b>	ZB   vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 4
<b>Vertragsnummer</b>	18926776	<b>Re-Import</b>	

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	4mm / 4mm	i.O.
2	235/45 R18 98Y	Sommerreifen auf Leichtmetall	Michelin	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ausstattung

#### Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Aktive Sicherheitstechnologien einschließlich Aufprallvermeidungsfunktion und Notbremsautomatik
Antiblockiersystem (ABS)
Autopilot Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur.
Außenspiegel elektrisch anklappbar mit Memoryfunktion beheizbar und Automatisch abblendend
Bordmonitor mit 15-Zoll Touchscreen Mit Zugriff auf sämtliche Funktionen sowie: -FM-Radio und Bluetooth-Konnektivität, Internetradio und On-Demand-Radio sowie Streaming über Premium Connectivity -Navigation mit Intelligenter Routenführung und Verkehrsflussanzeige - Personalisierte Betriebseinstellungen und Innenraum-Steuerfunktionen des Fahrzeugs -Steuerung der Zweizonen-Klimaanlage
Bremsleuchte, drittes
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Getöntes Glasdach mit UV- und Infrarot-Schutzschicht



Bezeichnung
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innendekor Holz
Internet-Browser und Internet-Streaming für Musik und Medien
Klimaanlage mit Zweizonen-Temperatureinstellung
Kopfstützen vorne (2)
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Pearl White
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Navigation: Standard-Navigationssystem und Karten
Panorama-Glasdach Getönt mit UV- und Infrarotschutz
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Räder: 18-Zoll Aero-Felgen Mit Bereifung 235/45 R18
Räder: Reifendruckkontrollsystem aktiv mit TPMS Sensoren
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sitze: Beheizte Rücksitze
Sitze: Elektrische verstellbare (12-fach) Vordersitze mit Sitzheizung Memoryfunktion und Fahrprofil Speicher
Sitze: Rücksitze 60/40 umklappbar
Sprachgesteuerte Funktionen
Upgrade-Audiosystem-Klangfeldprozessor
Wegfahrsperrung

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung Anhängerkupplung aus hochfestem Stahl mit abnehmbarem Kugelkopf Anhängelast bis zu 1.000 kg

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Heckklappe/-tür	Heckspoiler - abweichend Auslieferungszustand - entfernen
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Seitenwand rechts	Seitenwand (Lack reißt im Kantenbereich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Lackmangel - lackieren
5	Verglasung	Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

## Fehlteile

Fehlteil
Rad/Reifen - Radblendensatz komplett
Summe (netto)



## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Tür hinten links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	
2	Seitenwand links, nicht fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

- Servicerestlauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

- Das Fahrzeug befand sich zum Besichtigungszeitpunkt im beschädigten, nicht demontierten Zustand. Schadenausweitung möglich, Zusatzkosten können entstehen

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich weder reparierte noch unreparierte Vorschäden festgestellt werden.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturverlängerung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



**Abbildung 1:** Schräg vorne



**Abbildung 2:** Schräg vorne



**Abbildung 3:** Schräg hinten



**Abbildung 4:** Schräg hinten



**Abbildung 5:** Laderaum



**Abbildung 6:** Motorraum

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg


**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach




**Abbildung 7: FIN**



**Abbildung 8: Innenraum vorne**

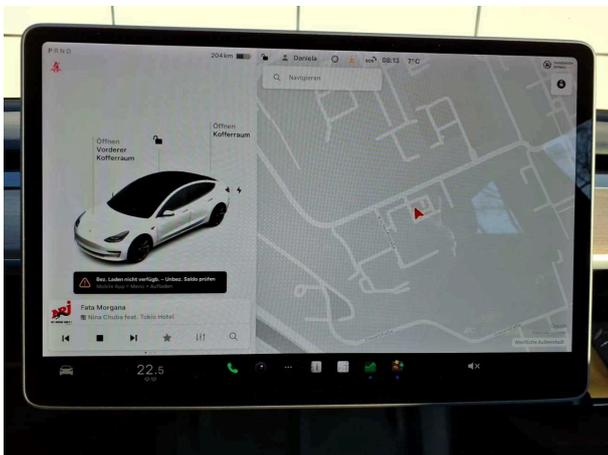

**Abbildung 9: Kombiinstrument**

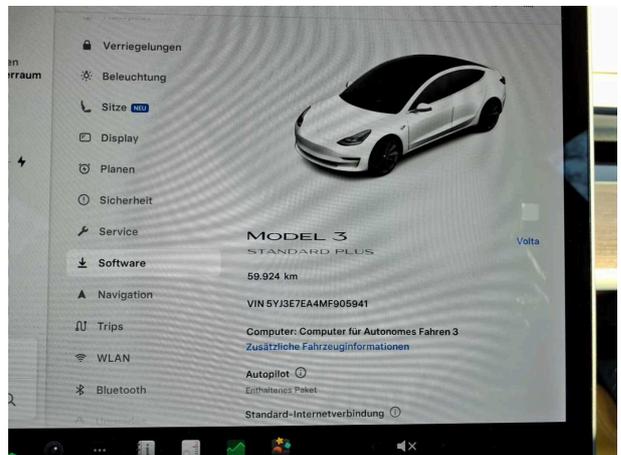

**Abbildung 10: Laufleistung**



**Abbildung 11: Instrumententafel**



**Abbildung 12: Innenraum hinten**


**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 13:** Montierte Bereifung

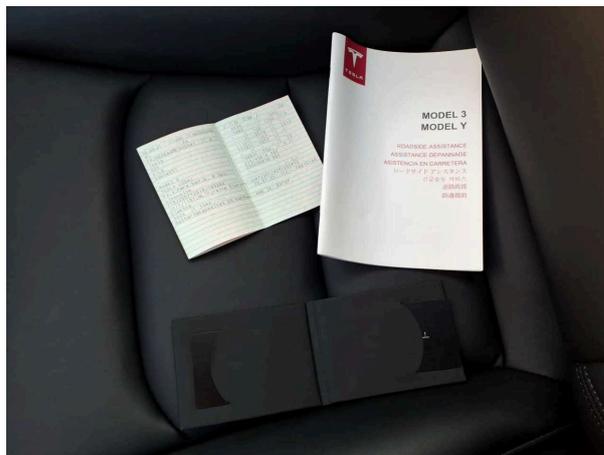

**Abbildung 14:** Sonstiges



**Abbildung 15:** Sonstiges



**Abbildung 16:** Sonstiges



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Heckklappe/-tür: Heckspoiler - abweichend Auslieferungszustand - entfernen



**Beschädigung #1:** Heckklappe/-tür: Heckspoiler - abweichend Auslieferungszustand - entfernen



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #2:** Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Seitenwand (Lack reißt im Kantenbereich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Seitenwand (Lack reißt im Kantenbereich) - nicht fachgerecht instandgesetzt - lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung #4:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Lackmangel - lackieren



**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



**Beschädigung #5:** Verglasung: Frontscheibe (Mit Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
TÜV SÜD Service Center Nürnberg  
Edisonstraße 15  
90431 Nürnberg

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Nacklackierungsfotos



**Nacklackierung 1:** Tür hinten links



**Nacklackierung 2:** Seitenwand links