

WBA5F31020FL17390

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	168.079 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	4.100 km
Typ/Modell	320i	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2026
Fahrgestellnummer	WBA5F31020FL17390	Leistung / Hubraum	135 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	06.04.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Lenkanlage	Multifunktionslenkrad Leder - Abrieb - Wertminderung
3	Schweller rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Sitz hinten	Mittelarmlehne - gebrochen / gerissen - erneuern
5	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - lackieren
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
5	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
6	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug
7	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Dachholm rechts, Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					07/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 09.05.2025
Protokollnummer: 39651431
Anlieferungsdatum: 09.05.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	320i	Laufleistung (abgelesen)	168.079 km
Fahrgestellnummer	WBA5F31020FL17390	Erstzulassung	06.04.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



69190 Walldorf



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

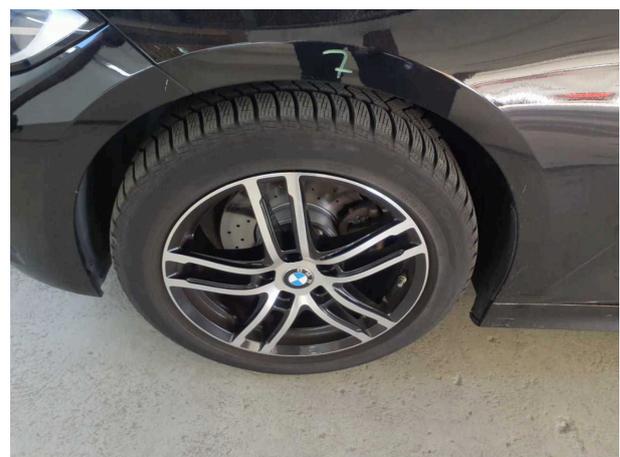


Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

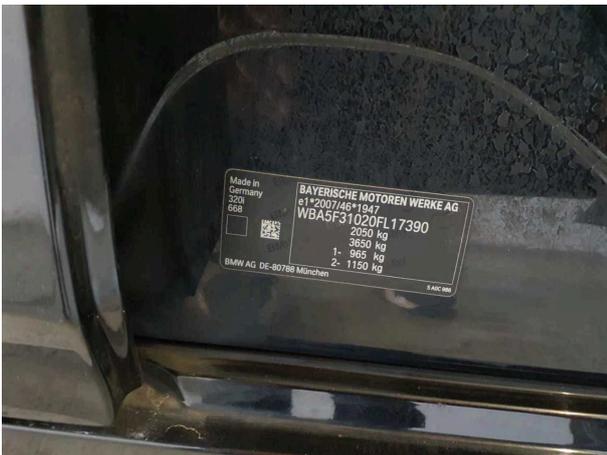


Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Lenkanlage: Multifunktionslenkrad Leder - Abrieb - Wertminderung



Beschädigung #2: Lenkanlage: Multifunktionslenkrad Leder - Abrieb - Wertminderung



Beschädigung #2: Lenkanlage: Multifunktionslenkrad Leder - Abrieb - Wertminderung




Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #3: Schweller rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

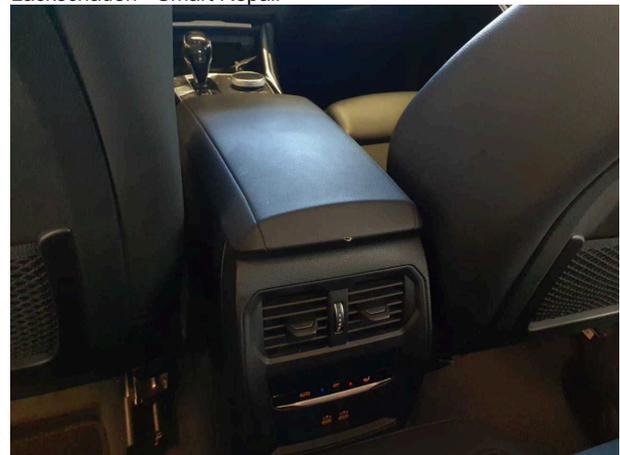

Beschädigung #4: Sitz hinten: Mittelarmlehne - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #4: Sitz hinten: Mittelarmlehne - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #7: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Nacklackierungsphotos



Nacklackierung 1: Dachholm rechts, Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts



Nacklackierung 1: Dachholm rechts, Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts



Nacklackierung 1: Dachholm rechts, Heckklappe/-tür, Seitenwand rechts



69190 Walldorf

Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott