

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	13.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	15.05.2025
<b>Referenznummern</b>	2049597

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF0EXXTREMU15510</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	Transporter - Kasten	<b>Farbton / Lackart</b>	Frost-Weiß / Uni
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	04/2027
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Transit Kasten 2.0 TDCI Trend	<b>Laufleistung abgelesen</b>	7.358 km
<b>Erstzulassung</b>	01.04.2021	<b>Emissionsklasse</b>	keine Angabe
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 6	<b>Sitzplätze / Türen</b>	3 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	keine Angabe
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.996 ccm / 96 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	235/65 R 16C AS	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	235/65 R 16C AS	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	235/65 R 16C AS	8 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	235/65 R 16C AS	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 3)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**  
 Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor.

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Abbiegelicht im Scheinwerfer		Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus	
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Audiosystem 13: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 4" Multifunktionsdisplay	
Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung		Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad	
Dockingstation (MyFord Dock)		Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Vinyl im Lade-/Fahrgastraum		Bordcomputer	
Einstiegsleuchten		Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		Elektron. Traktionskontrolle	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fensterheber elektrisch	
FordPass Connect inkl. eCall		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Lenkrad (Leder)		Getriebe 6-Gang	
Heckflügeltüren (Öffnungswinkel 180 Grad)		Heizung mit Umluftschaltung	
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum		Karosserievariante: Mittelhohes Dach	
Klimaanlage		Kühlergrill mit Chromleiste	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Motor 2,0 Ltr. - 96 kW TDCi KAT	
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)		Parkpilotsystem vorn und hinten	
Nebelscheinwerfer		Radioempfang Digital (DAB+)	
Radstand 3300 mm		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	
Schmutzfänger hinten		Seitenschutzleisten	
Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff		Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze	
Armlehne Fahrersitz		Start/Stop-Anlage	
Tagfahrlicht		Trend	
Trittstufe hinten integriert		Verkleidung im Lade-/FG-Raum: hoch	
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Vinyl		Verzurrösen (10)	
Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)		Wärmeschutzverglasung leicht getönt	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zusatzheizung elektrisch	
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
2. Batterie	✓	Anhängerkupplung: Kugelkopf fest	✓
Anhängersteckdose 13-polig	✓	Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	✓
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	✓	Fahrassistenz-System: Notrufsystem	✓
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	✓	Batterieüberwachung programmierbar	✓
Laderaumleuchte LED	✓	Reifen-Reparaturkit	✓
Sicht-Paket 3	✓	Außenspiegel elektr. anklappbar	✓
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓	Außenleuchten hinten oben LED	✓
Scheibenwischer mit Regensensor	✓	Rückfahrkamera mit Farbdisplay	✓
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	✓	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Frontscheibe heizbar	✓	Stahlfelgen 6,5x16	✓
Laderaumbau Solex	✓	Folierung	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	80,00 €	80,00 €
<b>Exterieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Folierung, Klebreste, entfernen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	31,90 €	31,90 €
<b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 14)	44,78 €	44,78 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Bordmappe Serviceheft, fehlt, ersetzen	12,00 €	12,00 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, fällig, durchführen (Bild 13)	851,41 €	851,41 €

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>1.035,09 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.035,09 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>15.350,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>17.050,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

**Minderwert**

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.  
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 22 Fotos.

Rudzinski, Bernd  


---

 Der Sachverständige, 19.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11

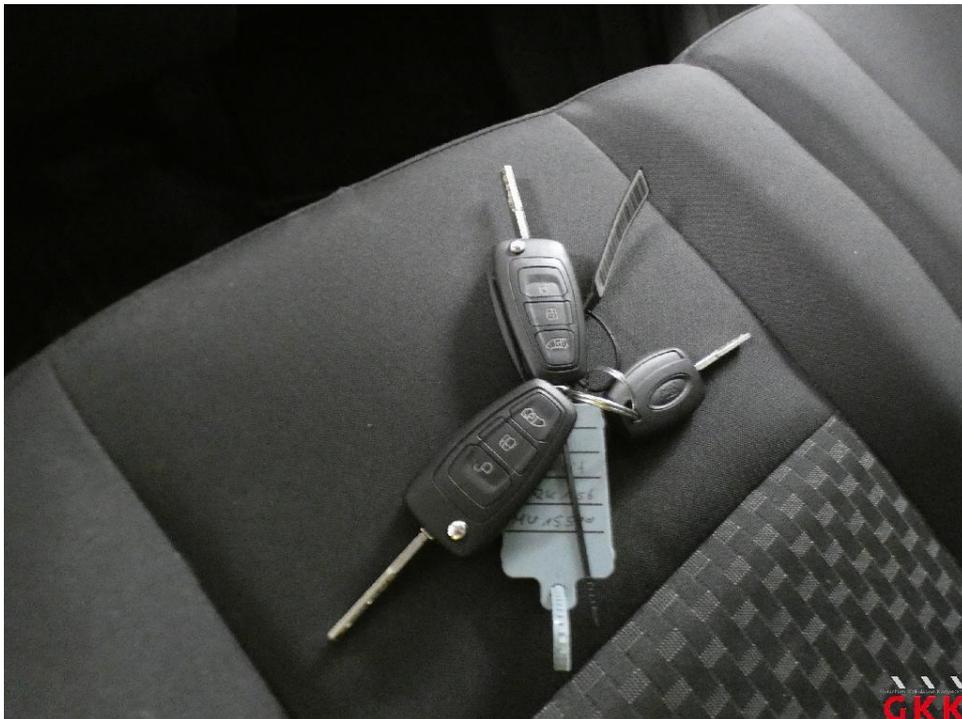


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13 Inspektion groß, Transporter, fällig, durchführen



Bild 14 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 15 Folierung, Klebreste, entfernen



Bild 16 Folierung, Klebreste, entfernen

## Fotoanlage



Bild 17 Folierung, Klebreste, entfernen

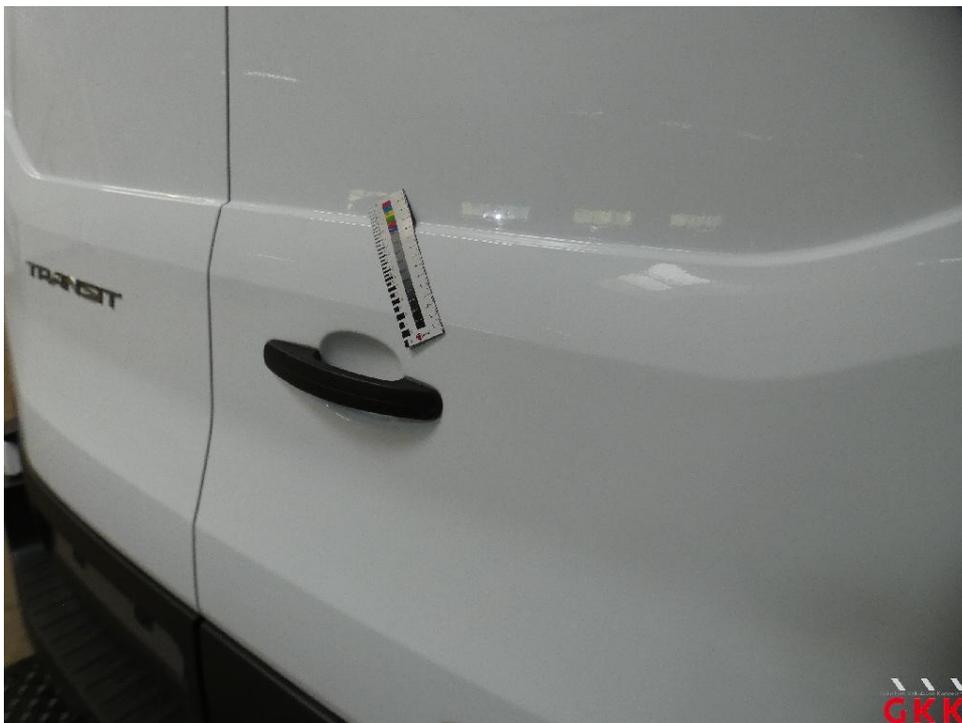


Bild 18 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 19 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair

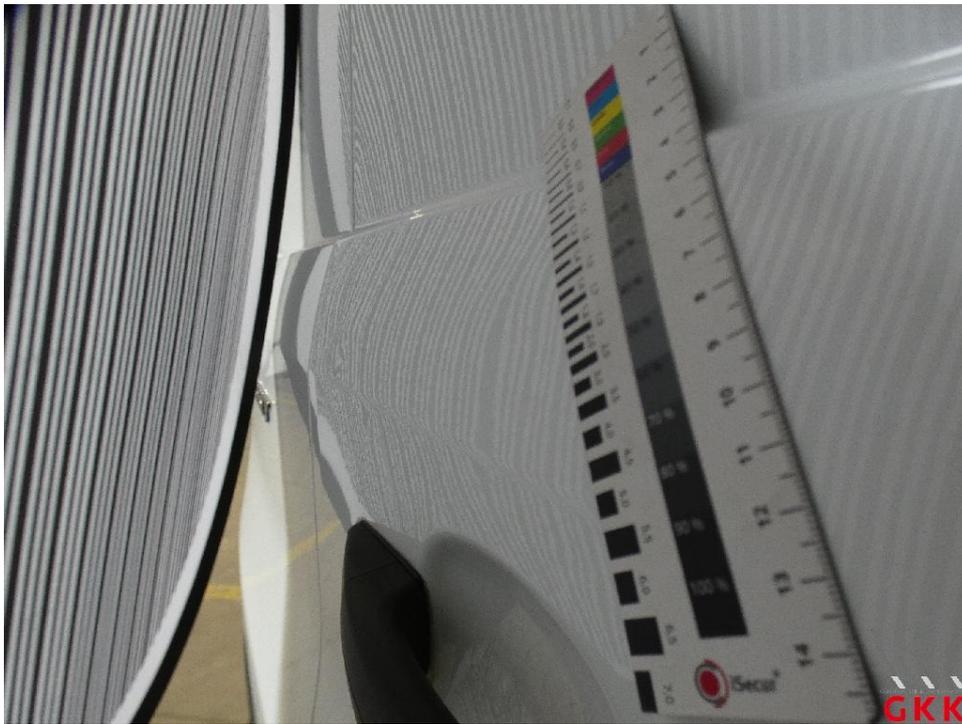


Bild 20 Hecktür rechts, beschädigt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 21



Bild 22