



Zustandsbericht

Protokollnummer: 39749626
Auftrags-Nr / Referenz: 23876488
Besichtigungsdatum: 12.05.2025

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Tesla Model Y Long Range Dual Motor AWD		
Kennzeichen	GL-VM 888E	Fahrgestellnummer	LRWYGCEK1NC445828
Erstzulassung	22.09.2022	Laufleistung (abgelesen)	30.637 km
HSN/TSN	1480 / ABD 00013	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Red Multi-Coat	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung / Hubraum	153 kW / 0 ccm	Nächste HU	09/2025
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	
Letzte Wartung		Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.619 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	23876488	Re-Import	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	6mm / 6mm	i.O.
2	255/45 R19 104W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Hankook	5mm / 5mm	n.i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Airbags Sechs Airbags: Fahrer-und Beifahrerseite, Seitenairbags und Vorhangairbags
Alarmanlage: Wächter-Modus
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch einklappbar - beheizte Seitenspiegel mit Abblendautomatik
Bremsleuchte, drittes
Dual Motor Allradantrieb
Elektronische Stabilitäts- und Traktionskontrolle
Fensterheber elektrisch mit Tastendruck-Automatik
Frontkofferraum für Gepäck
Getriebe: Einganggetriebe mit starrem Gang
Glasdach: Getöntes Glasdach - mit UV- und Infrarot-Schutzschicht

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Heckklappe automatisch
Heckscheibe beheizt
Individuelle Fahrerprofile
Innenraum-Bodenmatten
Klimaautomatik
Kopfstützen hinten (3)
Kopfstützen vorne (2)
LED-Nebelscheinwerfer
Mittelkonsole mit Staufächern, 4 USB-Anschlüssen und Dockingstation für 2 Mobiltelefone
Musik & Medien über Bluetooth mit DAB Radio
Over-the-Air Software-Updates - Im Laufe der Zeit wird Ihr Model Y sogar noch besser durch häufige drahtlose Software-Updates, um Ihnen neue Sicherheits-, Komfort- und Entertainment -Funktionen und noch mehr Leistung, Reichweite und Komfort zu bieten.
Premium Innenraum in Schwarz mit Synthetic Sitzbezug in schwarz (Lederoptik)
Premium Konnektivität - Echtzeit-Verkehrsflussanzeige - Satellitenbildkarten - Video-Streaming Zugriff auf Inhalte von Netflix, Youtube, Twitch und anderen Anbietern - Caraoke - Musik -Streaming - Internet-Browser - 30 Tage lang kostenlos und dann als Abonnement erhältlich
Premium-Soundsystem (14 Lautsprecher) - 1 Subwoofer, 2 Verstärker und Klangfeldprozessor
Rundumsichtkamera
Räder: 19-Zoll Felgen Gemini
Räder: Reifendruckkontrollsystem
Schlüsselloser Zugang
Servolenkung Elektronische Parameter-Servolenkung mit Zahnstangen-Lenkgetriebe und variabler Übersetzung
Sicherheitsgurte - auf allen Sitzplätzen - vorne höhenverstellbar
Sitze: 2. Sitzreihe mit verstellbaren Sitzlehnen
Sitze: Beheizte Vorder- und Rücksitze
Sitze: Separat umklappbare Rücksitze (3)
Sitze: Vordersitze mit elektrischen Verstellfunktionen
USB-Anschlüssen, vorne - USB-A Anschluss im Handschuhfach mit abnehmbaren 128 GB Speichermedium
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Autopilot: Enhanced Autopilot (verbesserter Autopilot) - Mit Autopilot navigieren - Spurwechselassistent - Autoparken - Herbeirufen (Bei Ansteuerung mit der Tesla App findet Ihr geparktes Auto Sie und kommt zu Ihnen.) - Smart Herbeirufen (- meistert auch komplexe Parkbedingungen. Sie hält sich an Spurmarkierungen oder Stoppschilder und vermeidet Fußgänger oder Hindernisse wie Verkehrskegel, Abfallkörbe oder abgestellte Einkaufswagen.)
Autopilot: Volles Potenzial für autonomes Fahren - Ermöglicht automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. - Notbremsautomatik - Auffahrwarnung - Totwinkel -Überwachung - Mit Autopilot navigieren - Spurwechselassistent - Autoparken - Herbeirufen - Smart Herbeirufen - Ampel- und Stoppschilderkennung
Lackierung: Tesla Mehrschichtlack, Red



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Radlauf (Blende) - Kratzer - Smart Repair
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten links (incl. Radkappe) - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Rad/Reifen	Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern
5	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - beschädigt - erneuern
7	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer - kein Abzug
2	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Ladekabel (für Haushaltssteckdose)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Servicereslauf vom Fahrzeug nicht auslesbar, bevorstehende Wartungen werden vom Fahrzeug je nach Fälligkeit individuell errechnet und angezeigt

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten

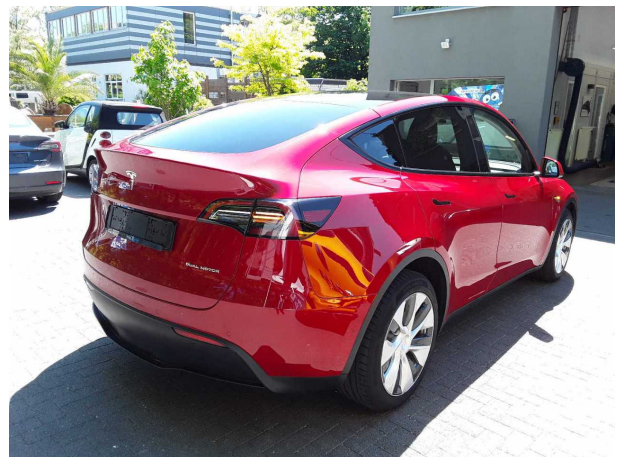


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne

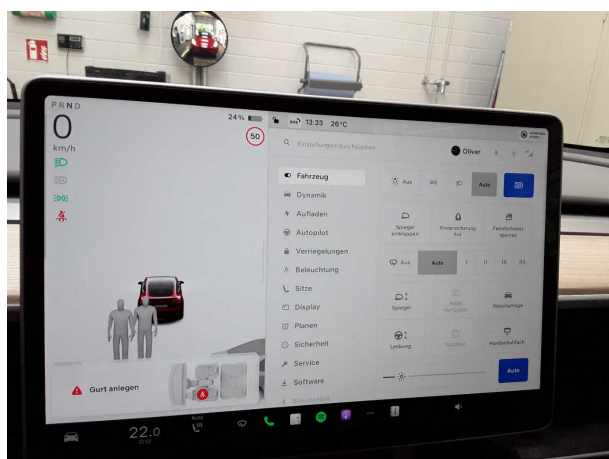


Abbildung 9: Kombiinstrument

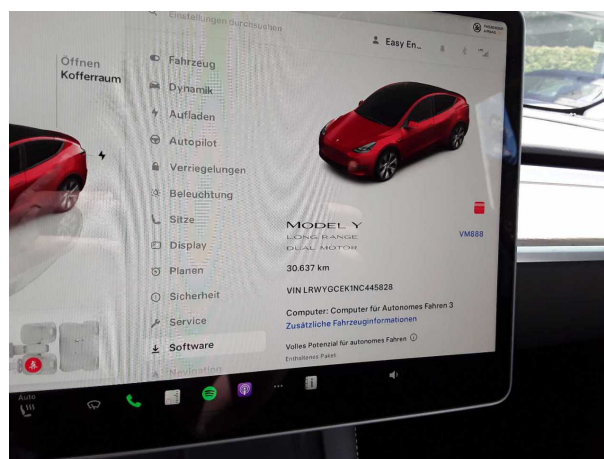


Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Innenraum hinten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Montierte Bereifung

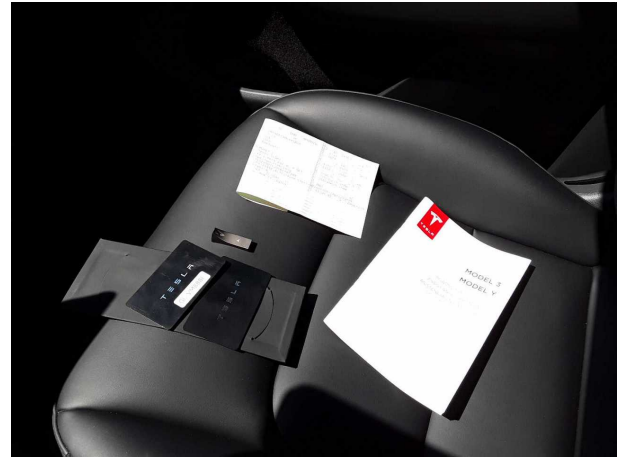


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos

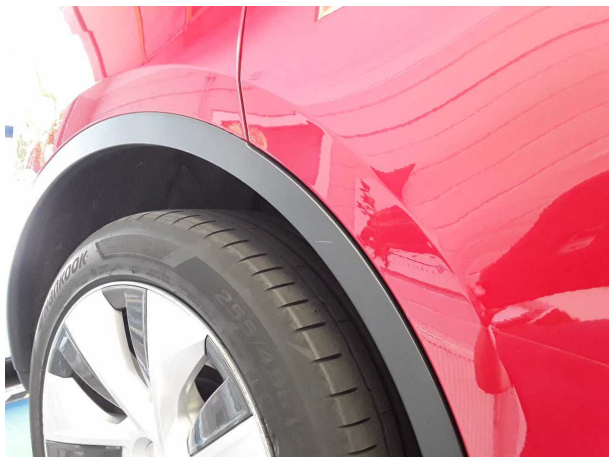

Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Radlauf (Blende) - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Radlauf (Blende) - Kratze... Smart Repair



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - Kratzer - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (incl. Radkappe) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten links (incl. Radkappe) - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen hinten rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

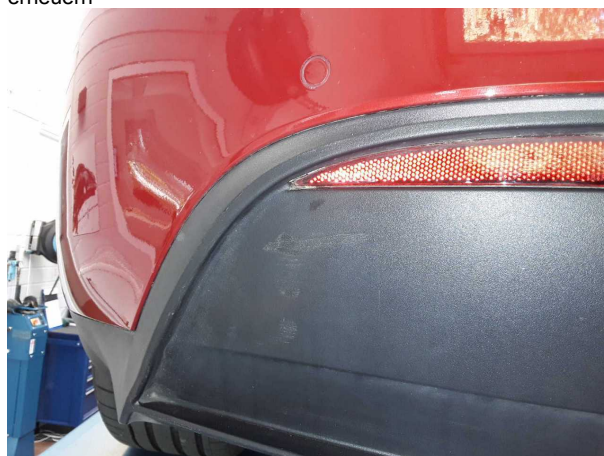

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

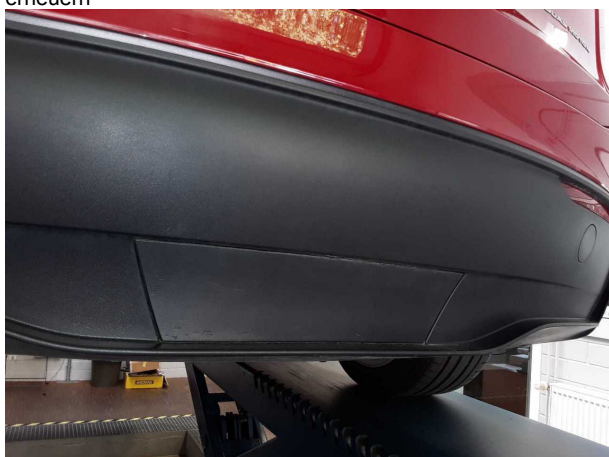

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern

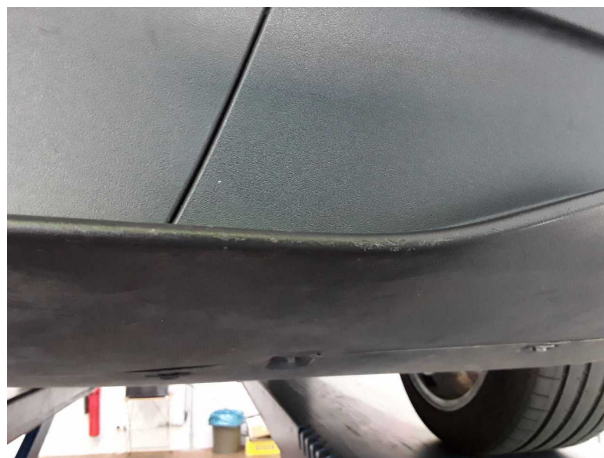

Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner
TÜV SÜD
Venloer Straße 1041
50829 Köln


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts (Materialabtrag) - beschädigt - erneuern

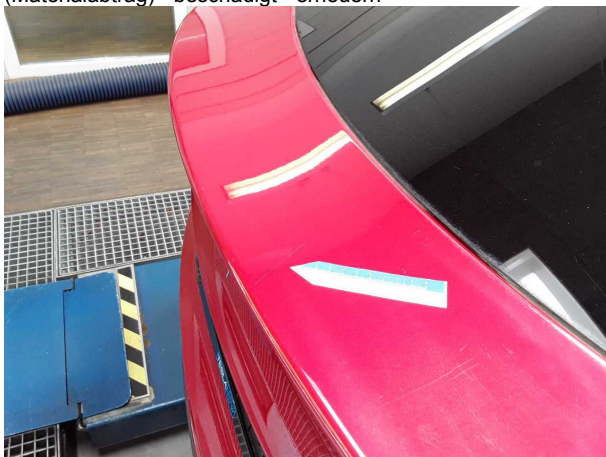

Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren

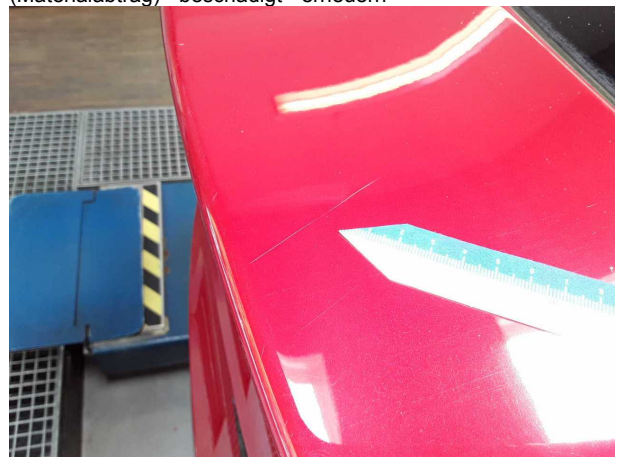

Beschädigung #7: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Kratzer - lackieren