



# Zustandsbericht

Protokollnummer: 39345912  
Auftrags-Nr / Referenz: 18912734  
Besichtigungsdatum: 15.04.2025

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller / Modell</b>	Mazda CX-30 SKYACTIV-X 2.0 M-Hybrid Aut. SELECTION		
<b>Kennzeichen</b>	---	<b>Fahrgestellnummer</b>	JMZDM6WHA00206320
<b>Erstzulassung</b>	24.03.2021	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	52.267 km
<b>HSN/TSN</b>	7118 / ATS 00008	<b>Kraftstoffart / Zylinder</b>	Hybr.Benzin/E / 4
<b>Fahrzeugart</b>	PKW Limousine	<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb
<b>Schadstoffklasse</b>	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	<b>Getriebe / Anzahl Gänge</b>	Automatik
<b>Farbe</b>	Rot Metallic	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Leistung / Hubraum</b>	137 kW / 1.998 ccm	<b>Nächste HU</b>	04/2026
<b>Wartungsheft / Nachweis</b>	digitaler Nachweis / vollständig	<b>Restlauf bis Service</b>	11 Monat(e)
<b>Letzte Wartung</b>	03/2025 bei 51.765 km	<b>Polsterart</b>	Stoff
<b>Vorschaden</b>	Feststellbar	<b>Polsterfarbe</b>	Anthrazit-Grau
<b>Nachlackierung</b>	Feststellbar	<b>zul. Gesamtgewicht</b>	1.965 kg
<b>Dokumente</b>	ZB   vorhanden	<b>Anzahl Halter</b>	unbekannt
<b>Schlüssel soll/ist</b>	2/2	<b>Anzahl Sitze / Türen</b>	5 / 5
<b>Vertragsnummer</b>	18912734	<b>Re-Import</b>	

## Zustandsbericht

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	215/55 R18 95H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	4mm / 4mm	i.O.
2	215/55 R18 95H	Sommerreifen auf Leichtmetall	Bridgestone	6mm / 6mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

### Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

## Ausstattung

### Serienausstattung

Bezeichnung
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite - Beifahrerairbag, abschaltbar
Airbag: Knie-Airbag für Fahrer
Airbag: Kopf-/Schulter-Airbags, vorne und hinten
Airbag: Seitenairbags vorn
Alarmanlage
Antiblockiersystem (ABS) mit elektronischem Bremsassistent (EBA)
Ausparkhilfe (RCTA)
Auspuffanlage, zweiflutig
Außenspiegel automatisch abblendend Fahrerseite

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner  
TÜV SÜD  
Venloer Straße 1041  
50829 Köln

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar - automatisch anklappbar - beheizbar - in Wagenfarbe - mit integrierten Seitenblinkern
Bordcomputer
Bordmonitor: 22,4 cm Farbdisplay (8,8 Zoll) - hochauflösend Multi Commander zur komfortablen und sicheren Bedienung
Bremskraftverteilung, elektronisch (EBD)
Bremsleuchte dritte hochgesetzt
Chrom-Zierleiste an den Seitenfenstern
Colorverglasung wärmedämmend
Dachheckspoiler und Frontgrill in Schwarz glänzend
Dachhimmel in Grau
Drehzahlmesser
Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC) mit Traktionskontrollsystem (TCS)
E-Call Notrufsystem
Einparkhilfe hinten
Einparkhilfe vorne
Enteiserfunktion für Scheibenwischer
Fensterheber elektrisch, vorne und hinten mit Komfortfunktion
Fernlichtassistent HBC
Freisprecheinrichtung mit Sprachsteuerung und Bluetooth mit Audiostreaming - Erweiterte Sprachsteuerung für z. B. Suche nach Musiktiteln - Anzeige erfolgt über das Farbdisplay - Steuerung erfolgt über den Multi Commander
G-Vectoring Control Plus (GVC Plus), Fahrdynamikregelung
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzer mit Komfortschaltung (ISA)
Geschwindigkeitsregelanlage adaptiv mit Stauassistenzfunktion (MRCC)
Getriebe: 6-Stufen-Automatik
Gurte: 3-Punkt-Automatikgurte für alle Sitzplätze - Höheneinstellung vorne - Gurtstraffer mit Gurtkraftbegrenzer, vorne - Warnleuchte und - ton für nicht angelegte Sicherheitsgurte
Head-up Display Advanced Head-up Display, Projektion in Windschutzscheibe, farbig, zur Anzeige fahrrelevanter Informationen
Heckklappe, elektrisch
i-ACTIV Display im zentralen Rundinstrument für erweiterte Geschwindigkeitsanzeigen und Touring-Computer
i-stop: Intelligentes Motor Stopp-/Start-System
Innenspiegel automatisch abblendend
Isofix Kindersitzhalterung auf den äußeren Sitzen hinten
Klimatisierungsautomatik für Fahrer und Beifahrer getrennt regelbar
Komfortblinkfunktion
Kontrastelemente der Mittelkonsole Kontrastelemente der Mittelkonsole, des Armaturenbretts und der Dekor-Elemente in den Seitentüren in Dunkelblau
Kopfstützen (5)
LED-Innenraum- und Kofferraumbeleuchtung
LED-Rückleuchten und -Blinker
Lederschaltknopf
Lenkrad: 3-Speichen-Sport-Lederlenkrad
Lenkrad: Lenkradbedientasten für Audioquelle und Lautstärke, Freisprecheinrichtung und Geschwindigkeitsregelanlage
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenksäule höhen und längeneinstellbar

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
 Gutenbergstr. 13  
 70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
 Ingenieurbüro Wester GmbH Partner  
 TÜV SÜD  
 Venloer Straße 1041  
 50829 Köln

**Empfänger**  
 Backoffice  
 Santander Consumer Leasing GmbH  
 Santander-Platz 1  
 41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Licht- und Regensensor
Licht: Voll-LED-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage - automatischer Leuchtweitenregulierung
Login: Schlüssellooses Zugangssystem
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer
Mittelarmlehne mit Karakuri-Funktion
Mobilitäts-Kit mit Kompressor und Reifendichtmittel
Motor Start/Stopp Knopf
Müdigkeitserkennung (DAA)
Navigation: Mazda SD-Navigationssystem - 3D-Kartendarstellung, hochauflösend - Zieleingabe über die Kontaktdaten aus einem Smartphone möglich - Verkehrszeichenerkennung und Pfeilnavigation zusätzlich im Head-up Display
Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
Notbremsassistent (SBS) mit Fußgänger- und Radfahrererkennung
Ottopartikelfilter
Parkbremse, elektronisch mit Auto Hold Funktion - sowie Berganfahrassistent (HLA)
Polster: Stoff
Radio: Mazda Audio-System mit USB-Anschluss - Digitalradio-Tuner (DAB) - 8 Lautsprecher
Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), direkt
Räder: Leichtmetallfelgen 18", Silber - 7,0 J x 18 mit 215/55 R18 Bereifung
Rückfahrkamera
Rücksitzlehnen im Verhältnis 60 : 40 geteilt klappbar
Scheibenantenne
Servolenkung
Sitze: Beifahrersitz höhenverstellbar
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar inkl. Einstellung der Neigung
Sitzheizung vorne
Smart Cargo System Variabler Kofferraumboden
Sonnenbrillenhalterung im Dachhimmel
Sport- oder Normal-Modus
Spurhalteassistent-aktiv mit Lenkunterstützung (LAS)
Spurwechselassistent Plus (BSM)
Tagfahrlicht: Halogen
Telefonzubehör: Apple CarPlay und Android Auto
Türgriffe außen in Wagenfarbe lackiert
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung Auto Door Lock

## Sonderausstattung

Bezeichnung
Lackierung: Sonderlackierung Magmarot

## Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger vorn	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



## Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
		Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Seite rechts, fachgerecht repariert, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

## Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Hinweise zum Gutachten

### Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

### Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Die Untersuchung erfolgte auf der zum Gutachten gehörenden Lichtbildanlage nachzuvollziehenden Lichtverhältnissen.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

### Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

### Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur betriebs bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

### Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

### Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.  
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner  
TÜV SÜD  
Venloer Straße 1041  
50829 Köln

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner  
TÜV SÜD  
Venloer Straße 1041  
50829 Köln

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner  
TÜV SÜD  
Venloer Straße 1041  
50829 Köln


**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



**Abbildung 7: FIN**



**Abbildung 8: Innenraum vorne**

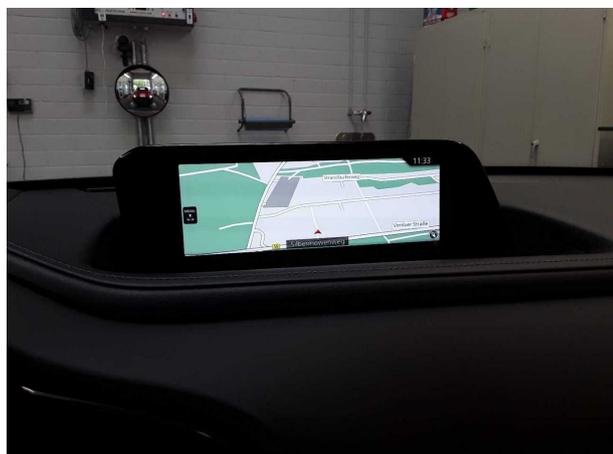


**Abbildung 9: Kombiinstrument**



**Abbildung 10: Laufleistung**



**Abbildung 11: Instrumententafel**

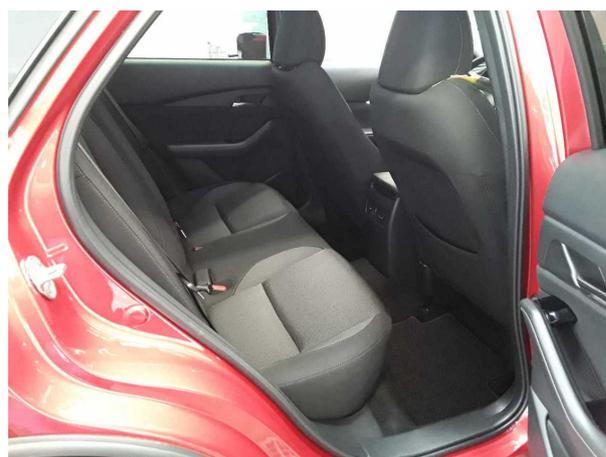


**Abbildung 12: Innenraum hinten**


**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner  
TÜV SÜD  
Venloer Straße 1041  
50829 Köln

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach

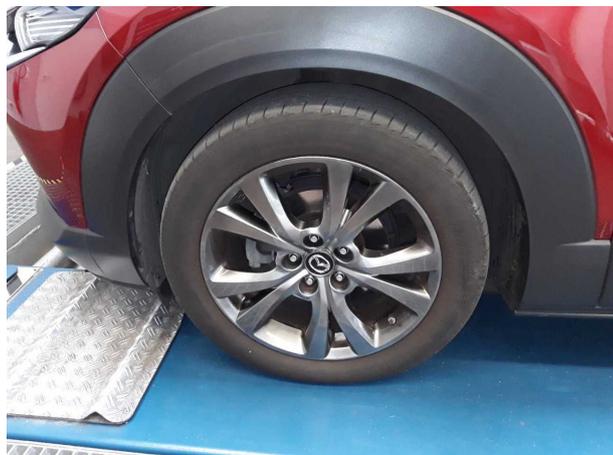

**Abbildung 13:** Montierte Bereifung

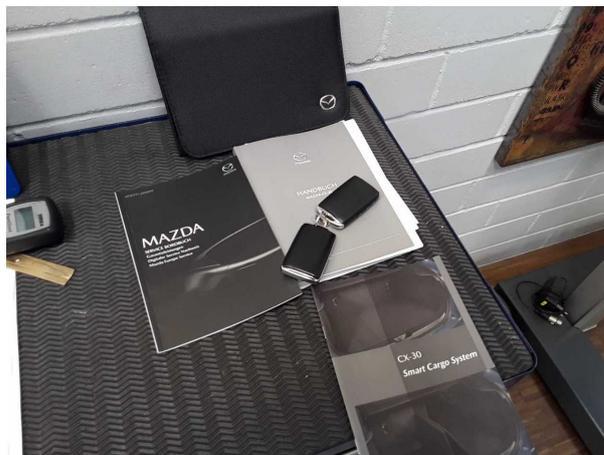

**Abbildung 14:** Sonstiges

**TÜV SÜD Auto Plus GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
Ingenieurbüro Wester GmbH Partner  
TÜV SÜD  
Venloer Straße 1041  
50829 Köln

**Empfänger**  
Backoffice  
Santander Consumer Leasing GmbH  
Santander-Platz 1  
41061 Mönchengladbach



## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #1:** Stossfänger vorn: Spoiler - verkratzt / versch... - Wertminderung