

DEKRA Automobil GmbH
Nartenstr. 21, 21079 Hamburg


Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd
Nartenstr. 21
21079 Hamburg
Telefon 040 / 756096-0
Fax 040 / 756096-96
E-Mail
hamburg-sued.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Daniel Stranz
Tel. direkt 040 756096-32

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

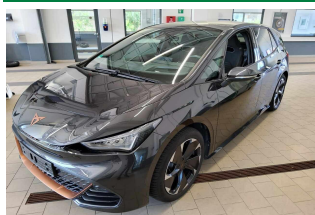

Kennzeichen

NT E191E

FIN

VSSZZZK14PP020498

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
08.04.2025
15.05.2025, 13:00 Uhr, durch Herrn Daniel Stranz bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Hamburg-Süd, Nartenstr. 21, 21079 Hamburg ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
15.05.2025
Leasing-Nr. 408327

Bewertet auf
Betrifft

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-3.040,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.554,62 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-2.649,00 EUR
	ohne MwSt.	-2.226,05 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 120 µm bis 150 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	10.05.2023	Letzte Zulassung	10.05.2023
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	CUPRA
Marke	CUPRA	Typ / Verkaufsbez.	Born 150kW/58kWh
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZK14PP020498
HSN / TSN	7593 / ASO	Schlüssel-Nr.	10640170
Km-Stand abgelesen	21753	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	70	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektro
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Mangangrau / Metallic
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	6 mm
2 links	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	6 mm
rechts	215 / 50 R 19 93 T Freitext	Continental / AllSeasonContact (+)	A / O	6 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Ambientebeleuchtung in der Türverkleidung, vorne, Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch, auf Beifahrerseite konvex, Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, Außenspiegelgehäuse in Liquid Grey, Batteriegarantie 8 Jahre, maximal 160.000 km, Bremsleuchte, dritte, C-Säule mit CUPRA Designelement, CCS-Ladedose, CUPRA Drive Profile, CUPRA Schriftzug auf Heckklappe, CUPRA Seitenschweller in Liquid Grey, CUPRA e-Sound, Dachhimmel in Black, Dekorelementen, Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fensterheber elektrisch, mit Einklemmschutz und One-Touch-Funktion, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe: 1 Gang Automatik, Heckscheibenwischer, Heckspoiler in Wagenfarbe, Heckstoßfänger und Diffusor in

Wagenfarbe, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem, in der 2. Sitzreihe links und rechts sowie auf Beifahrersitz, Innenspiegel automatisch abblendend, Keyless Go (Motor Start/Stop Knopf), Klimaanlage: Climatronic mit elektronischer Temperaturregelung, Kopfstützen, 2 vorne, Kopfstützen, 3 hinten, Lackierung: Uni, Ladekabel Mode 3 Typ 2, 16 A, Lenkrad: CUPRA Supersport-Multifunktionslenkrad in Leder, Licht: Voll-Scheinwerfer, Mittelarmlehne vorne, Mittelkonsole mit integriertem Staufach und Getränkehalter, Müdigkeitserkennung, Notruf-Service, Progressivlenkung, Radio: Radio-, Navigations- und Multimediasysteme, Regensensor, Reifenkontrollanzeige, Räder: Leichtmetallräder CYCLONE 7,5J x 18", Sicherheitsgurte -vorne und hinten, Sitze: 3 Rücksitze, Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: CUPRA Sportschalensitze vorne, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Sonnenblenden mit Make-up Spiegel, beleuchtet, Sportpedalerie in Aluminiumoptik, Spurhalteassistent, Steckdose 12-V im Gepäckraum, Stoßfänger vorne in Wagenfarbe, Ultraschall-Einparkhilfe vorne und hinten, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion, Wegfahrsperrung, elektronisch, Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
PZT	AR Head-up-Display
	Lackierung: Metallic
PW1	Paket: Below Zero Pack
PVD	Paket: Cargo Pack
PZK	Paket: Pilot M Pack
PCO	Privacy Glass: Seitenscheiben ab 2. Sitzreihe und Heckscheibe dunkel getönt
PY1,PY3	Tool Kit in Verbindung mit 18-20" Sommerreifen / 19" Ganzjahresreifen

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

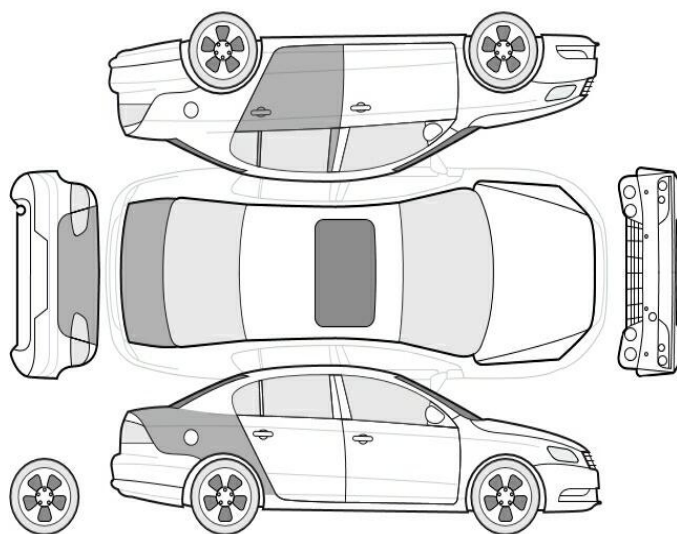

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Marderverbiss Motorraum Dämmstopfen, erneuern (Bild 25, 26)	30	voll	-30	-25,21

2. Zierblende und Stoßfängerverkleidung vorne zerkratzt, smart repair (Bild 27)	184	voll	-184	-154,62
3. Mittelteil Stoßfängerverkleidung hinten plastisch verformt und zerkratzt, Stoßfängerverkleidung hinten zerkratzt, erneuern (Bild 28, 29, 30)	1.505	voll	-1.505	-1.264,71
4. Heckdeckel Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16)	220	anteilig	-130	-109,24
5. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 19, 20, 21, 22)	733	anteilig	-432	-363,03
6. Tür hinten links Einstieg, eingedellt, smart repair (Bild 17, 18)	184	voll	-184	-154,62
7. Seitenteil hinten rechts Kniestück Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 23)	184	voll	-184	-154,62
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	3.040		-2.649	-2.226,05

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Seitenteil hinten rechts, eingedellt, Gebrauchsspur (Bild 24)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Daniel Stranz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abgeliefert		
15.05.2025	Patrick von Mohndorff	
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Hamburg-Süd 21079 Hamburg Nartenstr. 21
Tel.: 040 / 756096-0 Fax: 040 / 756096-96

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 2035

15.05.2025

FABRIKAT	CUPRA	CUPRA BORN	GRUNDMODELL TYP-CODE 49 BR 01
AUSSTATTG	AB 01.2023 WAERMESCHUTZGLAS GET USB ANSCHLUSS V/H ONLINEDIENSTE TUERGRIFFE BELEUCHT SITZE V HEIZBAR LADEBODEN EBEN EINPARKHILFE V/H HV-BATTERIE 58/62KWH GEWICHTSBEREICH 4 REIFEN 215/55 R18..T BATTERIELADEGERAET 3	MITTELKONSOLE WAERMEPUMPE KEYLESS-GO SAFE NOTRUFSYSTEM E-CALL RUECKFAHRKAMERA BATTERIE 12V 49AH GURTWARNER V/H ELEKTROMOTOR 150KW GETRIEBE 1-GANG FRONT ASSIST FELGE 7.5 J X 18 ALU SERVICE (VI6)	HEAD-UP DISPLAY SCHEIBEN H ABGEDUNK A-SPIE MIT PROJEKTOR 2+1 LAUTSPRECHER AUSSTATTUNG STOFF MULTIF-SPORTLENK BEH RUECKSITZ GETEILT ZELLMODUL A FEDERBEREICH 08 SPURWECHSELASSISTENT E-SOUND LAUTSPR V

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	10 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =120.75	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =120.75	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =120.75	EUR/STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
KN	DIAGNOSE NACH REPARATUR	3	3	36.23
94 31 20 00	BEIDE SCHLUSSLEUCHTEN A AUS-/EINBAUEN	2	4	48.30
63 69 19 50	ABDECKUNG STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (SCHLUSSLEUCHTEN AUSGEBAUT)	2	4	48.30
63 69 65 00	ABDECKUNG STOSSFAENGER H TEILE AUS-/EINB (FUER AUSSENLACKIERUNG) (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT)	2	12	144.90

L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-METALLIC - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	
2583	ABDECKUNG STOSSF H	REPARATURLACK ST K3	17	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.- PREIS
	FAKTOR	136.40 EUR/STD		
	LACKIERZEIT		17	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		8	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN		3	
	VORBE. FARBMUSTER		3	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	31	422.84
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			PREIS
	REPARATURLACKIERUNG K3			173.52
	MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG			50.70
	MAT-KONST. FARBMUSTER			5.20
	SYSTEM AUDATEX		BLATT	1

GUTACHTEN / KALKULATION NR 2035 15.05.2025

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.04.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2605	SPOILER STOSSF H	10E807521F 8ET	324.45
2789	HALTER SENSOR H A L	10E919491D	12.03
2790	HALTER SENSOR H A R	10E919492D	12.03
2791	HALTER SENSOR H I L	10E919491E	12.03
2792	HALTER SENSOR H I R	10E919492E	12.03
2798	PRIMER	D 822150A1	29.44
2799	2K-KLEBER SENSOREN	D 180KU2A1	41.65

SCHLUSSKALKULATION EUR EUR

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD			
GESAMT KL 2	20 AW X 120.75 EUR/STD	241.50	
GESAMT KL 3	3 AW X 120.75 EUR/STD	36.23	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN			277.73
L A C K I E R U N G			
ARBEITSKOSTEN		422.84	
MATERIALKOSTEN		229.42	
GESAMTSUMME LACKIERUNG			652.26
ERSATZTEILE		443.66	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE			443.66
REPARATURKOSTEN OHNE MWST			1 373.65
MWST 19.00 %			260.99
REPARATURKOSTEN MIT MWST			1 634.64

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT

E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR

)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH

VORBEHALTEN

* = ANWENDERANGABEN

KN = KEINE ERSATZTEIL- /ARB-POS-NR

ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX

SYSTEM AUDATEX

BLATT

2