

WBA11DZ000FK51395

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	91.545 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	9.000 km
Typ/Modell	320d	HU (Bericht lag vor)	10/2025
Fahrgestellnummer	WBA11DZ000FK51395	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	10.11.2020	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Kraftstoffanlage	Tankdeckel - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Sitz vorn	Sitz rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren
8	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
9	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern
10	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern
12	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren
13	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
14	Lenkanlage	Lenkradummantelung - gebrochen / gerissen - erneuern
15	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
17	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
18	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern
19	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - beschädigt - erneuern



Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Reifensatz komplett - verschlissen - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Heck, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Stoßfänger hinten, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	225/50 R17 98H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/50 R17 98Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 19.05.2025
Protokollnummer: 39796669
Anlieferungsdatum: 19.05.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	320d	Laufleistung (abgelesen)	91.545 km
Fahrgestellnummer	WBA11DZ000FK51395	Erstzulassung	10.11.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

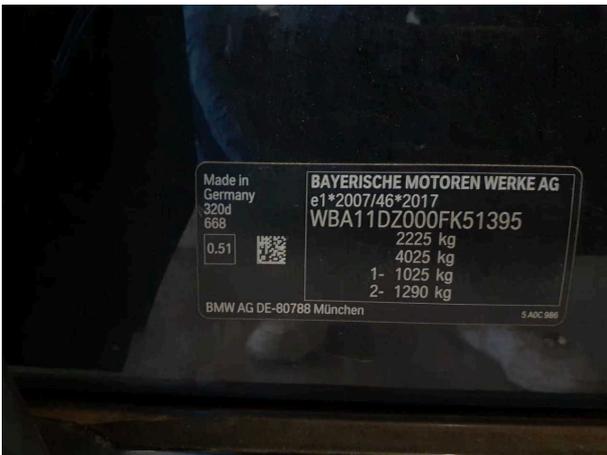


Abbildung 21: Sonstiges

Made in Germany 320d 668	BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG e1*2007/46*2017 WBA11DZ000FK51395
0.51	2225 kg
	4025 kg
	1- 1025 kg
	2- 1290 kg
BMW AG DE-80788 München	5 A0C 988

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Kraftstoffanlage: Tankdeckel - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitz rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitz rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung vorn rechts - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - verkratzt / verschürft -



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren

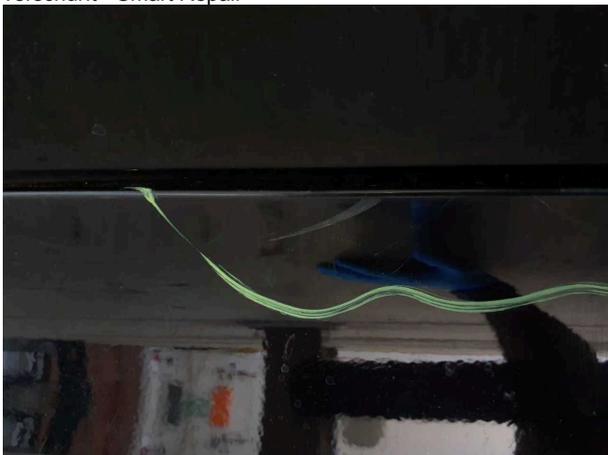

Beschädigung #7: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern




Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... - lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

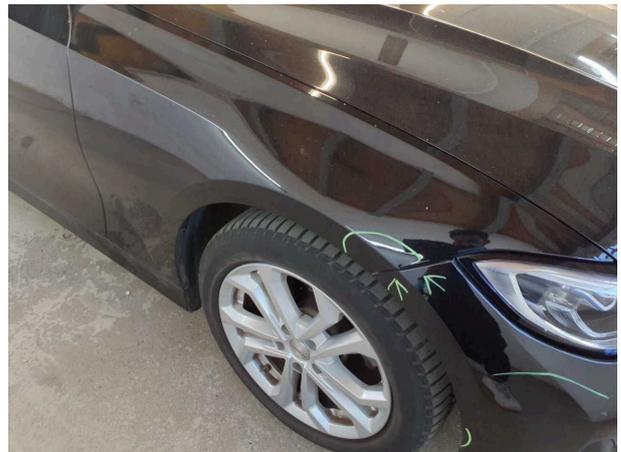

Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #11: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - gebroche...
gerissen - erneuern



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle /
Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Lenkanlage: Lenkradummantelung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Lenkanlage: Lenkradummantelung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Lenkanlage: Lenkradummantelung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #14: Lenkanlage: Lenkradummantelung - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren

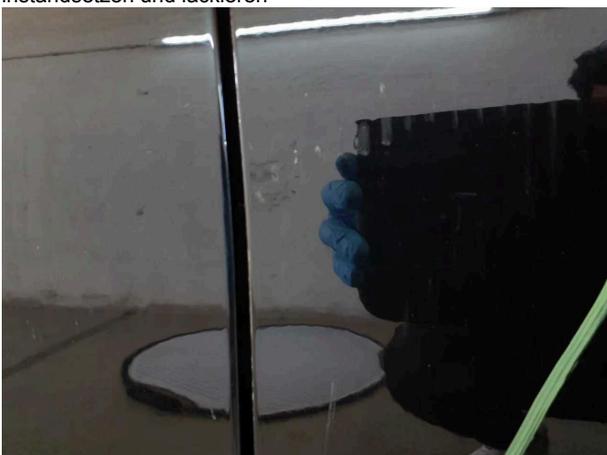

Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschü... - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern




Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern

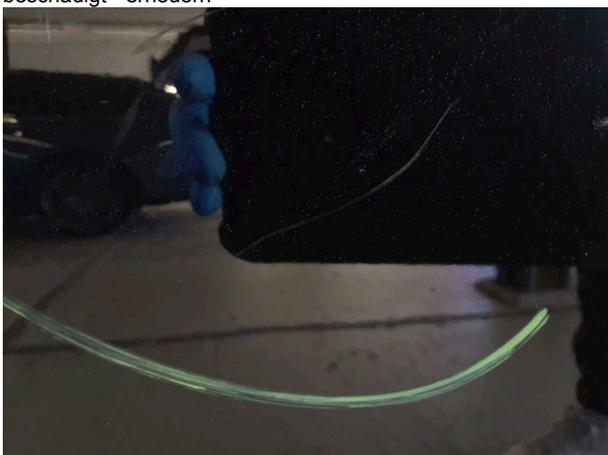

Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #18: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

Besichtigungsdatum: 19.05.2025
Protokollnummer: 39796669
Anlieferungsdatum: 19.05.2025



69190 Waldorf



Beschädigung #19: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn -
beschädigt - erneuern



69190 Walldorf

Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott