

WBA2N510807G59800

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	22.954 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	23.000 km
Typ/Modell	218d	HU (Bericht lag nicht vor)	10/2025
Fahrgestellnummer	WBA2N510807G59800	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	02.09.2020	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	10/2023, 15.176 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Motorhaube	Dämmmatte - Marderschaden - erneuern
5	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
6	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
7	2.Radsatz	1 Reifen - beschädigt - erneuern
8	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern
9	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - beschädigt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/40 R18 92V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/40 R18 92V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/45 R17 91W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	n.i.O.	
2	245/40 R17 91W	Bridgestone	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 20.05.2025
Protokollnummer: 39800611
Anlieferungsdatum: 20.05.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	218d	Laufleistung (abgelesen)	22.954 km
Fahrgestellnummer	WBA2N510807G59800	Erstzulassung	02.09.2020

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Schräg hinten



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum

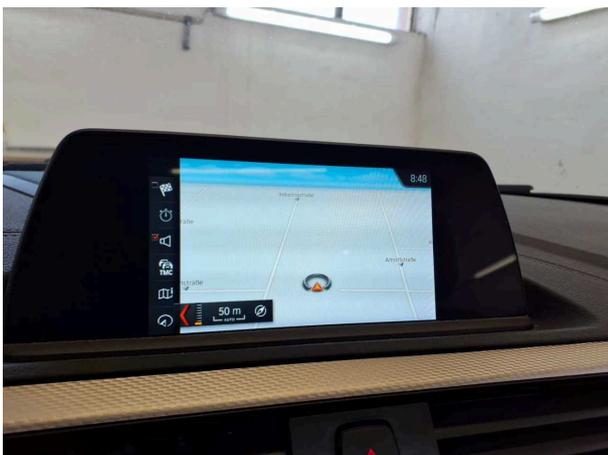


Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Motorhaube: Dämmmatte - Marderschaden - erneuern

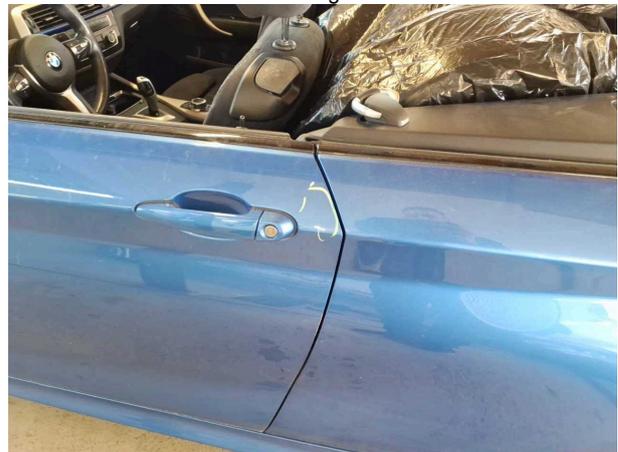

Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #5: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 1 Reifen - beschädigt - erneuern

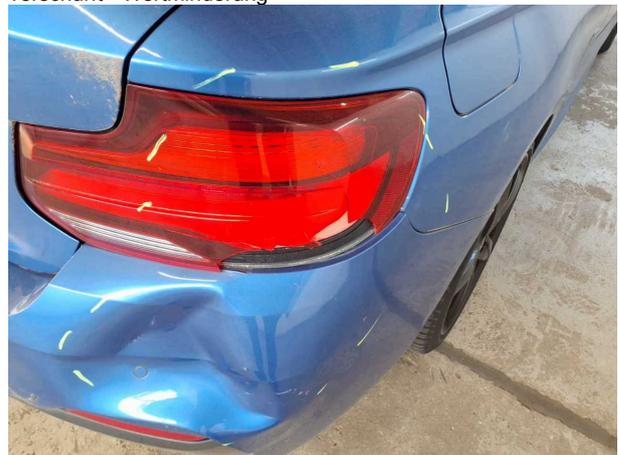

Beschädigung #8: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

Besichtigungsdatum: 20.05.2025
Protokollnummer: 39800611
Anlieferungsdatum: 20.05.2025



69190 Waldorf



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - beschädigt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott