

WAUZZZF57PN002648

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	83.755 km
Hersteller	Audi	Restlauf bis Service	-4.100 km
Typ/Modell	A5 Cabriolet	HU (Abgelesen aus ZBI)	02/2026
Fahrgestellnummer	WAUZZZF57PN002648	Leistung / Hubraum	120 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	28.02.2023	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	08/2024, 54.100 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Sitz vorn	Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - erneuern
5	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
6	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 98V	Michelin	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/50 R17 98H	Goodyear	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/50 R17 94Y	Hankook	Sommerreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	225/50 R17 94Y	Hankook	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, N.i.O

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.04.2025
Protokollnummer: 39540062
Anlieferungsdatum: 02.05.2025



Auto Plus

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Audi	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	A5 Cabriolet	Laufleistung (abgelesen)	83.755 km
Fahrgestellnummer	WAUZZZF57PN002648	Erstzulassung	28.02.2023

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich. Zum Zeitpunkt der Besichtigung konnte der Zustand einer ausreichenden Beurteilung nicht sichergestellt werden. Sachverständigenseits wird daher zur Verringerung des Prognoserisikos eine weitere Besichtigung empfohlen.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Schräg hinten



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Sonstiges

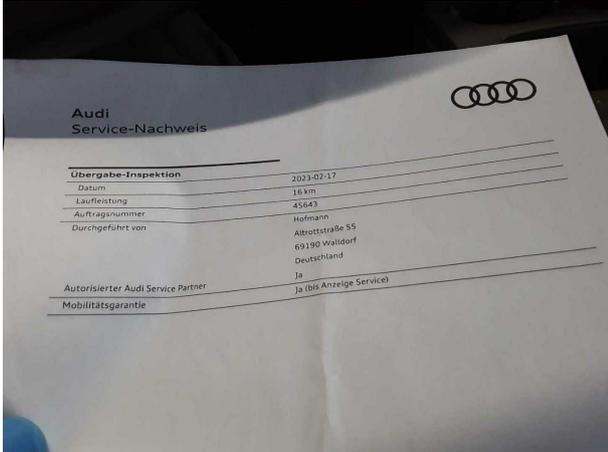


Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

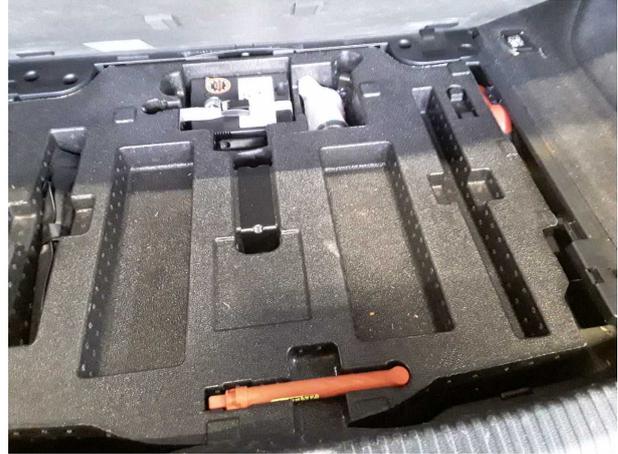


Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #1: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Sitz vorn: Sitzkastenverkleidung links - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #4: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - erneuern



Beschädigung #5: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 30.04.2025
Protokollnummer: 39540062
Anlieferungsdatum: 02.05.2025



Auto Plus



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

Nacklackierungsfotos



Nacklackierung 1: Seitenwand links



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott