

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf


Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

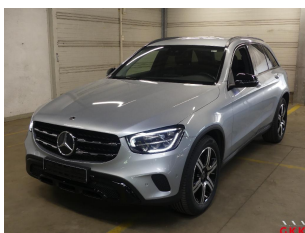

Vorgang

Ihr Auftrag vom	22.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	27.05.2025
Referenznummern	0002045252

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W1N2539191F946129		
Fahrzeugart	PKW - SUV / Geländewagen	Farbton / Lackart	High-Tech-Silber / Metallic
Hersteller	Mercedes-Benz	Nächste HU	03/2026
Typ / Verkaufsbez.	GLC 300 d 4Matic	Laufleistung abgelesen	76.244 km
Erstzulassung	09.03.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 9	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.950 ccm / 180 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R19 101V	9 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R19 101V	9 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R19 101V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R19 101V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 11.06.2024 bei km 59.295.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Kotflügel vorne rechts beschädigt	Ja	
Tür vorne rechts beschädigt	Ja	
Tür hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Ablage-Paket		USB-Anschluss im Fond	
Adaptives Bremslicht		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Aktive Motorhaube	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Allradantrieb	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide		Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bremsassistent	
Chrom-Paket		Unterfahrschutz (Chrom)	
Dachreling (Aluminium)		DAB-Tuner (Radioempfang digital)	
Design- und Ausstattungslinie Standard		Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung	
Einschaltautomatik für Fahrlicht		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)		Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)	
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion		Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	
Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic		Fahrzeug Setup (Onlinedienste / Apps)	
Fahrzeug-Monitoring (Fahrzeugortungssystem)		Fensterheber elektrisch vorn + hinten	
Fernentriegelung Heckdeckel		Feststellbremse elektrisch	
Fußmatten Velours		Gepäckraumabdeckung / Rollo	
Getriebe Automatik - (9-Stufen)		Getränkehalter vorn	
Heckleuchten LED		Innenhimmel Stoff	
Innenraumlicht-Paket		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 5-türig		Keyless Go Startanlage	
Klimaautomatik (Thermatic 2-Zonen)		Knieairbag Fahrerseite	
Komfort-Fahrwerk (Agility Control)		Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect	
Kopf-Airbag-System (Windowbag)		Lenkrad (Leder)	
Lenkrad (Sport) mit Multifunktion		Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten	
Mercedes-Benz Notrufsystem		Modellpflege mit Code	
Motor 2,0 Ltr. - 180 kW CDI KAT		Multimedia-Infotainment-System MBUX (Connect 20 High)	
Park-Paket Advanced		Park-Paket	
Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent		Rückfahrkamera	
Park-Paket mit Sensoren		Radstand 2873 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem		Reiserechner	
Rußpartikelfilter		Rücksitzlehne geteilt / klappbar	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Scheibenwischer mit Regensensor	
Scheinwerfer LED High Performance		Seitenairbag (Sidebag) vorn	
Sitz vorn links elektr. verstellbar		Sitz vorn rechts elektr. verstellbar	
Sprachbediensystem Erweiterte Funktionen (MBUX)		Start/Stop-Anlage	
Steckdose (12V-Anschluß)		Stoßfänger Wagenfarbe	
Touchpad (Mittelkonsole)		Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond	
Wegfahrsperre		Wärmeschutzverglasung	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Ausstattungs-Paket: Business	✓
Komfort-Paket	✓	Sitz-Komfort-Paket	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Lendenwirbelstützen vorn	✓	Sitzheizung vorn	✓
Infotainment-Paket Advanced	✓	Konnektivität-Paket	✓
Smartphone integriert	✓	Media-Display	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	✓	Kraftstofftank: vergrößert	✓
Exclusive Interieur	✓	Armaturentafel in Ledernachbildung Artico	✓
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico	✓	Innenausstattung: Holz Linde	✓
Fahrassistenz-Paket Advanced	✓	Spiegel-Paket	✓
Außenspiegel elektr. anklappbar	✓	Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓
Fahrassistenz-Paket: Spur	✓	Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	✓
Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus mit Stop&Go-Funktion	✓	Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz	✓
Metallic-Lackierung	✓	Night-Paket	✓
Unterfahrschutz vorn und hinten (schwarz)	✓	Außenspiegel schwarz lackiert	✓
Dachreling schwarz	✓	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	✓
LM-Felgen	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, verkratzt, Smartrepair (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	50,00 €	50,00 €
Tür hinten links, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seitenwand links Leiste, Radlauf, verkratzt, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	144,69 €	79,58 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür hinten rechts Einstieg, verkratzt, Smartrepair (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	80,00 €	80,00 €
Tür vorne rechts Kante, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Sitz vorne links Bezug Sitzkissen -Leder-, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	713,16 €	392,24 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	987,85 €
Minderwert	601,82 €
Händlereinkaufspreis	20.475,00 €
Händlerverkaufspreis	23.350,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 25 Fotos.

Beulig, Chris

Der Sachverständige, 02.06.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

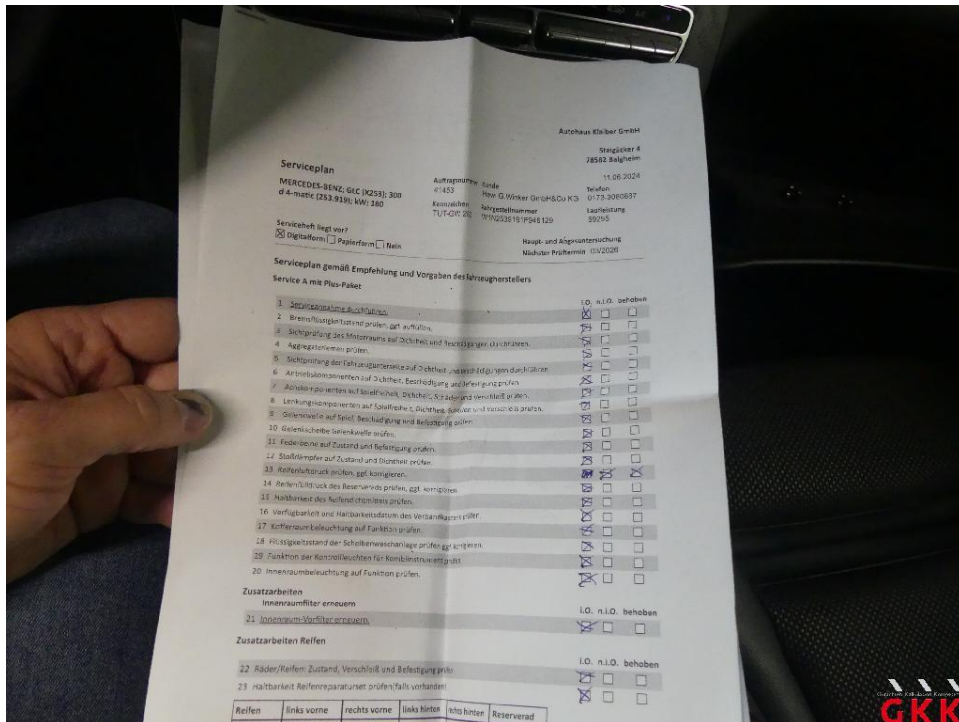


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

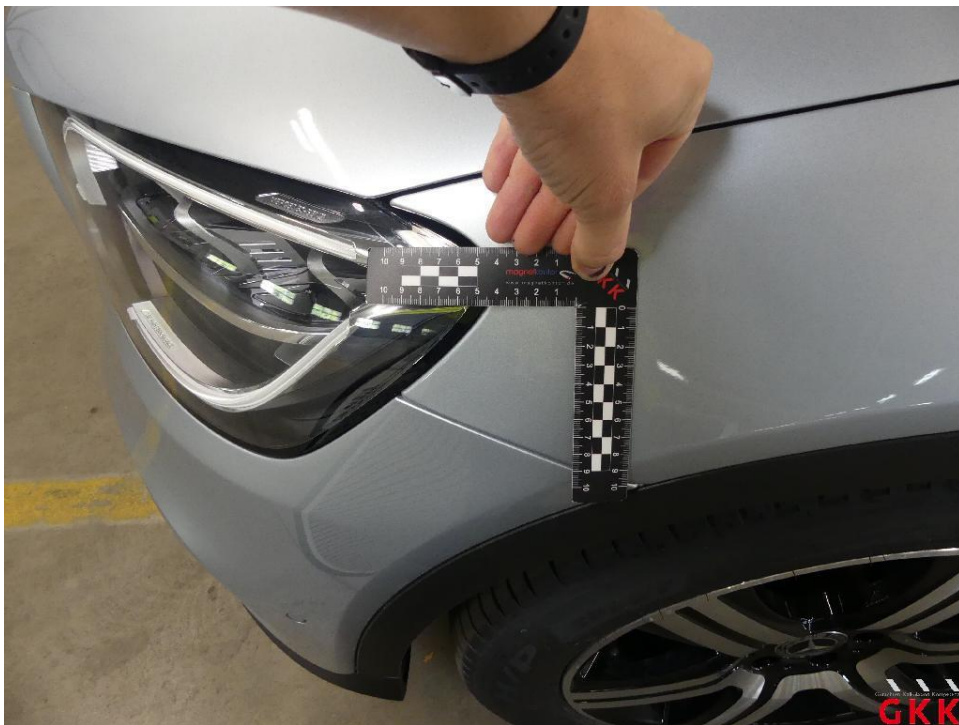


Bild 14 Kotflügel vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

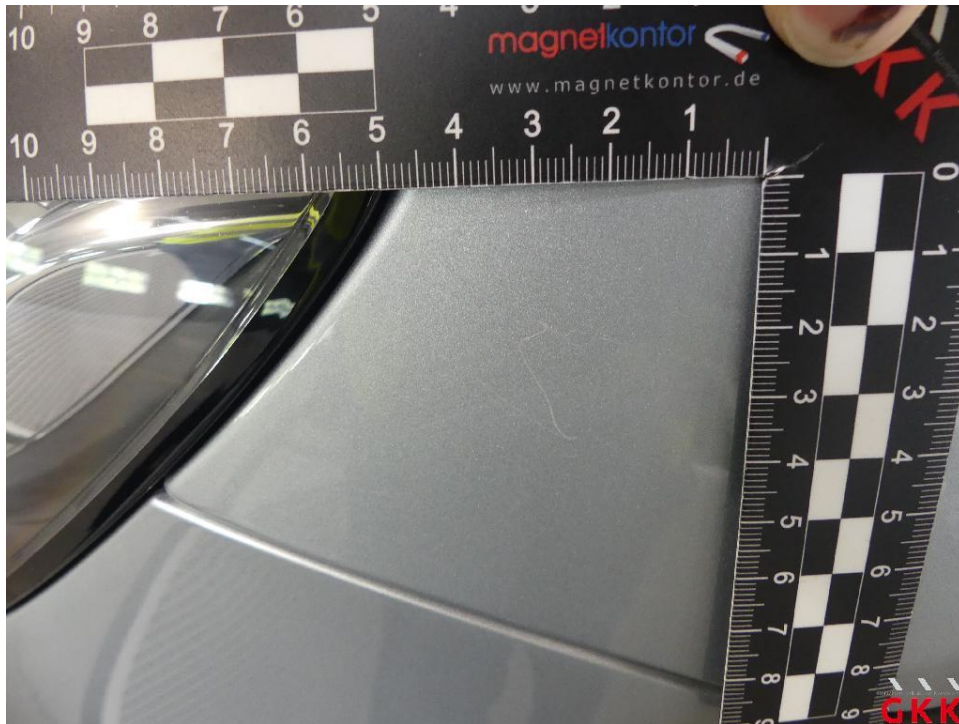


Bild 15 Kotflügel vorne links, verkratzt, Smartrepair

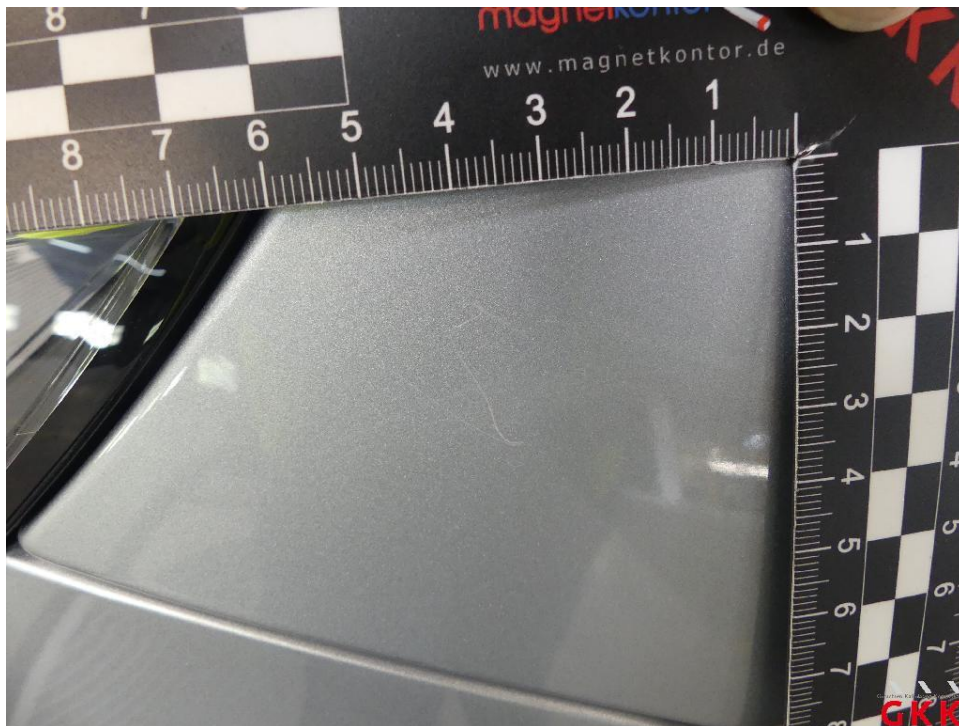


Bild 16 Kotflügel vorne links, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

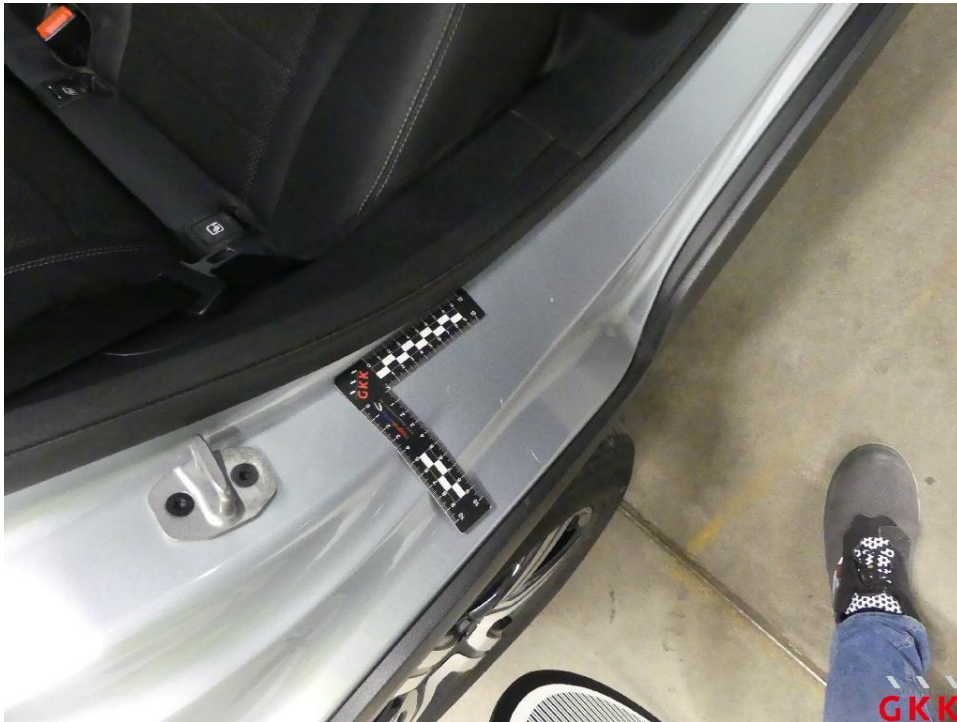


Bild 17 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 18 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19 Tür hinten rechts, Einstieg, verkratzt, Smartrepair



Bild 20 Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, ersetzen



Bild 22 Seitenwand links, Leiste, Radlauf, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Leder-, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Leder-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Sitz vorne links, Bezug Sitzkissen -Leder-, beschädigt, ersetzen