

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten



### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	21.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	26.05.2025
<b>Referenznummern</b>	0002037308

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WV2ZZZ7HZKH198495</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Mehrzweckfahrzeug	<b>Farbton / Lackart</b>	Candy Weiss / Uni
<b>Hersteller</b>	VW	<b>Nächste HU</b>	02/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	T6 2.0 TDI	<b>Laufleistung abgelesen</b>	123.515 km
<b>Erstzulassung</b>	06.01.2020	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6d-Temp
<b>Getriebe / Gänge</b>	Manuell / 5	<b>Sitzplätze / Türen</b>	9 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 75 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

<b>Montierte Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16 C	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/65 R16 C	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	205/65 R16 C	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Stahlrad	Hankook	205/65 R16 C	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

<b>Beiliegende Räder:</b>					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	215/65 R16C	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	215/65 R16C	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	215/65 R16C	4 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	215/65 R16C	4 mm

<b>Allgemeines / Zustand</b>	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

<b>Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten</b>	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

<b>Fahrzeugzustand</b>	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

<b>Fahrzeugstandort</b>	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.  
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehalten.

### Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Abdeckung Schiebetürleiste		Airbag Beifahrer abschaltbar	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebsart: Frontantrieb		Außenspiegel konvex, links	
Außenspiegel konvex, rechts		Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)		Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn und hinten rechts	
Frontscheibe Verbundglas getönt		Getriebe 5-Gang	
Handschuhfach abschließbar		Heckklappe mit Verglasung	
Innenraumfilter: Pollenfilter		Innenspiegel abblendbar	
Karosserie/Aufbau: Kombi		Karosserievariante: Normaldach	
Kindersicherung an den Schiebetüren		Kraftstofftank: 70 Ltr.	
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar		Motor 2,0 Ltr. - 75 kW TDI	
Nichtraucher-Paket		Radstand 3000 mm	
Reifen-Reparaturkit		Reifenkontroll-Anzeige	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		Servolenkung	
Start/Stop-Anlage Motor		Tagfahrlicht	
Türablagekasten vorn		Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holzfaser	
Wegfahrsperr (elektronisch)		Wärmeschutzverglasung	
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)	✓	Lautsprecher (2)	✓
Blinkleuchten hinten (Dach)	✓	Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Gummi	✓
Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten	✓	Elektrik-Paket 1	✓
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	✓	Fensterheber elektrisch	✓
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	✓	Funkschlüssel klappbar	✓
Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage	✓	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	✓
Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) 2. Verdampfer + Zusatzheizung (Lade-/Fahrgastraum)	✓	Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth	✓
Sitz-Paket: 9-Sitzer, 3-3-3 (Fahrersitz und Beifahrerdoppelsitz, 2er-Sitzbank und Einzelsitz, 3er-Sitzbank)	✓	Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	✓
Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2er-Sitzbank + 1 Einzelsitz	✓	Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 3er-Sitzbank (Wickelfeder)	✓
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	✓	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar	✓
Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz	✓	Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung	✓
Zuheizer	✓	Zul. Gesamtgewicht 3,00 t	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 19, Bild 20)	812,13 €	365,46 €
Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 21, Bild 22)	745,71 €	379,44 €
<b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach Holm rechts, beschädigt, Smartrepair (Bild 23, Bild 24)	120,00 €	120,00 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts unterhalb, verkratzt, lackieren (Bild 25, Bild 26)	870,74 €	391,83 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen vorne links, falsche Reifenart, ersetzen (Bild 18)	173,81 €	173,81 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 28)	31,90 €	31,90 €
Laderaum, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Technik</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Abgassystem Additiv AdBlue, Servicehinweis, auffüllen (Bild 27)	67,87 €	67,87 €
<b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 13, Bild 14)	48,56 €	48,56 €
Bordmappe Serviceheft, fehlt, ersetzen (Bild 17)	12,00 €	12,00 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15, Bild 16)	851,41 €	851,41 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>3.734,13 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>2.442,28 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>9.550,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>10.800,00 €</b>

### Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Rudzinski, Bernd

---

Der Sachverständige, 28.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11

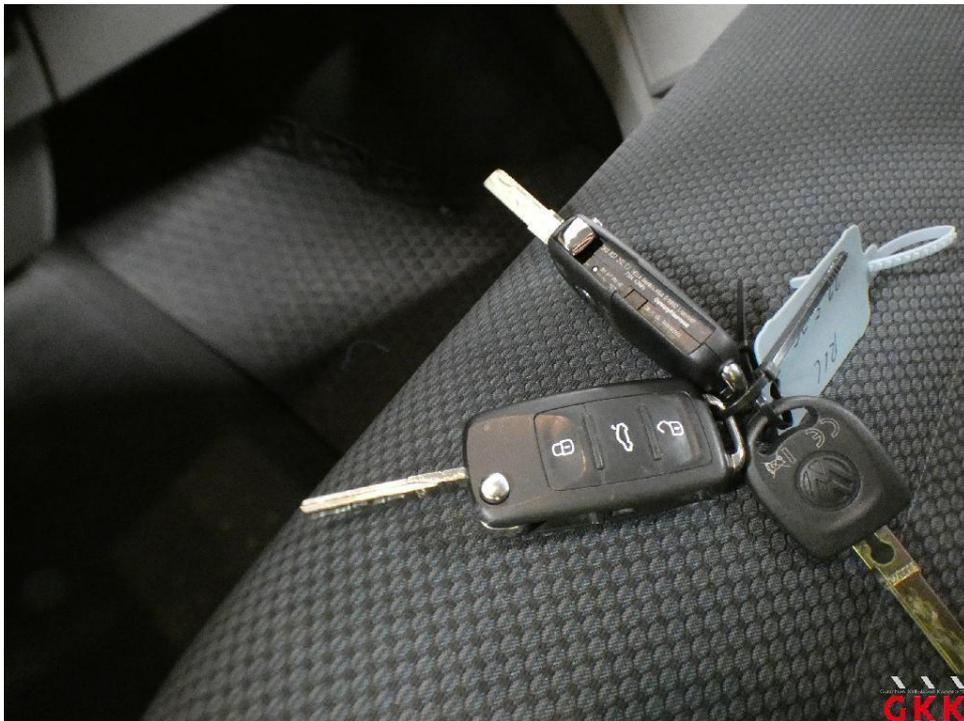


Bild 12

## Fotoanlage

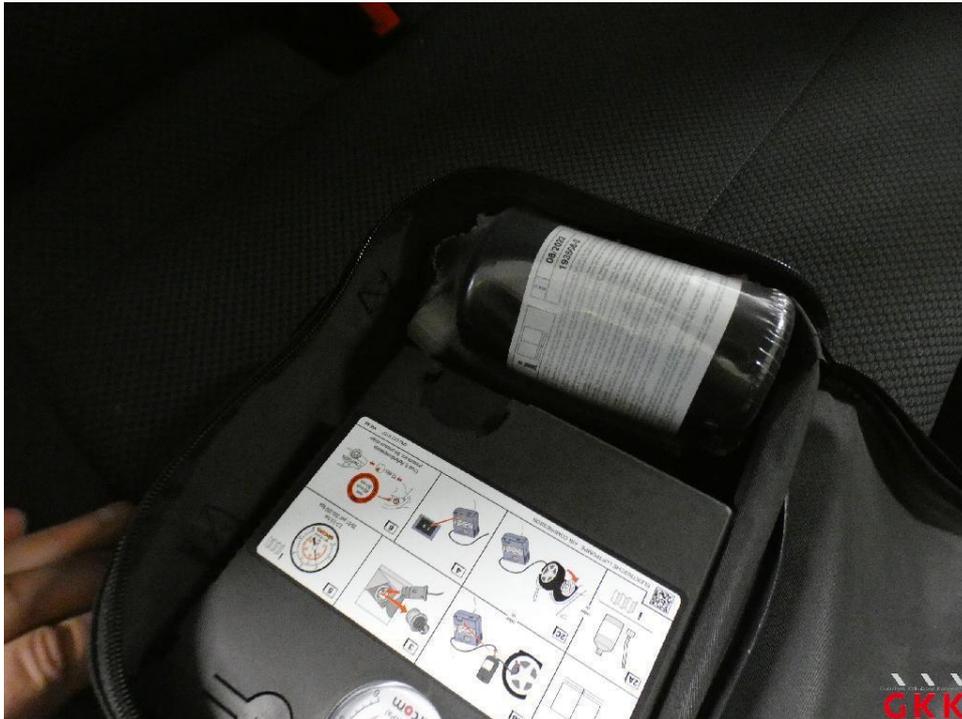


Bild 13 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

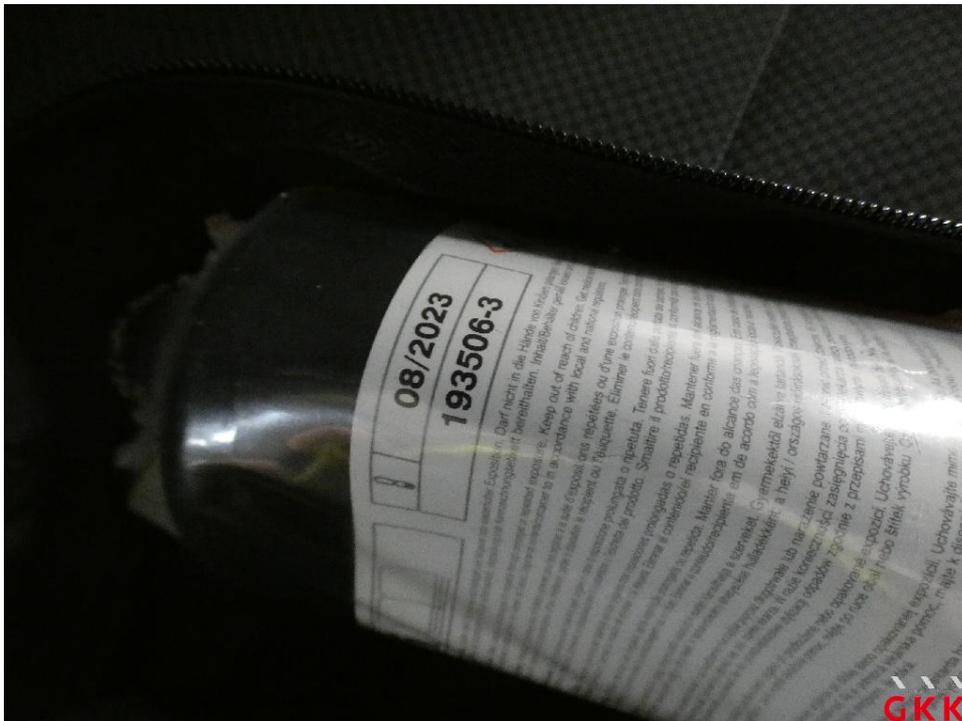


Bild 14 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen

## Fotoanlage

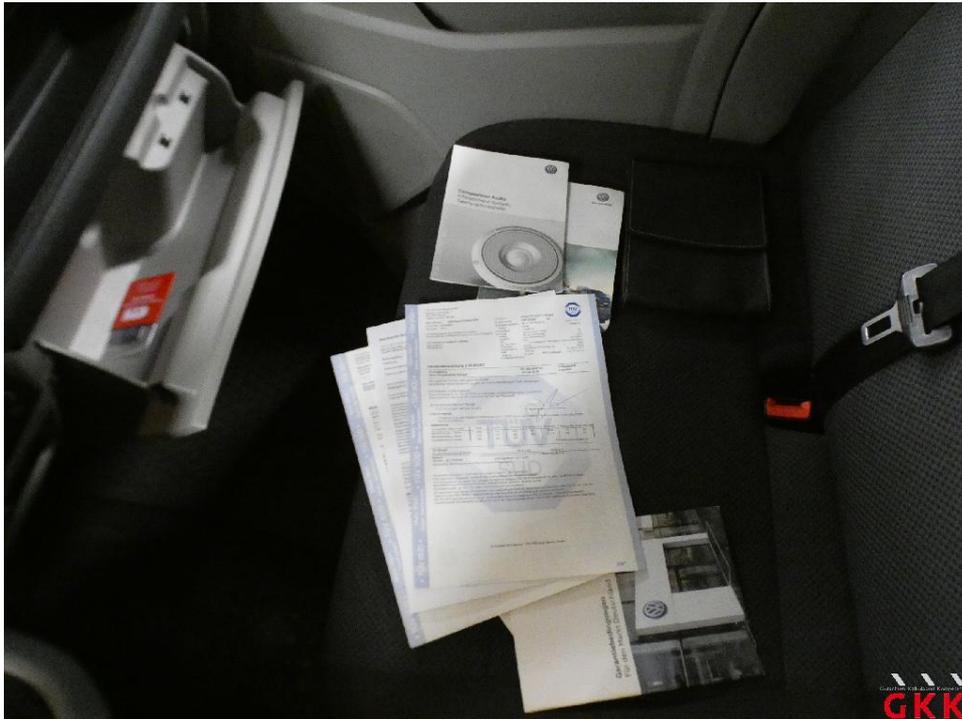


Bild 15 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

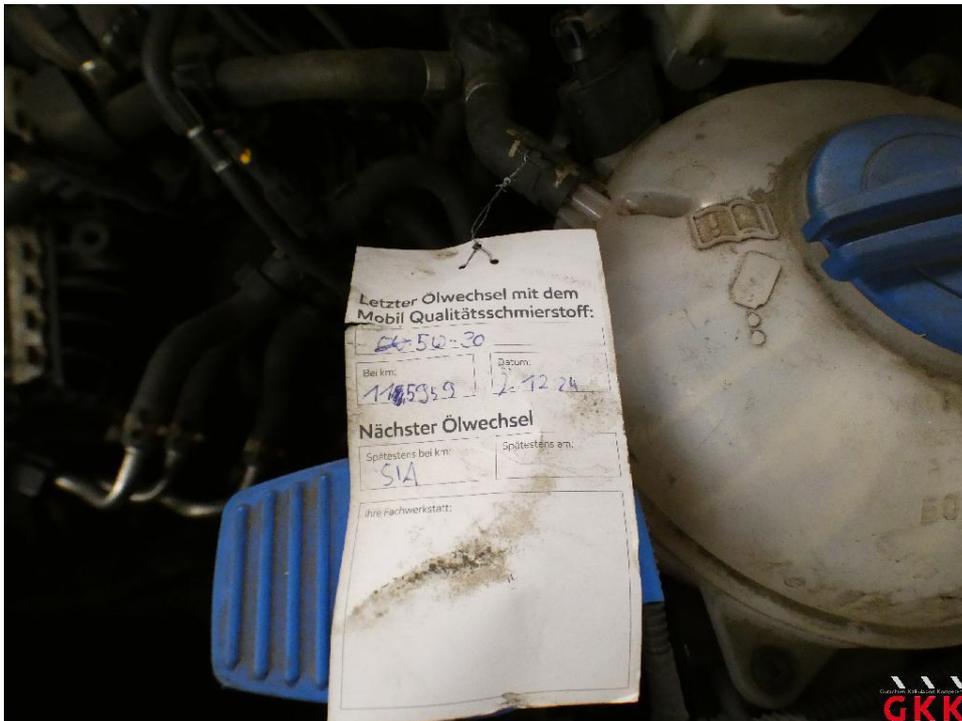


Bild 16 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

## Fotoanlage



Bild 17 Bordmappe, Serviceheft, fehlt, ersetzen



Bild 18 Reifen, vorne links, falsche Reifenart, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 21 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Motorhaube, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 23 Dach, Holm rechts, beschädigt, Smartrepair



Bild 24 Dach, Holm rechts, beschädigt, Smartrepair

## Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren

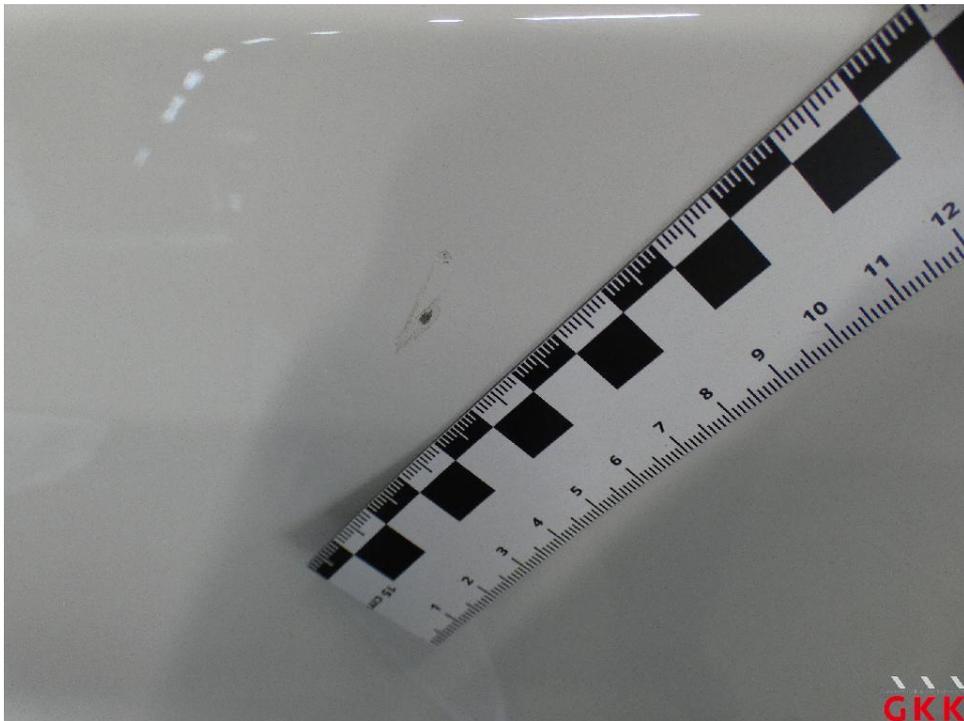


Bild 26 Seitenwand rechts, unterhalb, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 27 Abgassystem, Additiv AdBlue, Servicehinweis, auffüllen



Bild 28 Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen