

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	14.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	16.05.2025
Referenznummern	0002025975

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF07XXWPG7JJ03779		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	Transit Connect 1.5 TDCi Trend	Laufleistung abgelesen	131.945 km
Erstzulassung	22.10.2018	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 96H	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 96H	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 96H	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 96H	6 mm

Reservebereifung:

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/60 R16 96H	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	205/60 R16 96H	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 96H	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Semperit	205/60 R16 96H	5 mm

Allgemeines / Zustand

<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrzeug ist fahrbereit	<input checked="" type="checkbox"/>	Unterbodenkontrolle durchgeführt
<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrzeug ist zugelassen	<input checked="" type="checkbox"/>	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
<input checked="" type="checkbox"/>	Batterie ist betriebsbereit	<input checked="" type="checkbox"/>	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	Rangierfahrt durchgeführt.
<input checked="" type="checkbox"/>	Probefahrt durchgeführt.	<input checked="" type="checkbox"/>	Ladekabel vorhanden
<input checked="" type="checkbox"/>	Anhängerkupplung vorhanden	<input checked="" type="checkbox"/>	Bordwerkzeug vorhanden

Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 17.11.2023 bei km 94.406.

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten

<input checked="" type="checkbox"/>	Motor startet eigenständig	<input checked="" type="checkbox"/>	Schließenanlage (ZV) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtanlage funktionsfähig	<input type="checkbox"/>	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Fensterheber funktionsfähig	<input checked="" type="checkbox"/>	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
<input checked="" type="checkbox"/>	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand

<input checked="" type="checkbox"/>	verschmutzt	<input checked="" type="checkbox"/>	nass
<input checked="" type="checkbox"/>	Eis	<input checked="" type="checkbox"/>	Schnee

Fahrzeugstandort

<input checked="" type="checkbox"/>	unzureichende Lichtverhältnisse	<input checked="" type="checkbox"/>	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
<input checked="" type="checkbox"/>	Dunkelheit	<input checked="" type="checkbox"/>	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Hecktür rechts	Ja	

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten		3. Bremsleuchte	
Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audio-Paket 1		Audiosystem: Radio	
Audiobedienung am Lenkrad		Bluetooth-Schnittstelle	
AUX-IN-Anschluss		Batterie 60 Ah	
Bord-/Verbrauchscomputer		Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)		Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links	
Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts		Fensterheber elektrisch vorn	
Frontscheibe heizbar		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Getriebe 6-Gang - Typ: B6		Getränkehalter vorn	
Gurtstraffer		Heckscheibe heizbar	
Heckscheibenwischer		Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz		Karosserie/Aufbau: Kombi	
Kindersicherung elektrisch		Klimaanlage	
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar		Leseleuchte vorn	
Motor 1,5 Ltr. - 88 kW TDCi KAT		Economy-Paket	
Batterie verstärkt		Energierückgewinnung (Smart Regenerative Charging)	
Start/Stop-Anlage		Nebelscheinwerfer	
PKW-Versions-Paket 5		PKW-Zulassung	
Reifendruck-Kontrollsystem		Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent		Heckklappe verglast	
Schiebetüren beidseitig		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Intelligent Protection System (IPS)		Airbag Fahrerseite	
Airbag Beifahrerseite		Airbag Beifahrerseite abschaltbar	
Seitenairbag vorn		Kopf-Schulter-Airbag vorn	
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	
Radstand 3062 mm		Reifen-Reparaturkit	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	
Schaltpunktanzeige		Servolenkung elektrisch	
Stahlfelgen 6,5x16		Starter-Paket	
Stoßfänger Wagenfarbe		Tagfahrlicht	
USB-Anschluss		Verglasung getönt	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Airbag-Paket	✓	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	✓
Erhöhte Nutzlast	✓	Rückfahrkamera	✓
Parkpilotsystem hinten	✓	Innenspiegel mit Ablendautomatik	✓
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓	Scheibenwischer mit Regensensor	✓
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	✓	Schmutzfänger hinten	✓
Schmutzfänger vorn	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	✓	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	✓

Sonderausstattung (verifiziert)

Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung



Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe beheizt, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	1477,95 €	1477,95 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links hinten -unterhalb-, Lackierung abgeplatzt, lackieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	725,09 €	253,78 €
Seitenwand links hinten -oberhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 29, Bild 30)	992,36 €	451,01 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 37, Bild 38)	613,43 €	318,39 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	43,77 €	15,32 €
Radkappe(n) vorne links, beschädigt, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	43,77 €	15,32 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 17, Bild 18)	200,00 €	200,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Kleintransporter, fällig, durchführen (Bild 15, Bild 16)	634,54 €	634,54 €
Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 31, Bild 32, Bild 33, Bild 34, Bild 35, Bild 36)	3338,11 €	3338,11 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	8.069,02 €
Minderwert	6.704,42 €
Händlereinkaufspreis	1.700,00 €
Händlerverkaufspreis	2.400,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 39 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 03.06.2025

Fotoanlage



Bild 1

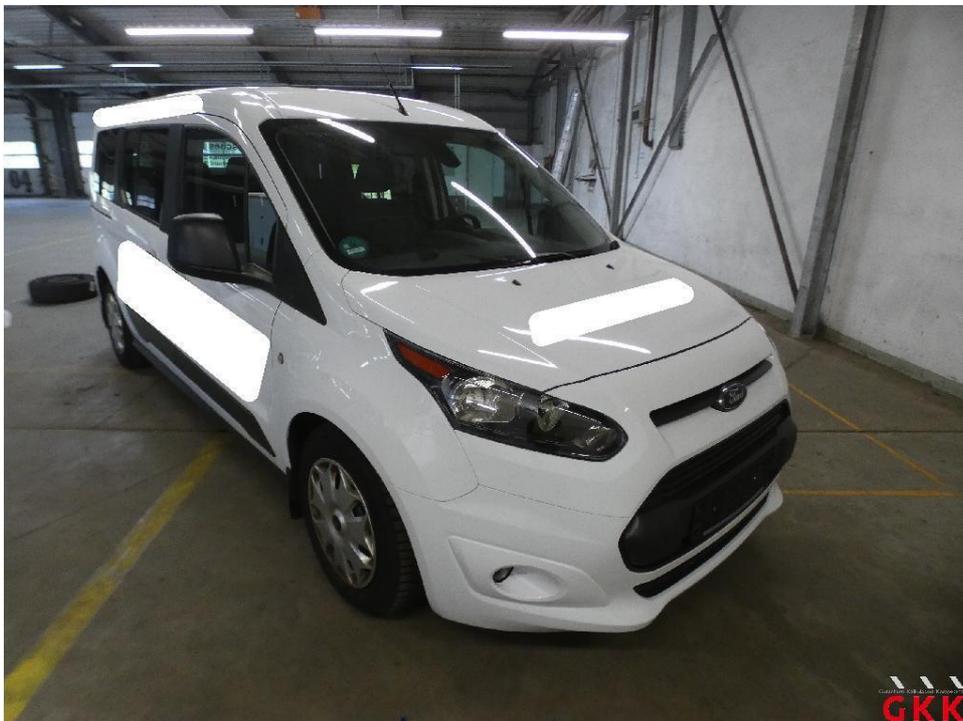


Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

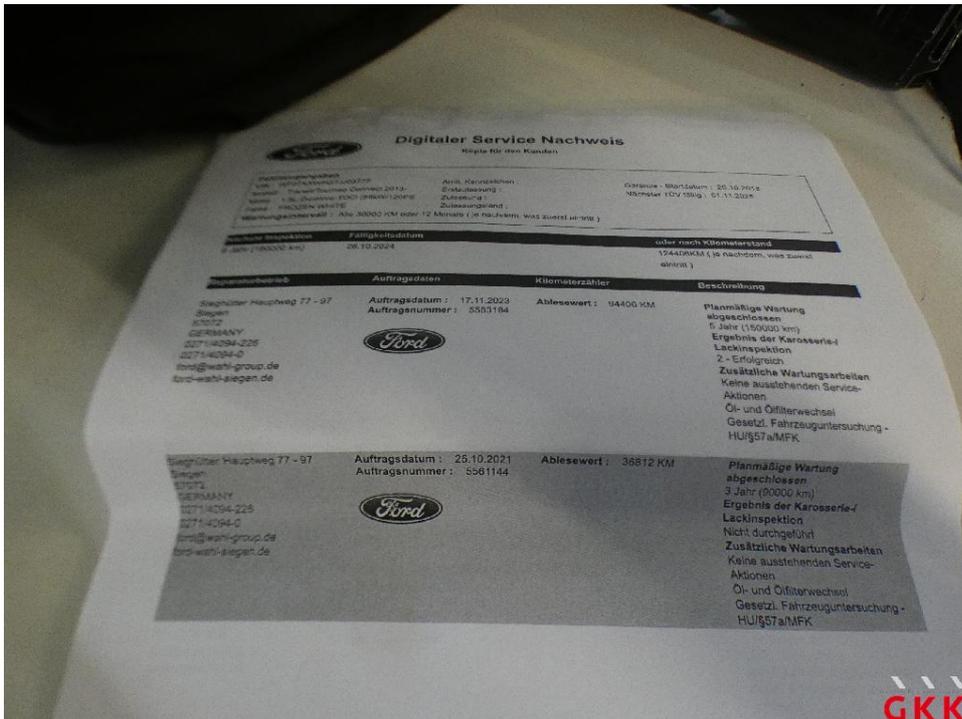


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Kleintransporter, fällig, durchführen

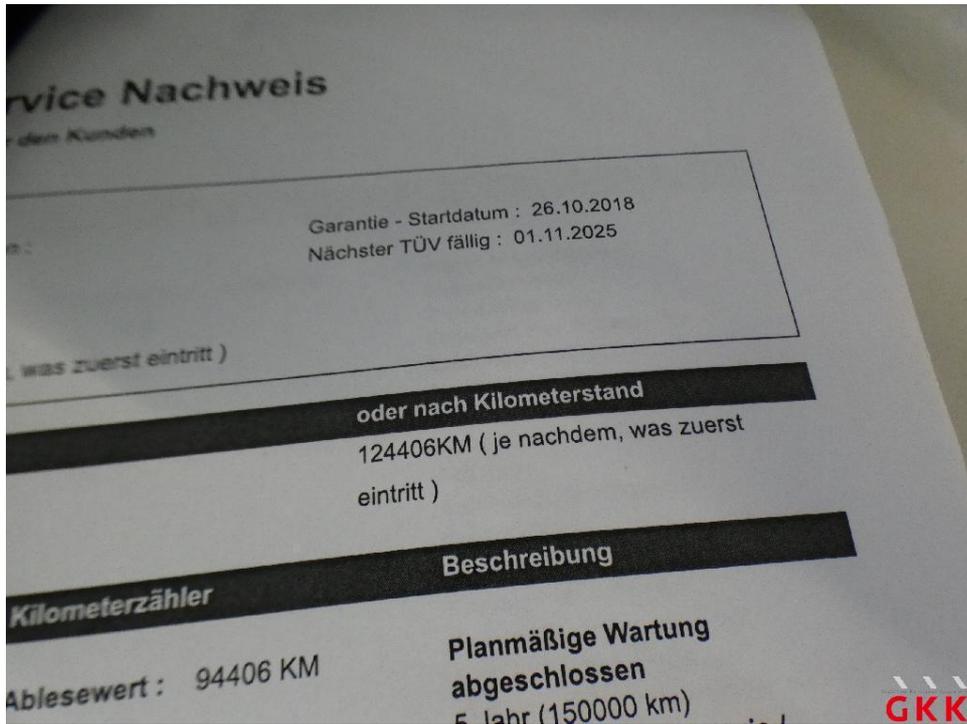


Bild 16 Inspektion groß, Kleintransporter, fällig, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 18 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 19 Frontscheibe, beheizt, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

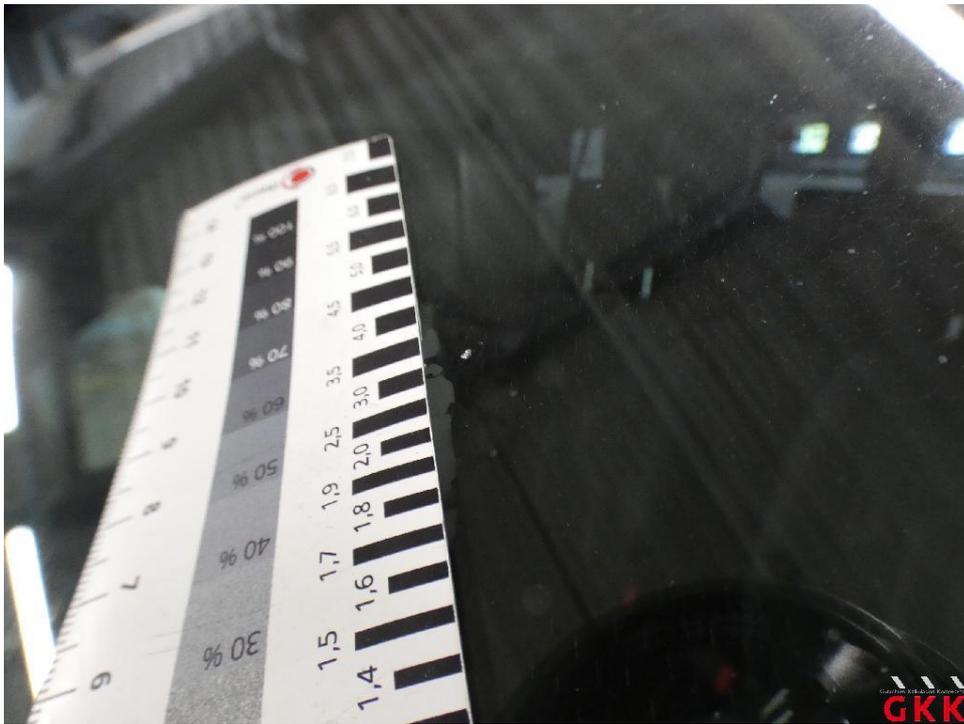


Bild 20 Frontscheibe, beheizt, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Frontscheibe, beheizt, Steinschlag im Sichtfeld, ersetzen



Bild 22 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Radkappe(n), vorne links, beschädigt, ersetzen



Bild 26 Seitenwand links, hinten -unterhalb-, Lackierung abgeplatzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Seitenwand links, hinten -unterhalb-, Lackierung abgeplatzt, lackieren



Bild 28 Seitenwand links, hinten -unterhalb-, Lackierung abgeplatzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand links, hinten -oberhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Seitenwand links, hinten -oberhalb-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 32 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 33 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 34 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 35 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 36 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 37 Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38 Seitenwand rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 39 Auffahrrampe