

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten

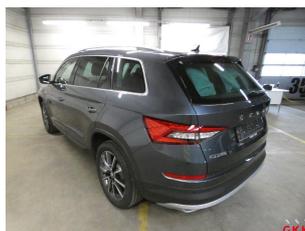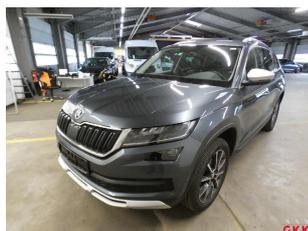

### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	15.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	22.05.2025
<b>Referenznummern</b>	2050605

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>TMBLN9NS8M8045045</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - SUV / Geländewagen	<b>Farbton / Lackart</b>	Metal Grey / Metallic
<b>Hersteller</b>	Skoda	<b>Nächste HU</b>	08/2026
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	Kodiaq 2.0 TDI Scout 4x4	<b>Laufleistung abgelesen</b>	54.779 km
<b>Erstzulassung</b>	06.05.2021	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6d
<b>Getriebe / Gänge</b>	Direktschaltung / 7	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 2	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.968 ccm / 140 KW
<b>Antriebsart</b>	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/50 R19 99V	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/50 R19 99V	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/50 R19 99V	6 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/50 R19 99V	6 mm
Reservebereifung: ohne					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99H	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99H	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99H	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	215/65 R17 99H	6 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Front beschädigt	Ja	
Tür vorne links beschädigt	Ja	

**Anmerkungen**

## Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
3. Bremsleuchte	8 Lautsprecher
Ablagetasche an Vordersitzlehnen	Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Airbag Fahrerseite
Ambiente-Beleuchtung LED	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Allradantrieb
Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	Außenspiegel lackiert
Außenspiegel Silber lackiert	Bremsassistent
Bremsenergierückgewinnung	Brillenfach
CargoFlex-System	Dachreling eloxiert
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Edelstahlpedale Sportdesign
Einparkhilfe vorn und hinten	Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	Fernbedienung für Zentralverriegelung
Funkschlüssel klappbar	Fußraumbeleuchtung vorn und hinten
Gepäck-/Laderaumabdeckung	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG
Gurtstraffer hinten	Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)
Kennzeichenbeleuchtung LED	Heckscheibenwischer
Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed	Innenausstattung: Dekoreinlagen Scout
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaanlage Climatronic 2-Zonen	Knieairbag Fahrerseite
Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten	Kopfstützen vorn
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion	Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	LM-Felgen
Mittelarmlehne vorn	Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI
Multifunktionsanzeige	Nebelscheinwerfer
Notrufsystem	Progressivlenkung
Radioempfang digital (DAB+)	Radstand 2791 mm
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwaschdüsen heizbar	Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
Schlechtwege-Paket	Triebwerkunterschutz
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)
Servolenkung elektronisch (Servotronic)	Sitz vorn links höhenverstellbar
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Sonnenblende links mit Spiegel

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel)	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn		Stoßfänger Wagenfarbe	
Tagfahrlicht LED		Textilfussmatten	
Verglasung getönt		Verzurrösen Koffer-/Laderaum	
Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite		Wegfahrsperr	
Zentralverriegelung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)	✓	Ausstattungs-Paket: Family	✓
Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten	✓	Kindersicherung elektr. betätigt	✓
Türkantenschutz / Schutzprofil vorn und hinten	✓	Abfallbehälter	✓
Business-Paket Amundsen	✓	Vorrichtung WLAN-Hotspot	✓
Maxi-DOT Farbdisplay	✓	Audio-Navigationssystem Amundsen	✓
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓	Steckdose 230V	✓
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	✓	Insassen-Schutzsystem proaktiv	✓
Seitenairbag hinten	✓	Kofferraum / Heckklappe elektrisch betätigt (öffnen + schliessen)	✓
Metallic-Lackierung	✓	Rückfahrkamera	✓
Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	✓	Schließ-/Startsystem Kessy	✓
Sitzbezug / Polsterung: Leder	✓	Sitzbelüftung vorn	✓
Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)	✓	Sitzheizung vorn	✓

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Dach</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach Mitte, beschädigt, kalt drücken (Bild 20, Bild 21)	80,00 €	80,00 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 24, Bild 25, Bild 26)	772,91 €	495,65 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23)	422,35 €	253,41 €
<b>Heck</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Technik</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Abgassystem Additiv AdBlue, Servicehinweis, auffüllen (Bild 18)	68,97 €	68,97 €
<b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen (Bild 19)	206,00 €	206,00 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	851,41 €	851,41 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>2.401,64 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>1.955,44 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>17.325,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>19.825,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 26 Fotos.

Rudzinski, Bernd

---

Der Sachverständige, 23.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage

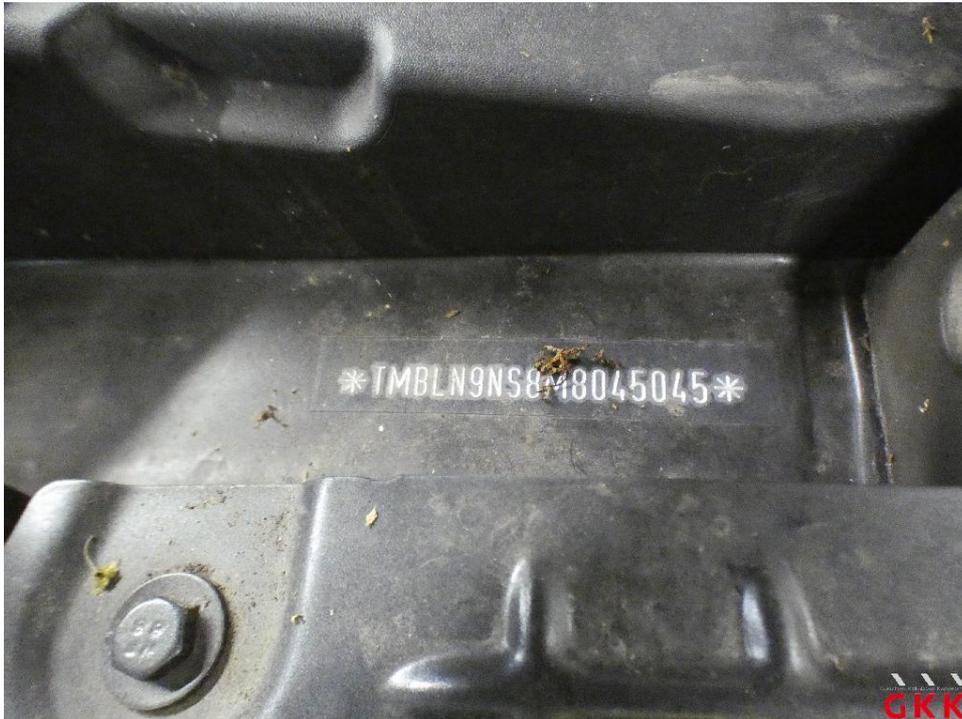


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

## Fotoanlage



Bild 11

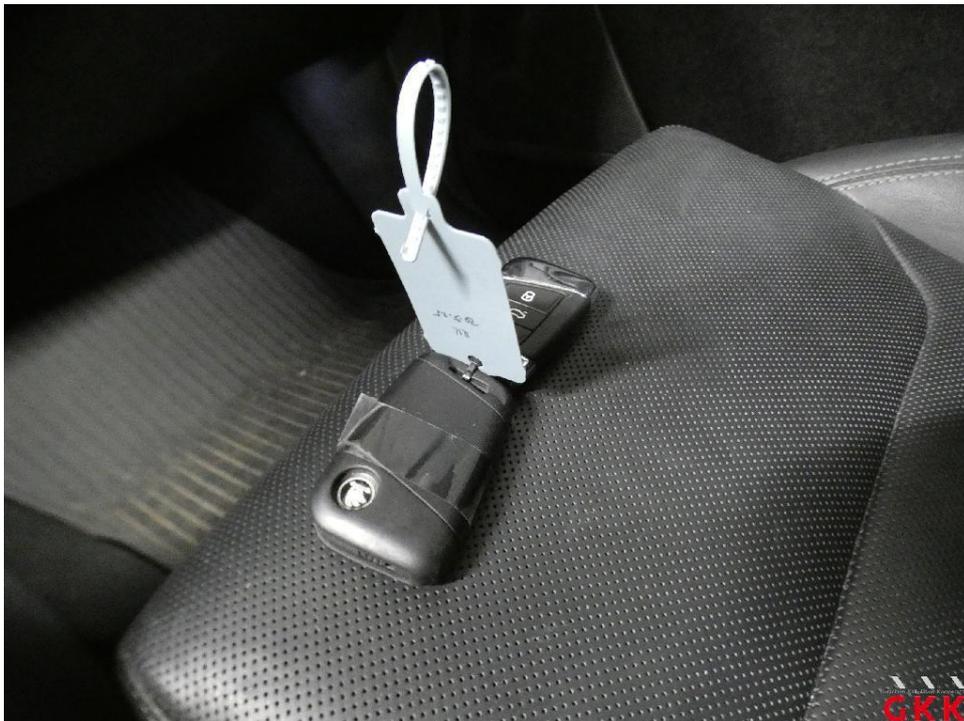


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

**Fotoanlage**

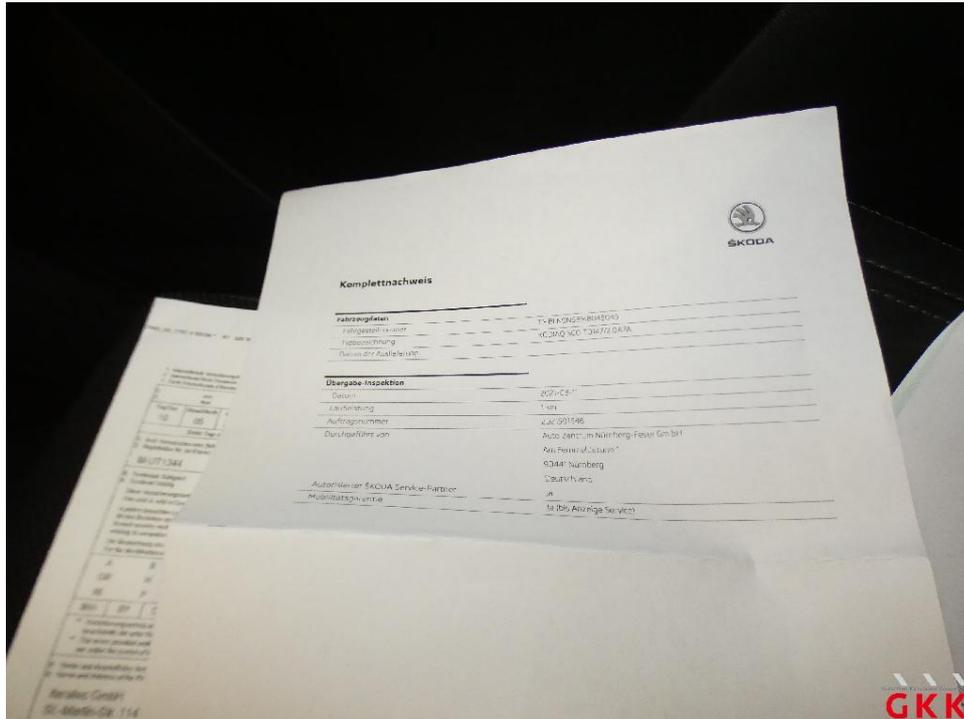


Bild 15 Inspektion groß, SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 Inspektion groß, SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

## Fotoanlage

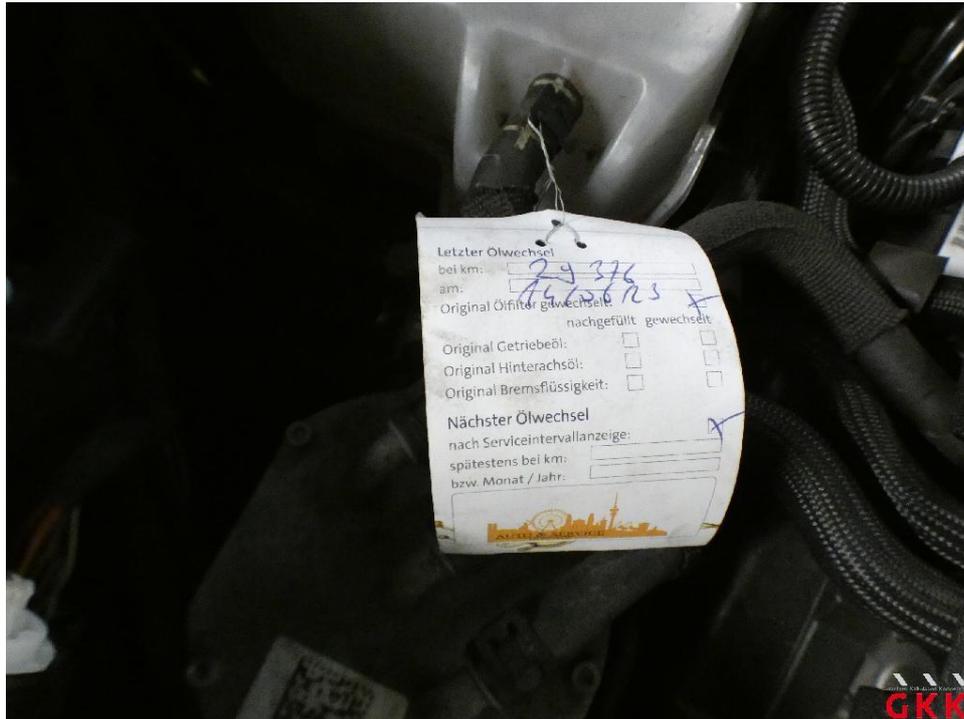


Bild 17 Inspektion groß, SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

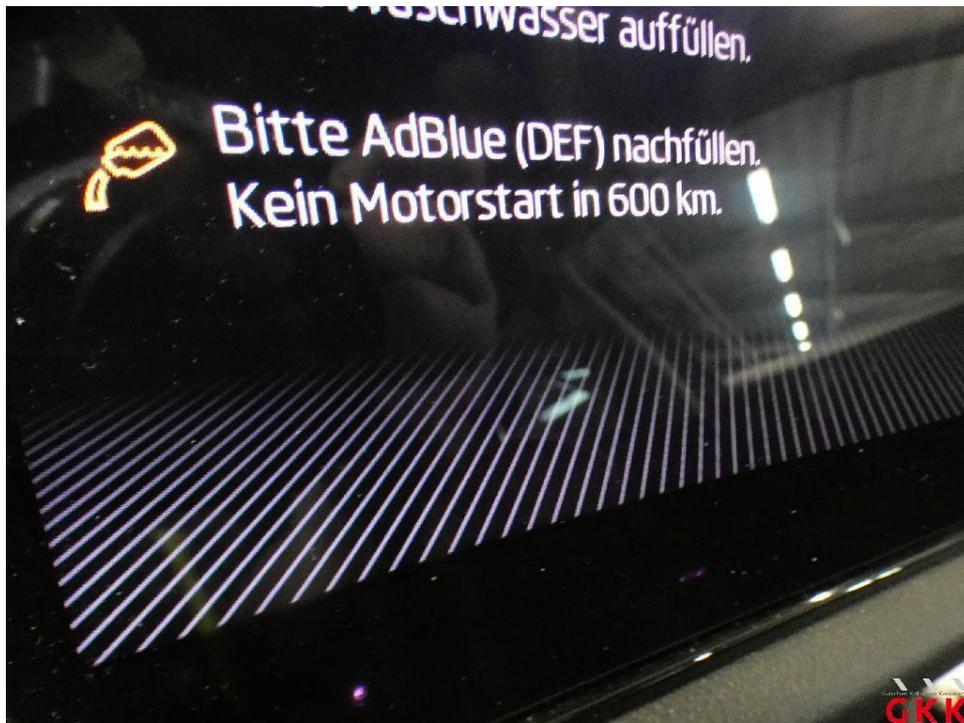


Bild 18 Abgassystem, Additiv AdBlue, Servicehinweis, auffüllen

## Fotoanlage



Bild 19 Reifenreparaturset, komplett, fehlt, ersetzen

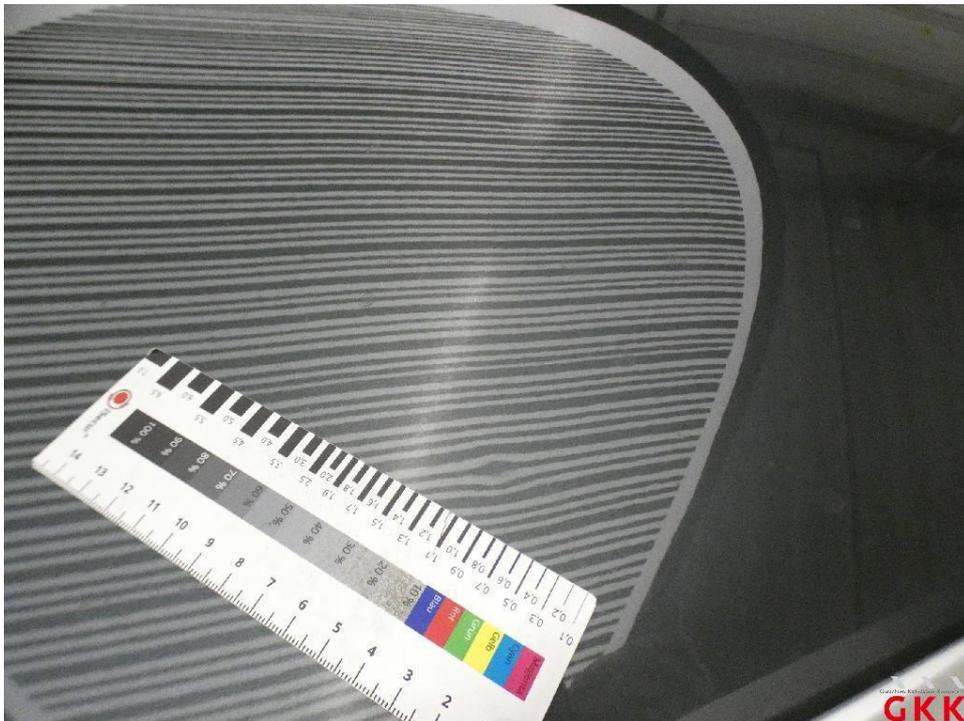


Bild 20 Dach, Mitte, beschädigt, kalt drücken

## Fotoanlage

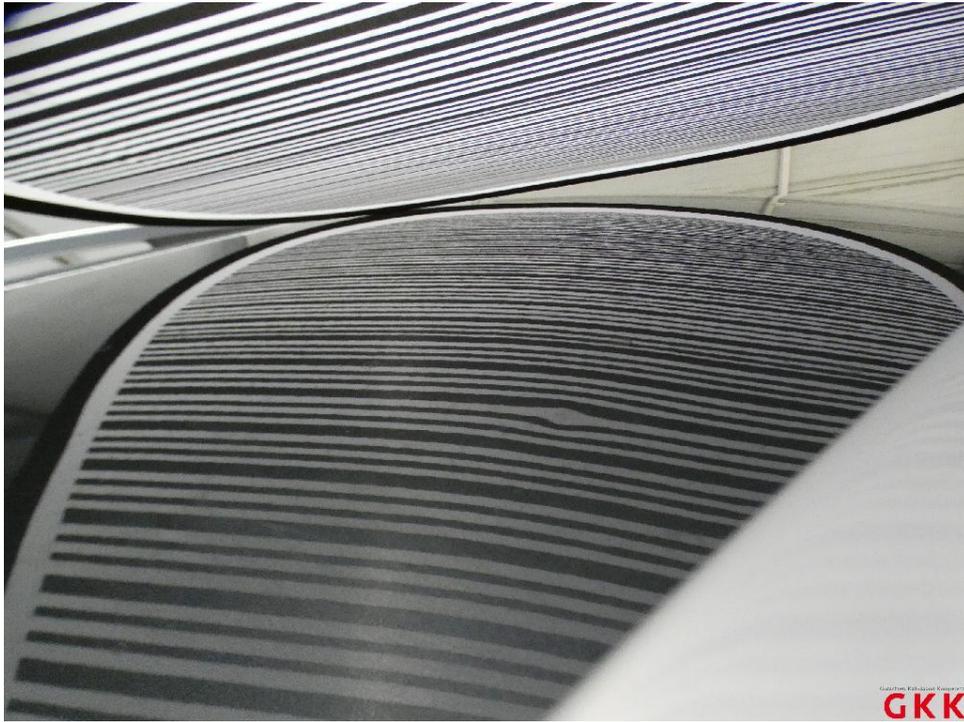


Bild 21 Dach, Mitte, beschädigt, kalt drücken



Bild 22 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, beschädigt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 23 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, beschädigt, ersetzen

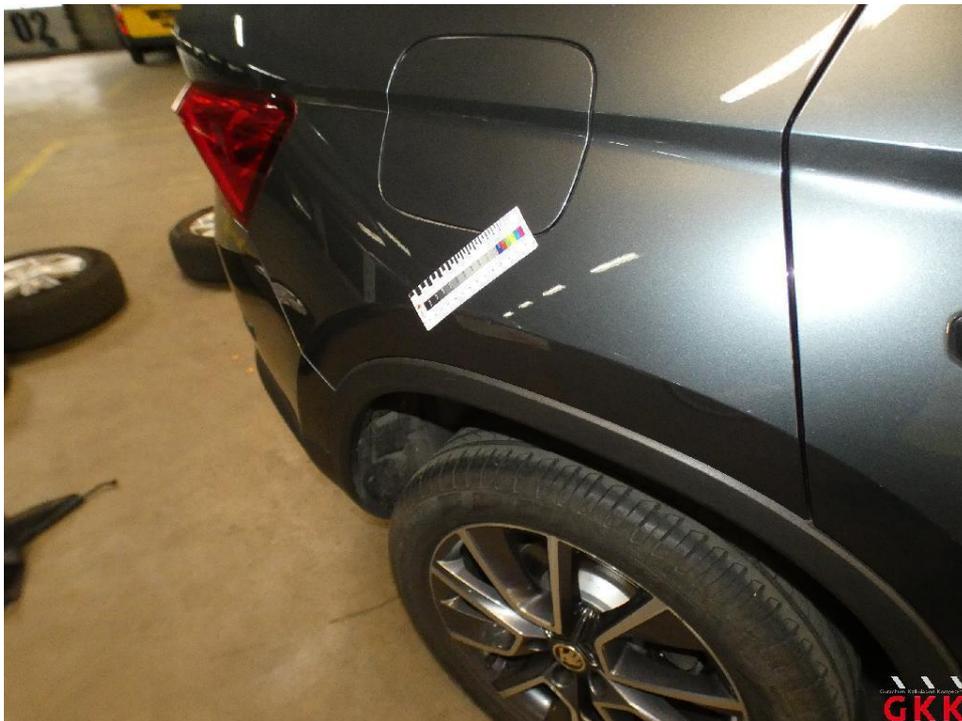


Bild 24 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

## Fotoanlage



Bild 25 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 26 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren