

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	27.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	03.06.2025
Referenznummern	0002035478

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WV1ZZZSYZK9062864		
Fahrzeugart	Transporter - Kasten	Farbton / Lackart	Candy-Weiß / Uni
Hersteller	VW	Nächste HU	08/2025
Typ / Verkaufsbez.	Crafter Kasten 2.0 TDI Hochdach FWD	Laufleistung abgelesen	109.959 km
Erstzulassung	26.07.2019	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.968 ccm / 103 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Vredestein	235/65 R 16C 115/113R AS	7 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Vredestein	235/65 R 16C 115/113R AS	7 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Vredestein	235/65 R 16C 115/113R AS	6 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Vredestein	235/65 R 16C 115/113R AS	6 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✗ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✗ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊗ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Seitenwand hinten links beschädigt	Ja	

Anmerkungen
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I und keine Unterlagen zur Anzahl der Besitzer vor. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Anti-Blockier-System (ABS)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel konvex, links		Außenspiegel konvex, rechts	
Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert		Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi	
CW-Wert-Unterbodenverkleidung		Doppelscheinwerfer	
Doppeltonfanfare		Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links	
Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)	
Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		Fensterheber elektrisch vorn	
Getriebe 6-Gang		Haltegriffe A-Säulen	
Innenleuchten im Fahrerhaus: LED		Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED	
Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum		Karosserievariante: Hochdach in Wagenfarbe	
Kraftstofftank: 75 Ltr.		Kühlergrill mit Chromleiste oben	
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar		Leuchtweitenregelung	
LKW-Zulassung		Markierungsleuchten seitlich	
Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI		Multifunktionsanzeige Plus	
Nebelschlussleuchte		Radstand 4490 mm	
Reifen-Reparaturkit		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6		Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	
SCR-System (AdBlue-Technologie)		Servolenkung elektro-mechanisch	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff		Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar	
Start/Stop-Anlage Motor		Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)	
Stoßfänger vorn in Grau mit Blende in Wagenfarbe		Tagfahrlicht	
Verzurrösen Laderaum		Warnanlage für Sicherheitsgurt (Fahrerseite)	
Wegfahrsperre (elektronisch)		Wärmeschutzverglasung	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung		Zul. Gesamtgewicht 3,50 t	
Sonderausstattung (verifiziert)			
2. Batterie mit Batterieüberwachung	✓	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar	✓
Audiosystem Composition Media (Radio/CD-Player, MP3-Wiedergabefunktion)	✓	Sprachsteuerungs-System	✓
Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	✓	Handschuhfach abschließbar	✓
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	✓	Dachverkleidung	✓
Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten	✓	Fenster-Paket	✓
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links	✓	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts	✓
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, mitte links	✓	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, mitte rechts	✓
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten links	✓	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, hinten rechts	✓
Heckflügeltüren mit Verglasung	✓	Innenspiegel abblendbar	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Fzg. ohne Laderaumtrennwand	✓
Fzg. ohne Typbezeichnung	✓	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 120 km/h	✓
Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) mit 2. Verdampfer	✓	Ablage-Paket	✓
Ablagen: DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel	✓	Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn	✓
Verdampfer zusätzlich	✓	Reifendruck-Kontrollsystem	✓
Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber	✓	Bordwerkzeug und Wagenheber	✓
Rückfahrkamera	✓	Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert	✓
Schmutzfänger vorn	✓	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort Plus	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Standheizung mit Fernbedienung	✓	Trittstufe hinten in Stoßfänger integriert	✓
Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff halbhoch	✓	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)	✓
Wärmetauscher und Verdampfer zusätzlich	✓	Wärmetauscher zusätzlich	✓
Folierung/Werbefolie	✓	Innenraumumbau Bruns	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen (Bild 25, Bild 26)	167,87 €	75,54 €
Stoßfänger vorne Verkleidung -teillackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	933,84 €	420,23 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Kappe -unlackiert-, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 18, Bild 19)	953,38 €	560,63 €
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 43, Bild 44, Bild 45)	1295,18 €	802,17 €
Seitenwand links Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen (Bild 46, Bild 47)	103,26 €	46,47 €
D- Säule links, beschädigt, Smartrepair (Bild 38, Bild 39)	120,00 €	120,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	1902,66 €	1294,88 €
Seitenwand rechts Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	103,26 €	46,47 €
Tür vorne rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Schiebetür rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Reflektor, beschädigt, ersetzen (Bild 32, Bild 33)	148,73 €	66,93 €
Stoßfänger hinten Ecke links -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 40, Bild 41, Bild 42)	228,62 €	102,88 €
Stoßfänger hinten Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 34, Bild 35)	436,29 €	196,33 €
Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 36, Bild 37)	855,04 €	472,50 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kombiinstrument Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen (Bild 13, Bild 14)	47,86 €	47,86 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	478,56 €	478,56 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 20, Bild 21)	398,98 €	179,54 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	9.124,94 €
Minderwert	5.862,40 €
Händlereinkaufspreis	11.075,00 €
Händlerverkaufspreis	12.450,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 47 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 04.06.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage

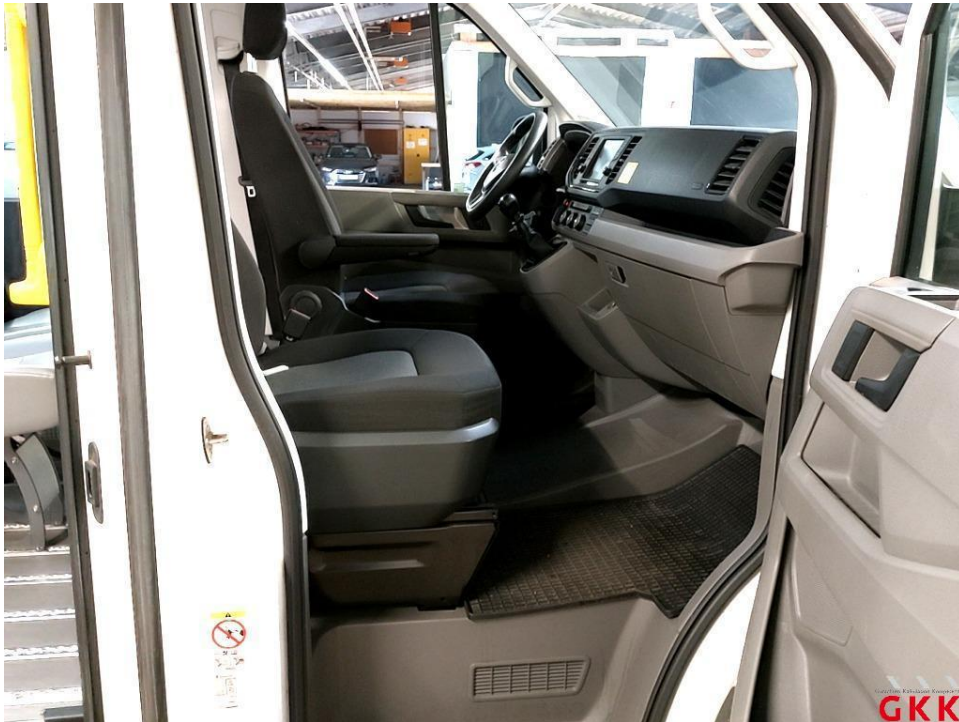


Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13 Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen



Bild 14 Kombiinstrument, Reifendruckkontrolle, aktiv, auslesen / prüfen

Fotoanlage



Bild 15 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 17 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 18 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Tür vorne links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 20 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

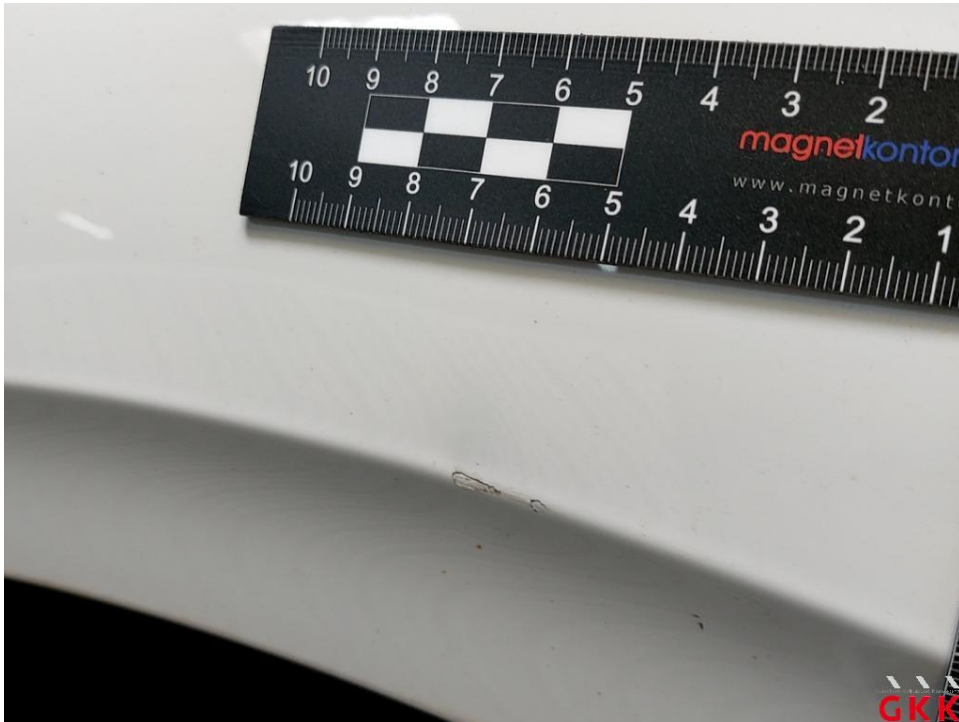


Bild 21 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -teillackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen



Bild 26 Stoßfänger vorne, Blende -unlackiert-, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 28 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 30 Seitenwand rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Seitenwand rechts, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen



Bild 32 Stoßfänger hinten, Reflektor, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 33 Stoßfänger hinten, Reflektor, beschädigt, ersetzen



Bild 34 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Stoßfänger hinten, Verkleidung -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 36 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37 Hecktür links, beschädigt, instand setzen - lackieren

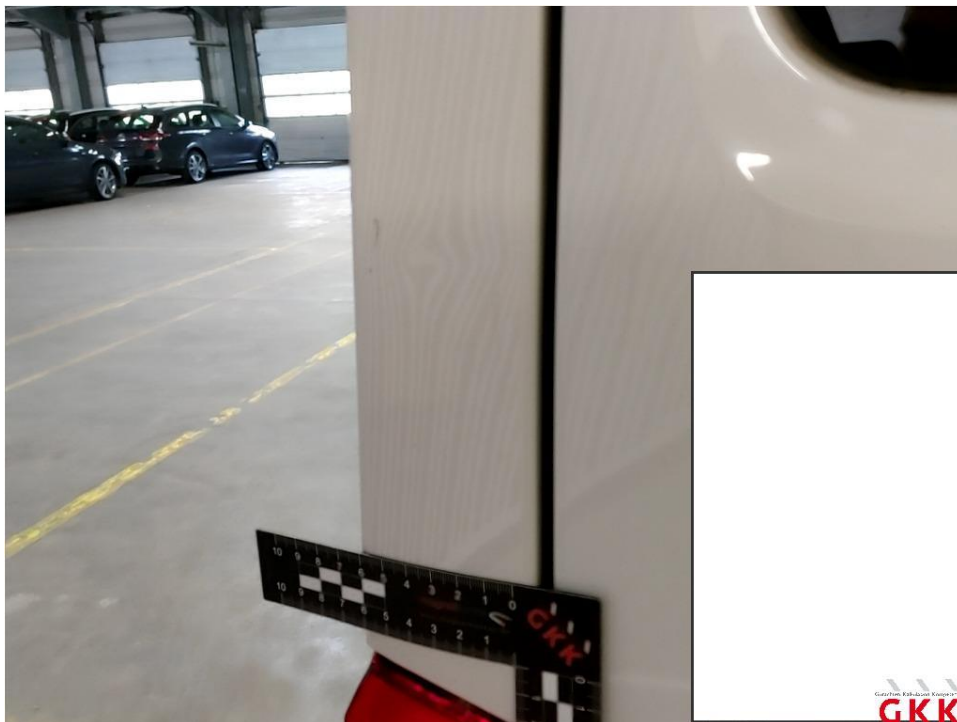


Bild 38 D- Säule links, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 39 D- Säule links, beschädigt, Smartrepair



Bild 40 Stoßfänger hinten, Ecke links -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 41 Stoßfänger hinten, Ecke links -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 42 Stoßfänger hinten, Ecke links -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 43 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 44 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 45 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 46 Seitenwand links, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 47 Seitenwand links, Leiste -unten-, beschädigt, ersetzen