

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

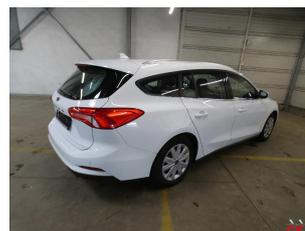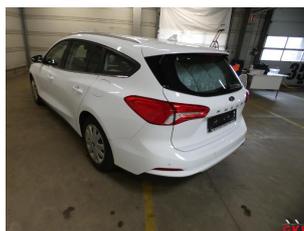

Vorgang

Ihr Auftrag vom	22.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	26.05.2025
Referenznummern	0002038605

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0PXXGCHPKM77514		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	02/2027
Typ / Verkaufsbez.	Focus 2.0 EcoBlue Cool & Connect	Laufleistung abgelesen	154.180 km
Erstzulassung	14.02.2020	Emissionsklasse	Euro 6d-Temp
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/65 R15 92H	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/65 R15 92H	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/65 R15 92H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	195/65 R15 92H	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/60 R16 92V	4 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/60 R16 92V	4 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/60 R16 92V	3 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	205/60 R16 92V	3 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 04.08.2021 bei km 43.014.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	
Radioempfang digital (DAB)		Audiobedienung am Lenkrad	
6 Lautsprecher		Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	
Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle		Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	
Ford SYNC 3 mit Navigation		Farbdisplay (8 Zoll)	
Außenspiegel elektr. anklappbar		Bodenleuchte im Außenspiegel	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bord-/Verbrauchscomputer		Chromefassung Seitenscheiben	
Dachhimmel Stoff		Dachreling (Aluminium)	
Dachspoiler Wagenfarbe		Dimmer Instrumentenbeleuchtung	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System		Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Farbdisplay für Bordcomputer		Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	
FordPass Connect inkl. eCall		Fußmatten Velours - vorn	
Gepäckraumabdeckung / Rollo		Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)	
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Intelligent Protection System (IPS)	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	
Seitenairbag vorn		3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	
Gurtstraffer		Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie: 5-türig		Klimaanlage	
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)		Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	
Laderaumboden verstellbar		Lenkrad (Leder 3-Speichen)	
Lenkrad mit Schaltwippen		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
LM-Felgen		Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT	
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)		Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Reifendruck-Kontrollsystem	
Reserverad als Notrad		Rußpartikelfilter	
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Schaltpunktanzeige	
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Servolenkung elektrisch		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links		Sonnenblende links mit Spiegel	
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Sportsitze vorn	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Verglasung getönt	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent	✓
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion	✓	Family-Paket	✓

Sonderausstattung (verifiziert)			
Mittelarmlehne hinten	✓	Sitz vorn rechts höhenverstellbar	✓
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	✓	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	✓
Kindersicherung elektrisch	✓	Rückfahrkamera mit Split View	✓
Scheinwerfer LED	✓	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	✓
Heckleuchten LED	✓	Sonderlackierung Frost-Weiß	✓
Technologie-Paket 2	✓	Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	✓
Scheibenwischer mit Regensensor	✓	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	✓
Frontscheibe heizbar	✓	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	✓
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	✓	Innenspiegel mit Ablendautomatik	✓
Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion	✓	Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	✓
Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz	✓	Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot	✓
Winter-Paket	✓	Sitzheizung vorn	✓
Lenkrad heizbar	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 21, Bild 22)	687,93 €	240,78 €
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	683,21 €	239,12 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	40,16 €	14,06 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 18, Bild 19, Bild 20)	634,54 €	634,54 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.045,84 €
Minderwert	1.128,50 €
Händlereinkaufspreis	6.250,00 €
Händlerverkaufspreis	7.500,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 25 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 27.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3

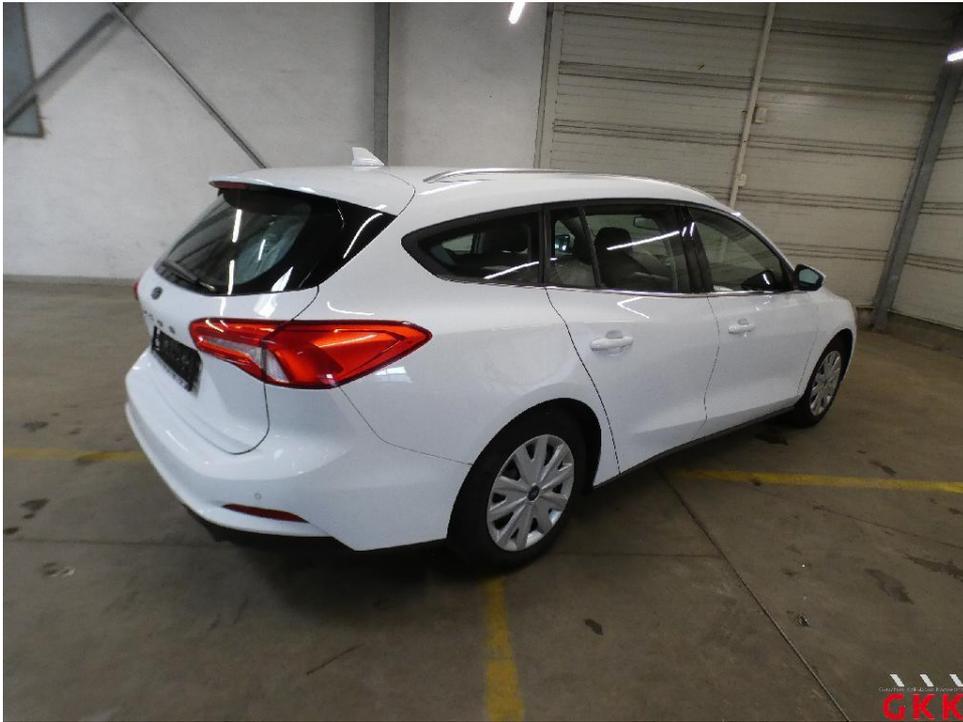


Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

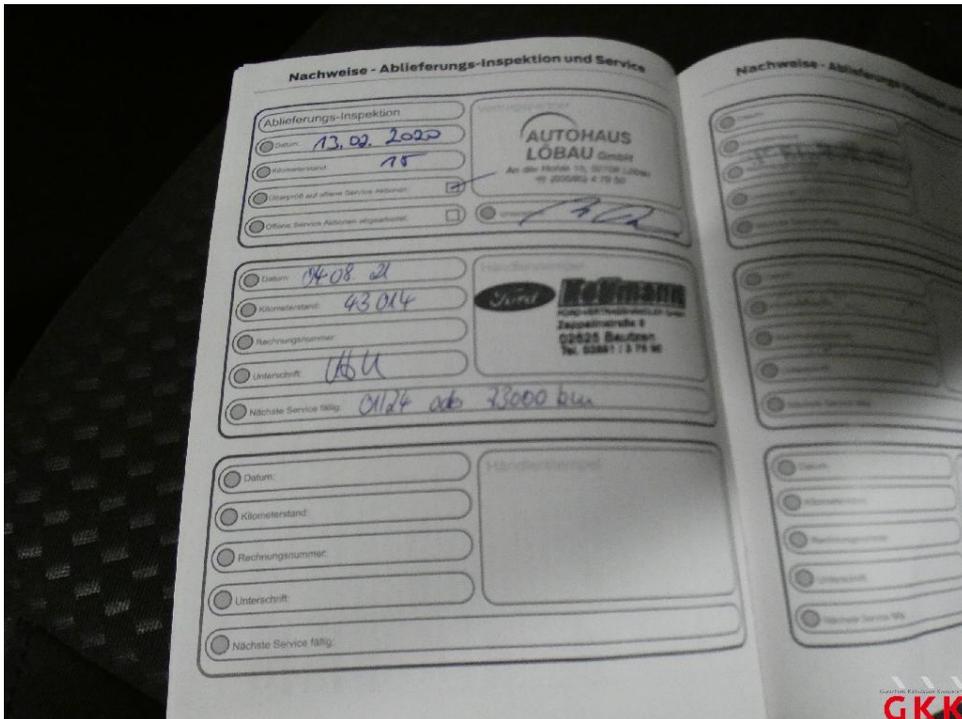


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Radkappe(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen

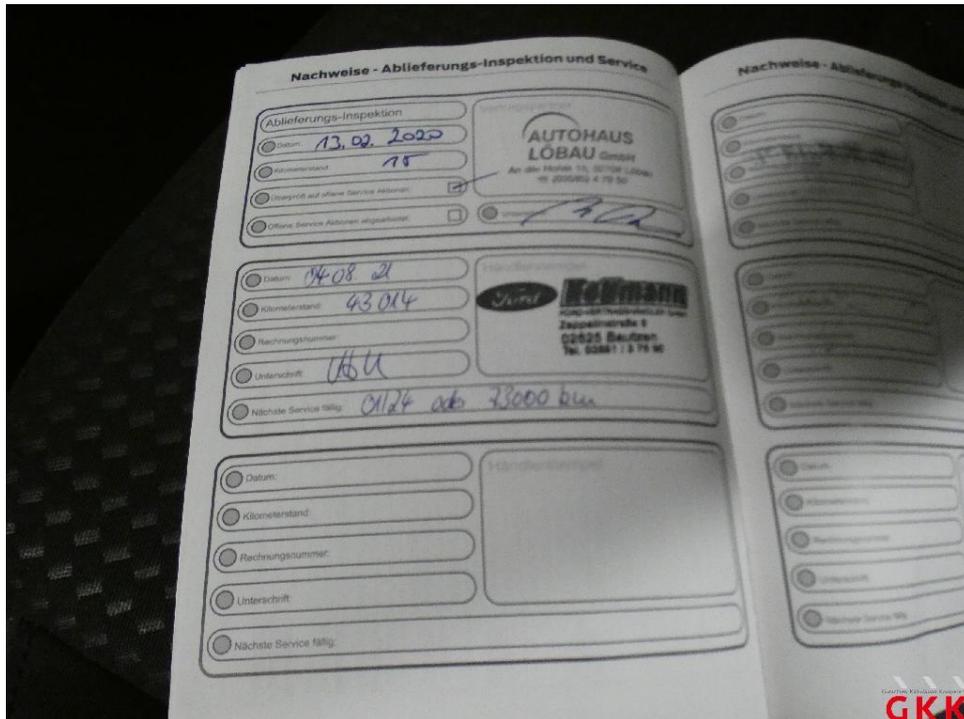


Bild 18 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

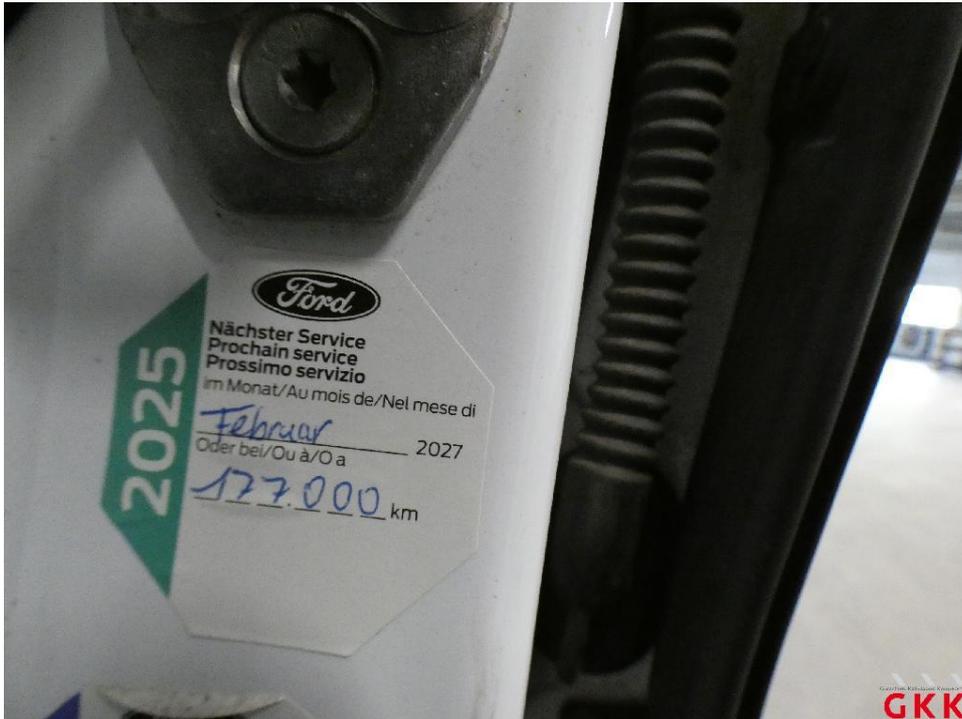


Bild 19 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 20 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 21 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

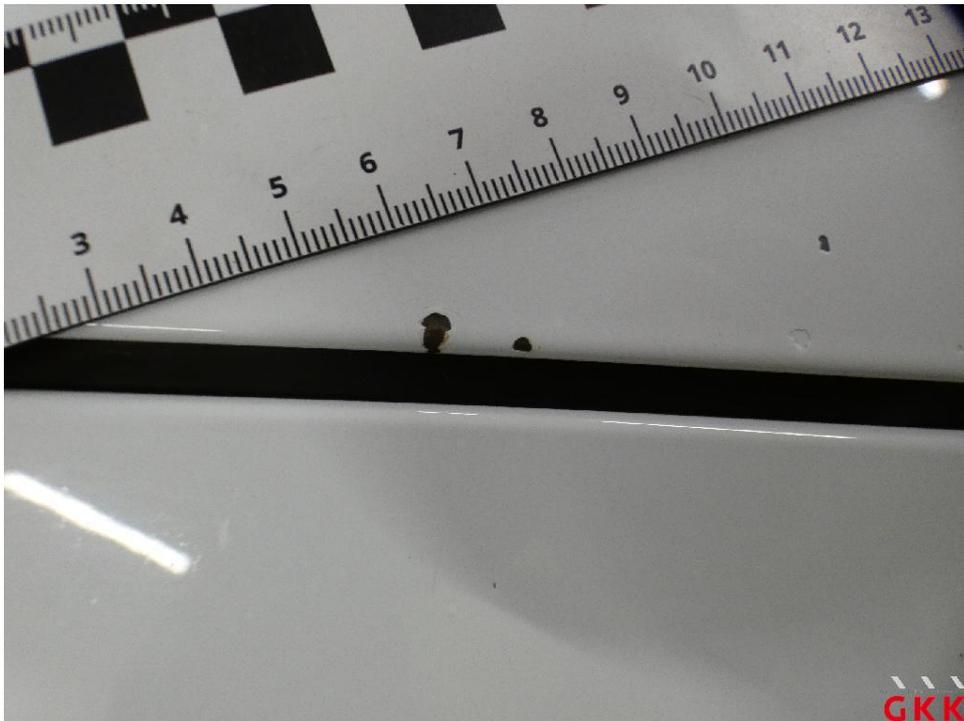


Bild 22 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

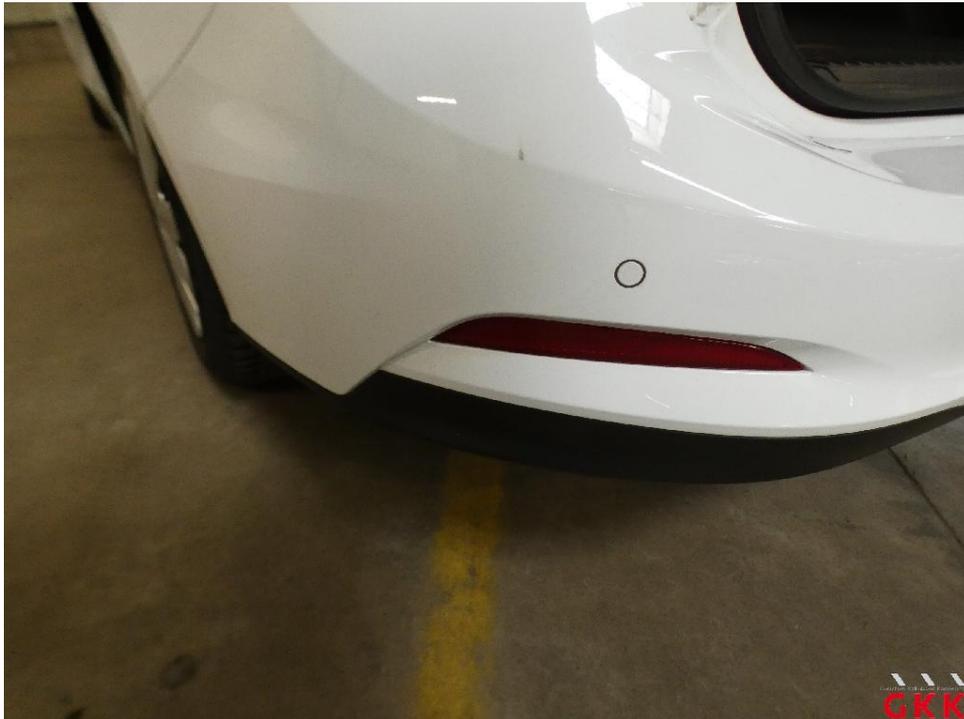


Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

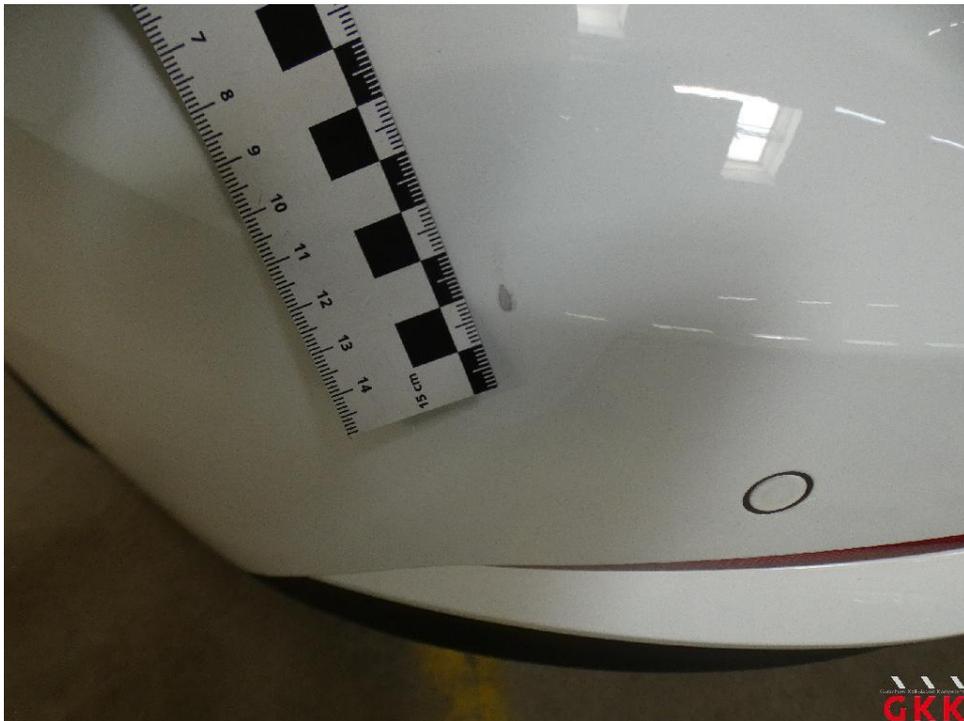


Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

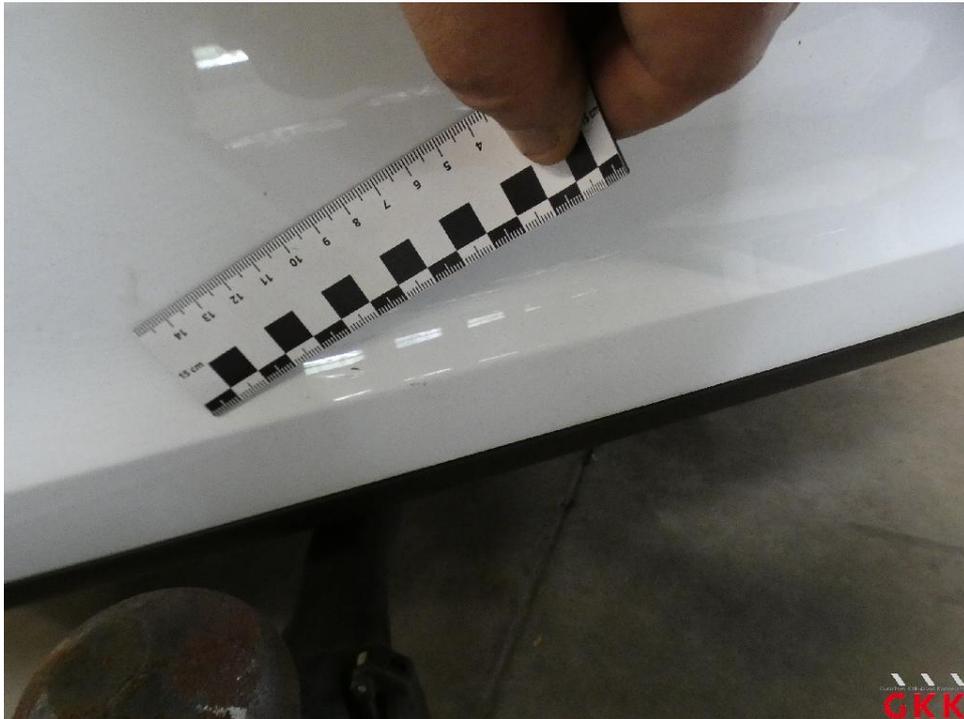


Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren