

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

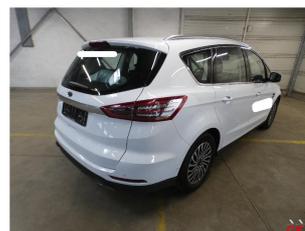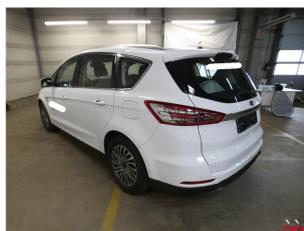

Vorgang

Ihr Auftrag vom	20.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	22.05.2025
Referenznummern	0002041324

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0JXXWPCJKJ38152		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	04/2025
Typ / Verkaufsbez.	S-MAX 2.0 EcoBlue Titanium AWD	Laufleistung abgelesen	110.988 km
Erstzulassung	24.03.2020	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 2	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 140 KW
Antriebsart	Allradantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R17 103W	4 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	235/55 R17 103W	4 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R17 103W	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R17 103W	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/55 R17 103V	5 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/55 R17 103V	5 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/55 R17 103V	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Michelin	235/55 R17 103V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe	Nein	fehlerhafter Lackaufbau
Heckklappe	Nein	Restdeformation

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Antriebsart: Allradantrieb	Audiosystem: Radio mit Ford SYNC (AppLink und Touchscreen)
Radioempfang digital (DAB)	Audiobedienung am Lenkrad
8 Lautsprecher	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
USB-Anschluss	FordPass Connect inkl. eCall
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Navigationsmodul Ford (zusätzlich zum Audiosystem)
Ford SYNC 3 mit Navigation	AUX-IN-Anschluss
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenleuchte im Außenspiegel	Bordcomputer
Dachreling (Aluminium)	Doppelendrohr Auspuffanlage
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor
Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)	Frontscheibe Verbundglas
Fußmatten Premium	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)	Heckleuchten LED
Intelligent Protection System (IPS)	Knieairbag Fahrerseite
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn	Seitenairbag 2.Sitzreihe
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten	Gurtstraffer
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	Karosserie: 5-türig
KeyFree-System	Kindersicherung elektrisch
Klimaautomatik 2-Zonen	Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LM-Felgen	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 140 kW EcoBlue KAT
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer LED
Parkbremse elektrisch	Parkpilotsystem vorn und hinten
Power KeyFree-Startfunktion	Raucher-Paket
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	Scheibenwischer mit Regensensor
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	Servolenkung elektrisch
Sitze vorn verstellbar (4-fach)	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	Sportsitze vorn
Start/Stop-Anlage	Steckdose 230V

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Tagfahrlicht LED		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Winter-Paket	
Frontscheibe heizbar		Sitzheizung vorn	
Lenkrad heizbar		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	✓	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓
Sonderlackierung Frost-Weiß	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	583,62 €	262,63 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach vorne, beschädigt, kalt drücken (Bild 33, Bild 34)	160,00 €	160,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, Smartrepair (Bild 31, Bild 32)	80,00 €	80,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29, Bild 30)	991,05 €	445,97 €
Heckklappe oberhalb, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren (Bild 35, Bild 36, Bild 37)	1172,55 €	1172,55 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	60,00 €	60,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 15)	45,68 €	45,68 €
Bordmappe Serviceheft, fehlt, ersetzen (Bild 24)	12,00 €	12,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, fällig, durchführen (Bild 22, Bild 23)	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	634,54 €	634,54 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Blende Abdeckung Heckklappe innen, beschädigt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	77,65 €	34,94 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.938,94 €
Minderwert	3.030,16 €
Händlereinkaufspreis	9.975,00 €
Händlerverkaufspreis	11.650,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 37 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 23.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage

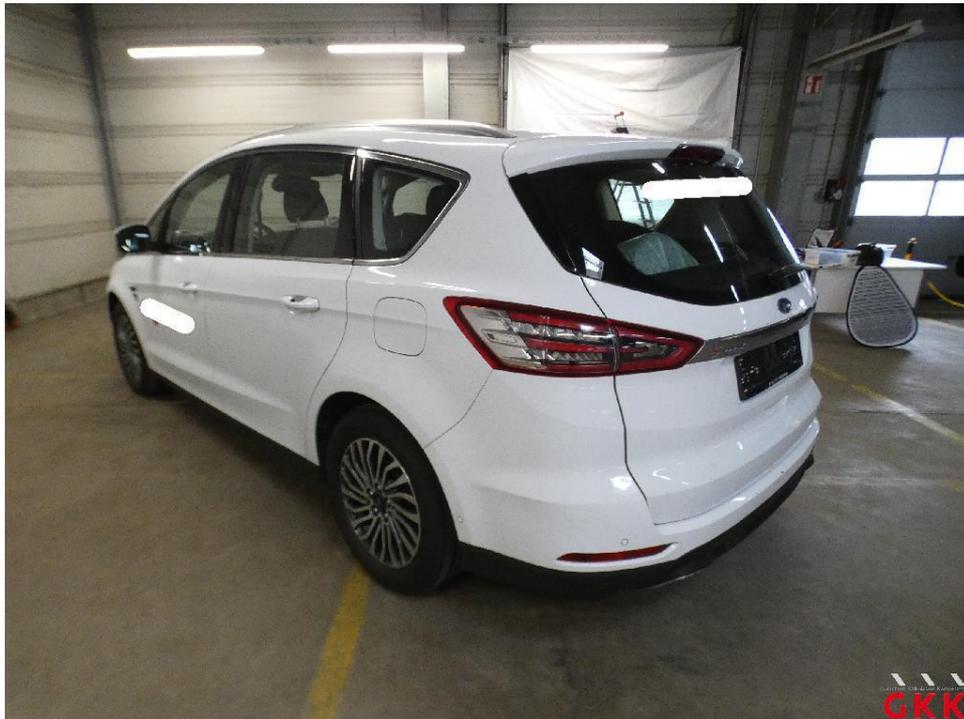


Bild 3

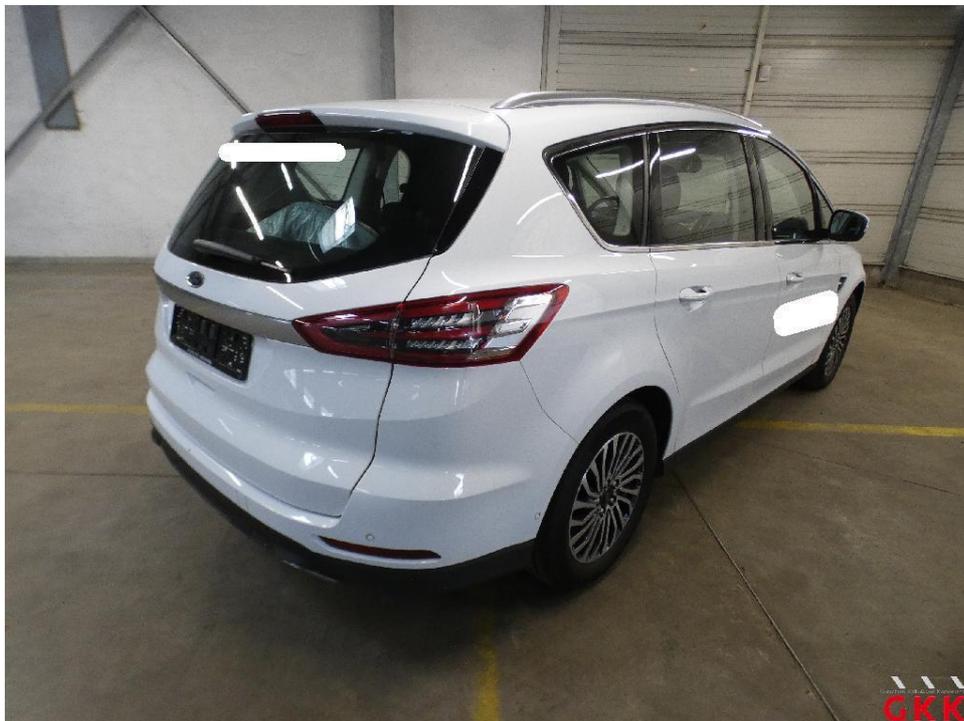


Bild 4

Fotoanlage

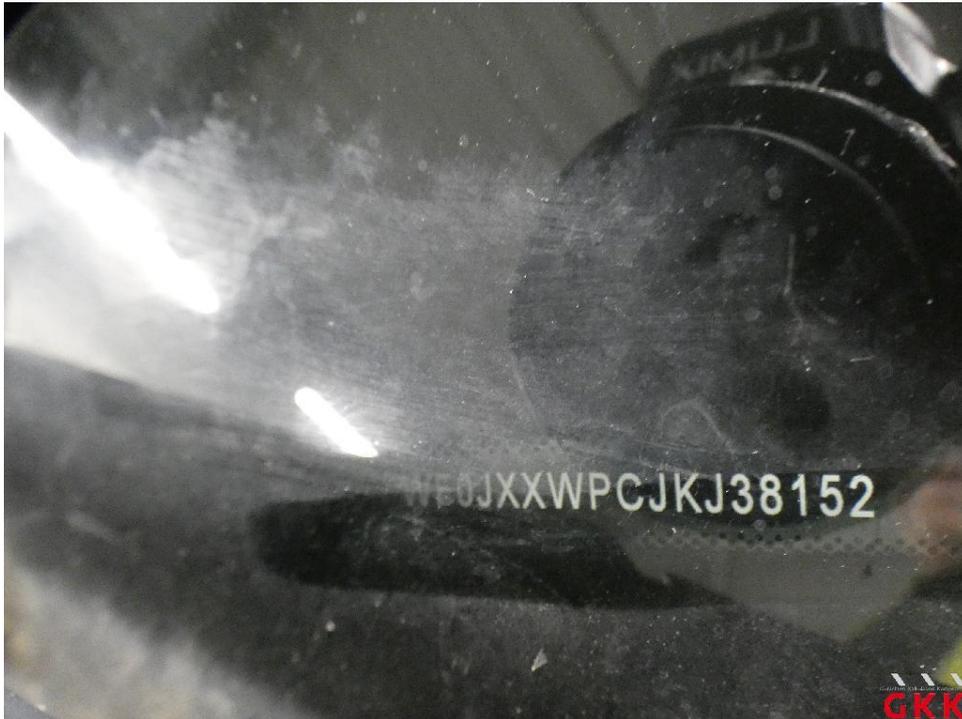


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

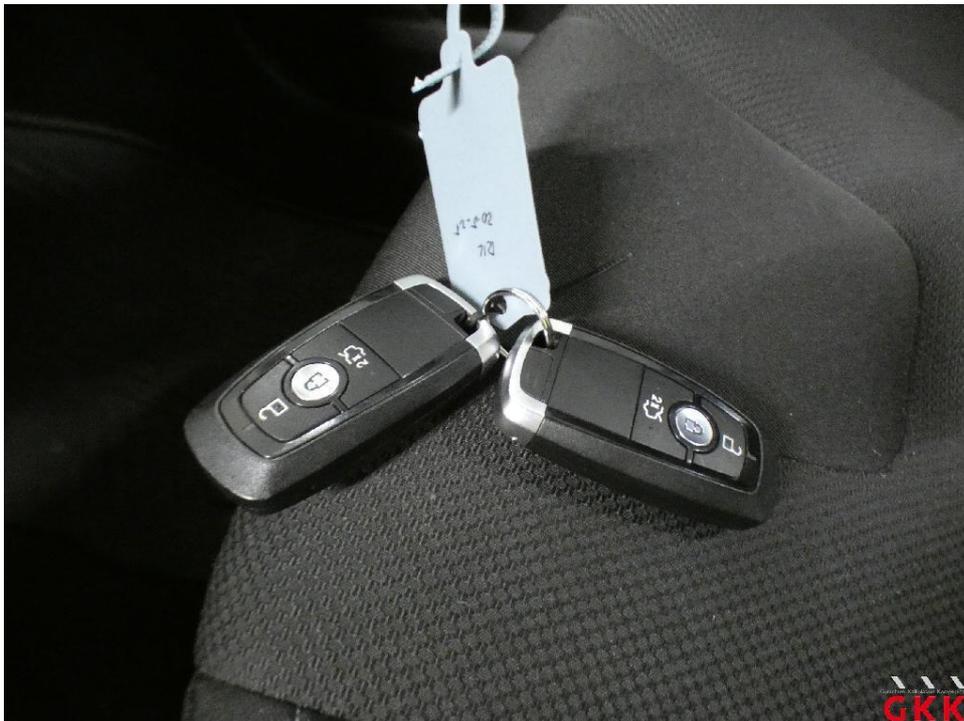


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage

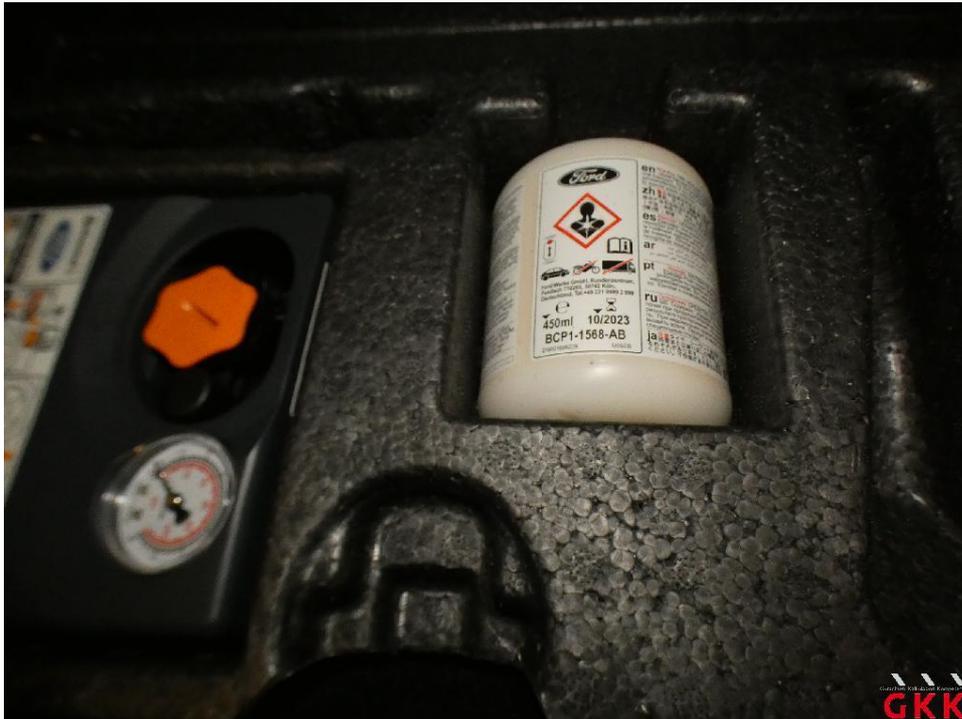


Bild 15 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen



Bild 16 Blende Abdeckung Heckklappe innen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

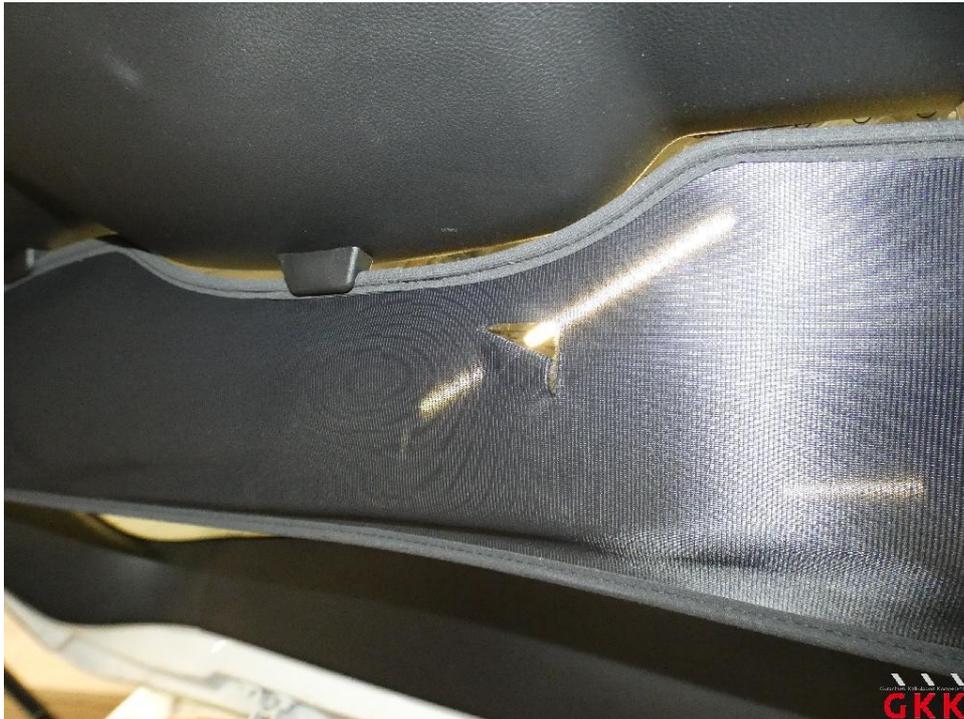


Bild 17 Blende Abdeckung Heckklappe innen, beschädigt, ersetzen



Bild 18 Blende Abdeckung Heckklappe innen, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

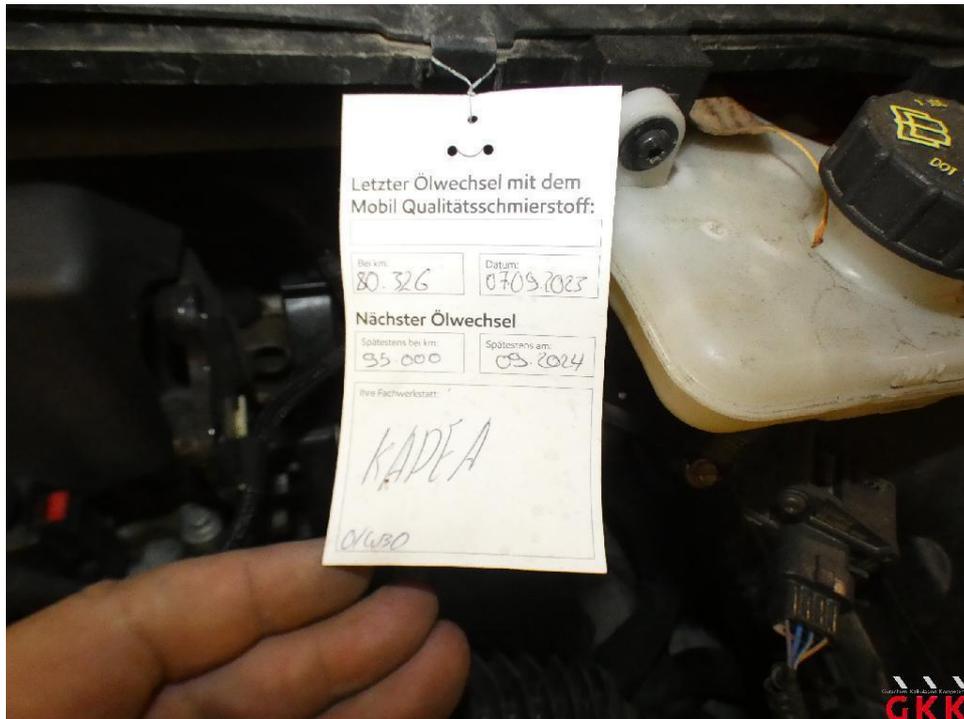


Bild 20 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

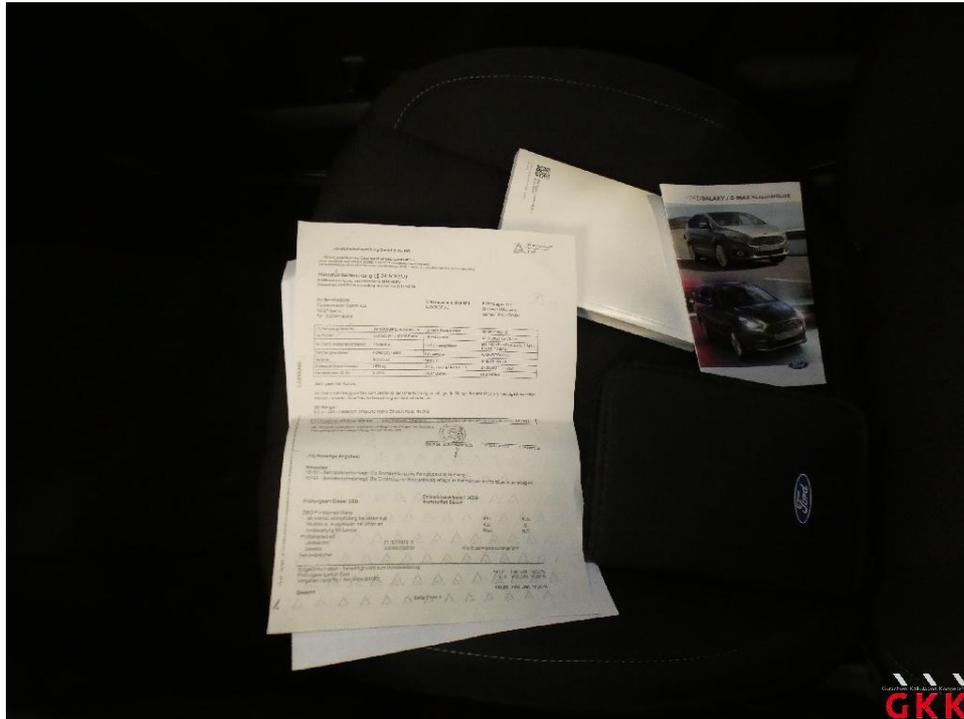


Bild 21 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

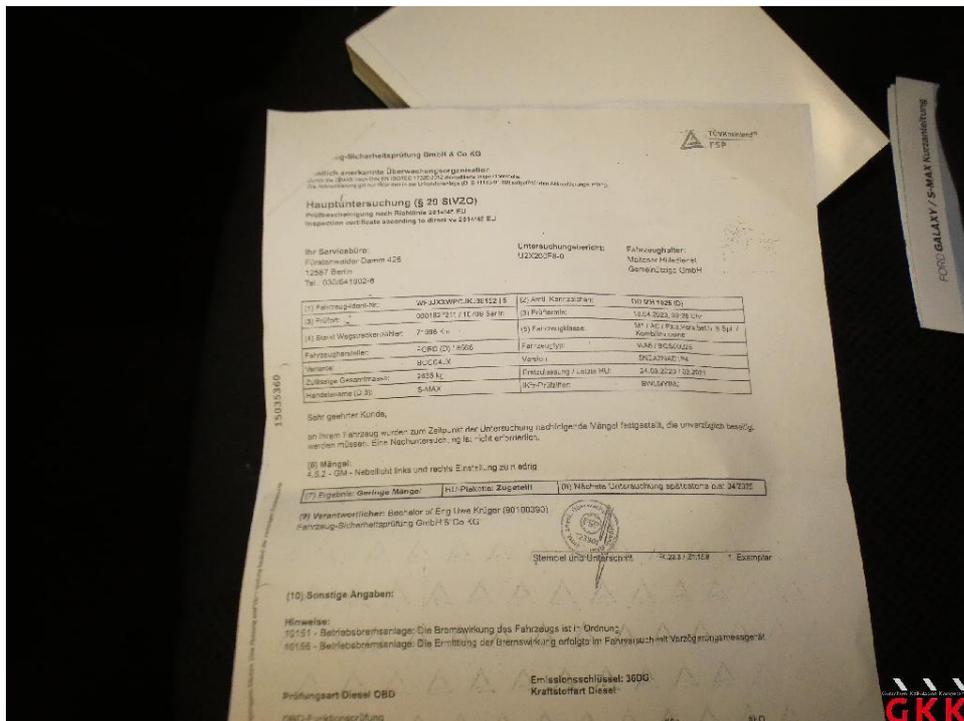


Bild 22 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, fällig, durchführen

Fotoanlage

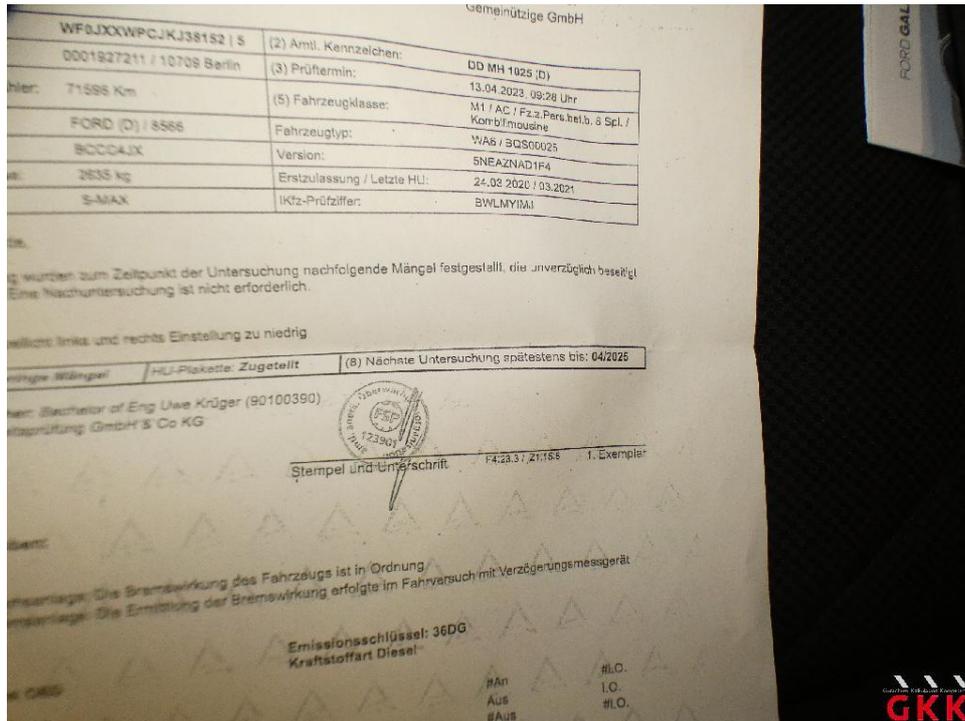


Bild 23 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, fällig, durchführen

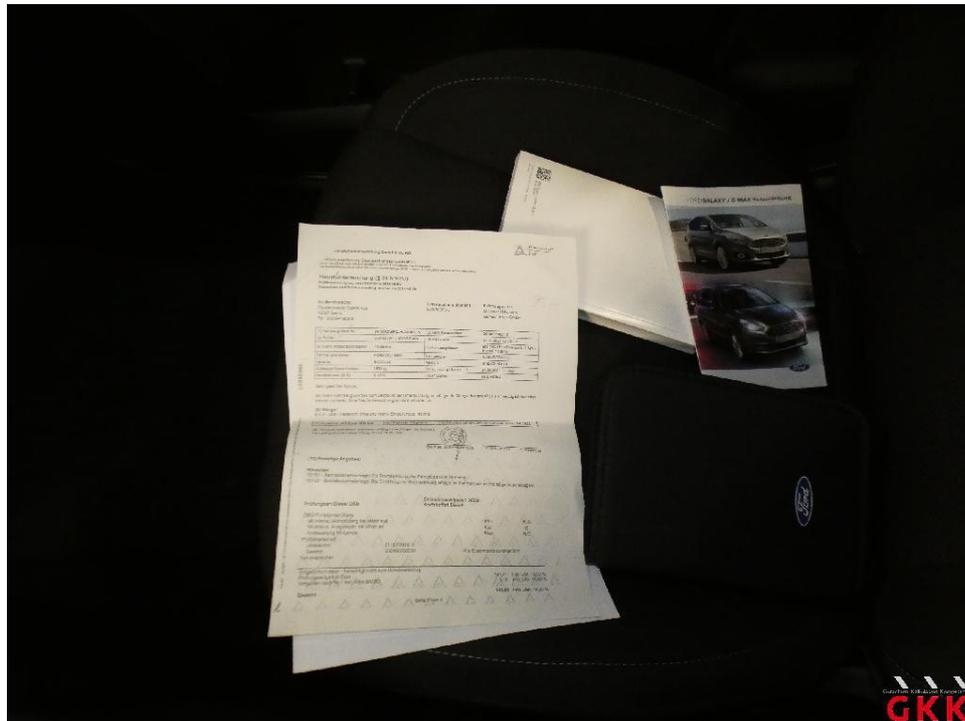


Bild 24 Bordmappe, Serviceheft, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

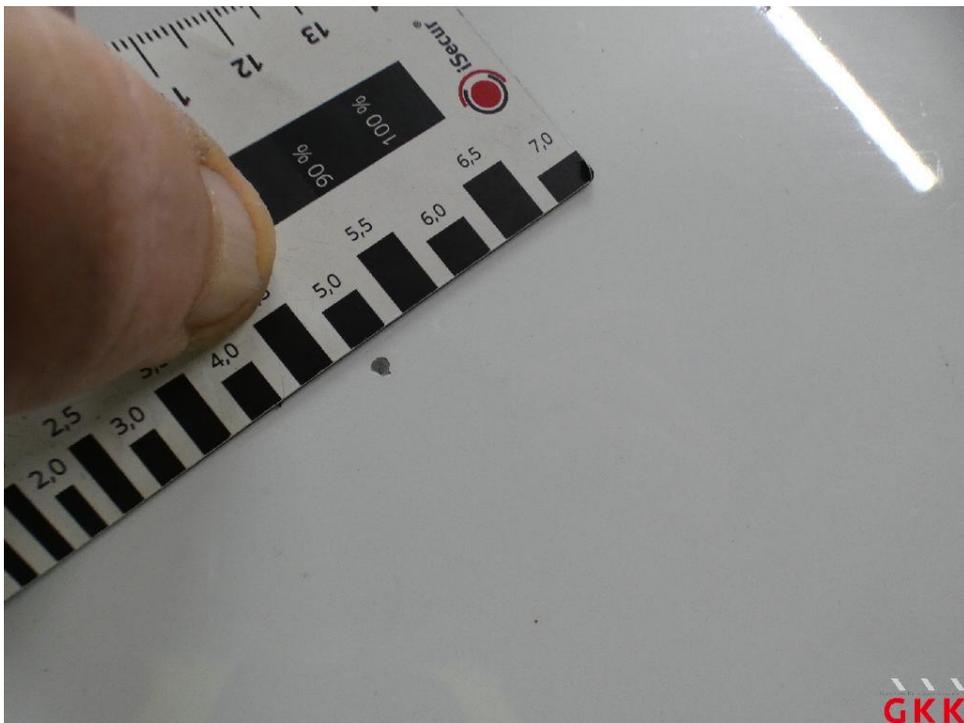


Bild 26 Motorhaube, Steinschlag, lackieren

Fotoanlage

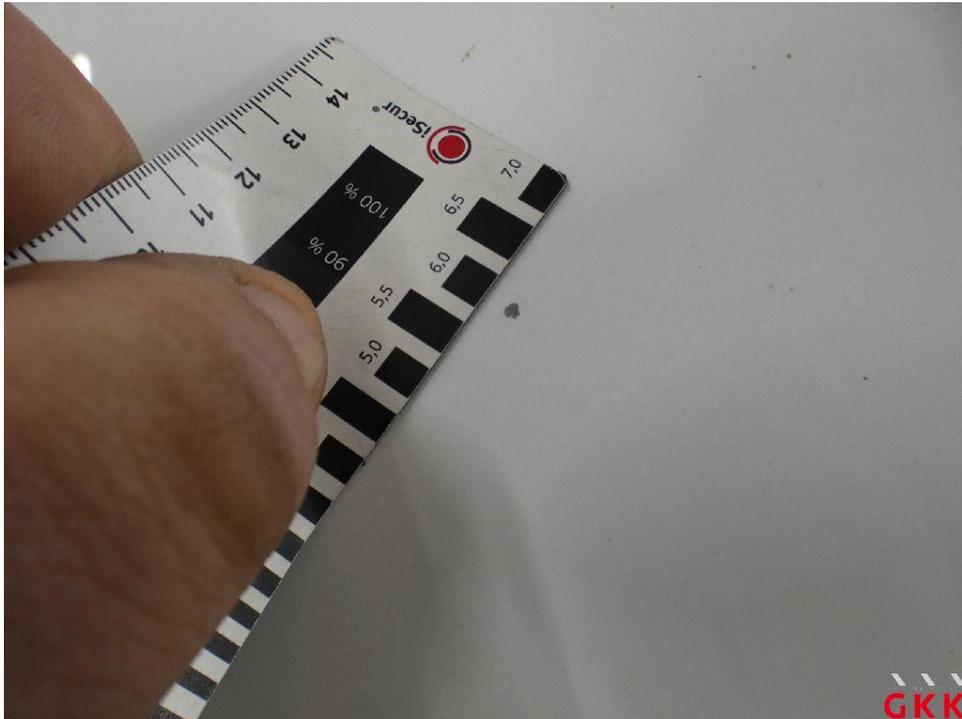


Bild 27 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

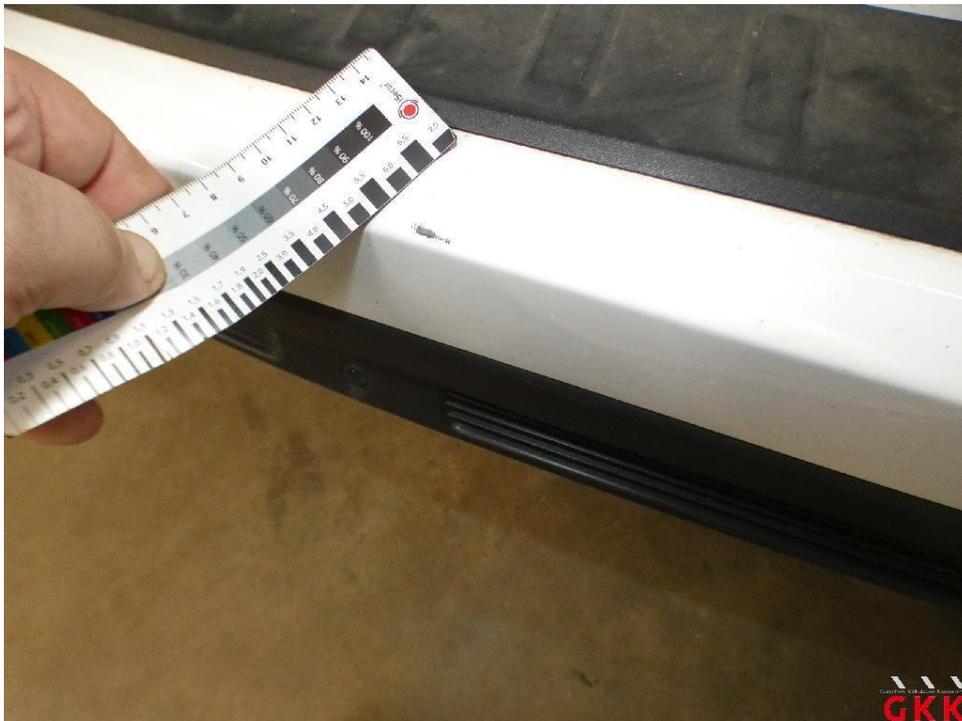


Bild 30 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 31 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

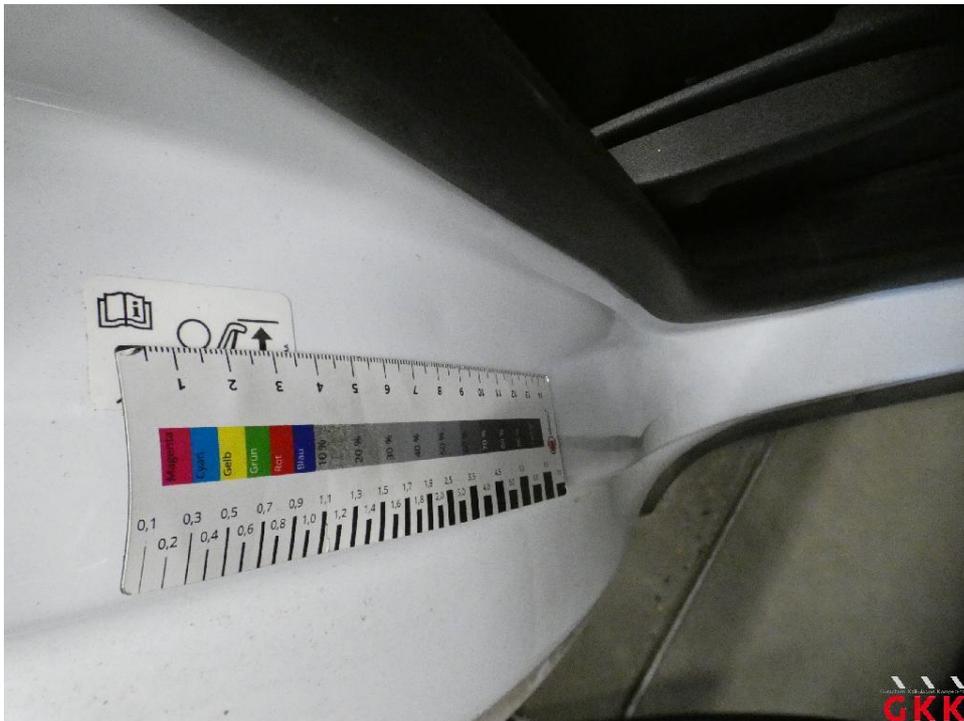


Bild 32 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage

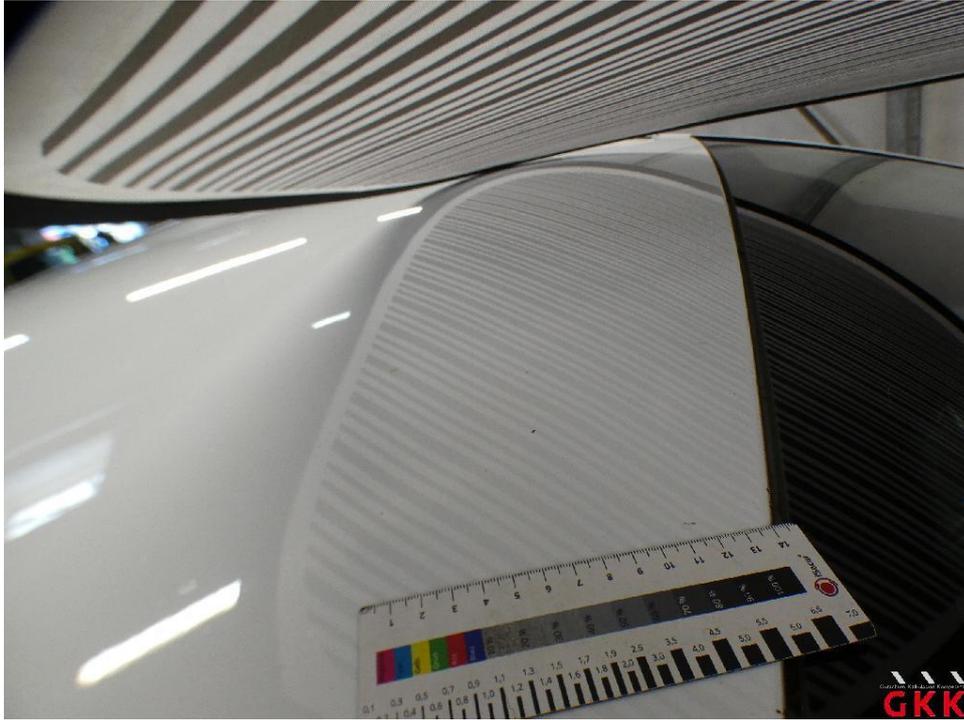


Bild 33 Dach, vorne, beschädigt, kalt drücken



Bild 34 Dach, vorne, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 35 Heckklappe, oberhalb, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren



Bild 36 Heckklappe, oberhalb, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37 Heckklappe, oberhalb, Reparaturmangel, instand setzen - lackieren