

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf



Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

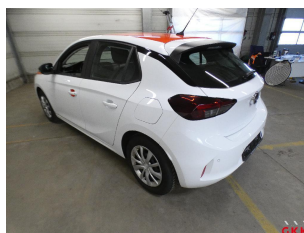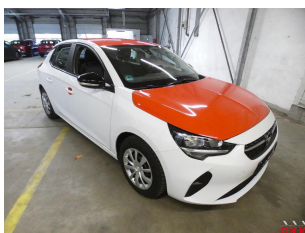

Vorgang

Ihr Auftrag vom	08.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	13.05.2025
Referenznummern	0002054747

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	VXKUPHMHDM4364920		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Opel	Nächste HU	03/2027
Typ / Verkaufsbez.	Corsa F 1.2 Edition	Laufleistung abgelesen	27.535 km
Erstzulassung	18.02.2022	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 5	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	1.199 ccm / 55 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	185/65 R15 88T	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	185/65 R15 88T	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	185/65 R15 88T	7 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Semperit	185/65 R15 88T	7 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	185/65 R15 88H	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	185/65 R15 88H	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	185/65 R15 88H	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Stahlrad	Continental	185/65 R15 88H	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 03.07.2024 bei km 20.137.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Anti-Blockier-System (ABS)
Bordcomputer	Bremsassistent
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
Farbdisplay (3,5 Zoll)	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
Gepäckraumbeleuchtung (LED)	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 5-Gang
Heckscheibenwischer	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopf-Airbag-System	Kraftstofftank 40 Ltr.
Lenksäule (Lenkrad) verstellbar	Leseleuchten vorn (2)
Motor 1,2 Ltr. - 55 kW	Nebelschlussleuchte
Reifen-Reparaturkit	Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Seitenairbag vorn
Sitzbezug / Polsterung: Stoff	Stahlfelgen 6x15
Start/Stop-Anlage	Stoßfänger Wagenfarbe
Tagfahrlicht	Türgriffe außen Wagenfarbe
Türgriffe innen verchromt	Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite
Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

Sonderausstattung (verifiziert)

Audiosystem Multimedia	✓	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	✓
Komfort-Paket	✓	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach	✓
Fensterheber elektrisch vorn + hinten	✓	Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion	✓
Parkpilotsystem hinten	✓	Sonderlackierung Brillant	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24)	1259,98 €	881,99 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Radkappe(n) Satz, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	84,94 €	59,46 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	80,00 €	80,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 25, Bild 26, Bild 27, Bild 28)	1450,87 €	1450,87 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Halter Laderaumabdeckung links, fehlt, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	12,98 €	12,98 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.888,77 €
Minderwert	2.485,30 €
Händlereinkaufspreis	4.925,00 €
Händlerverkaufspreis	6.025,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 15.05.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

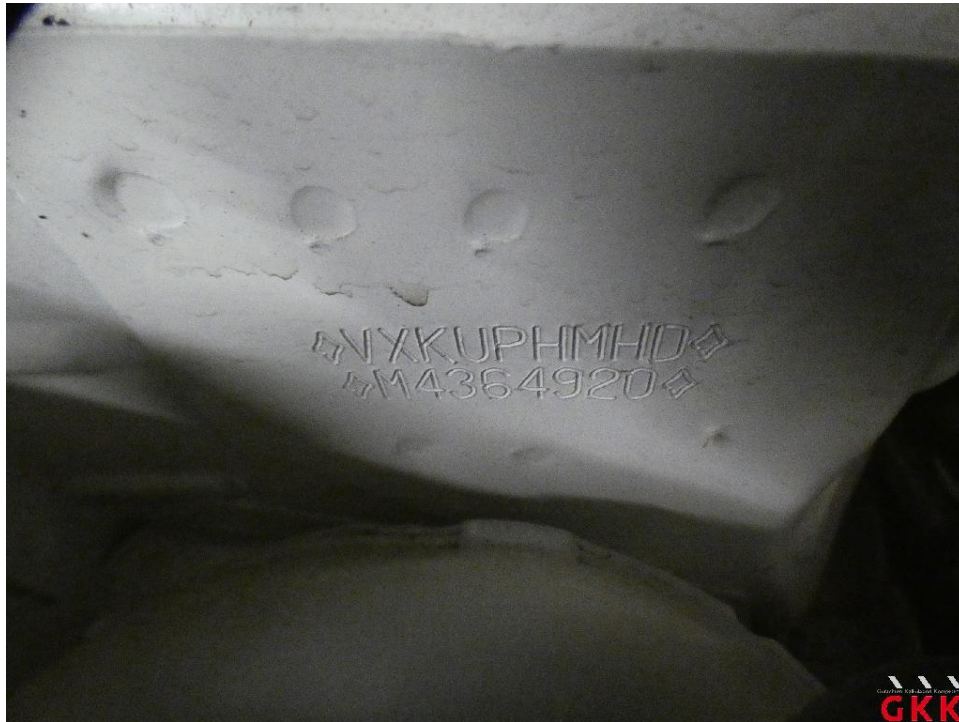


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage

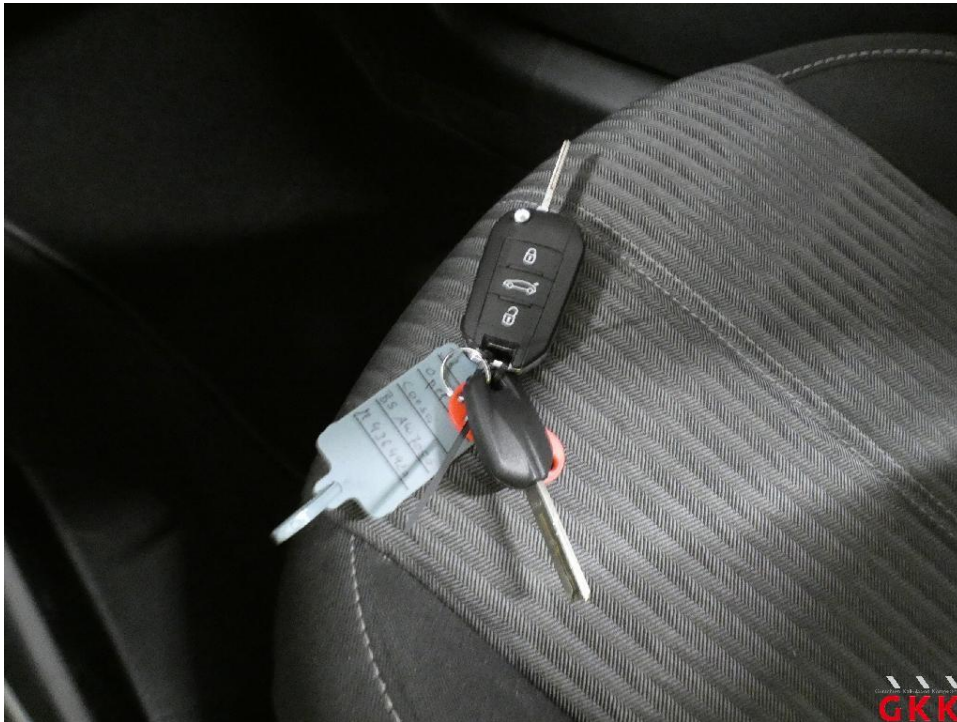


Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 Halter Laderaumabdeckung links, fehlt, ersetzen



Bild 16 Halter Laderaumabdeckung links, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

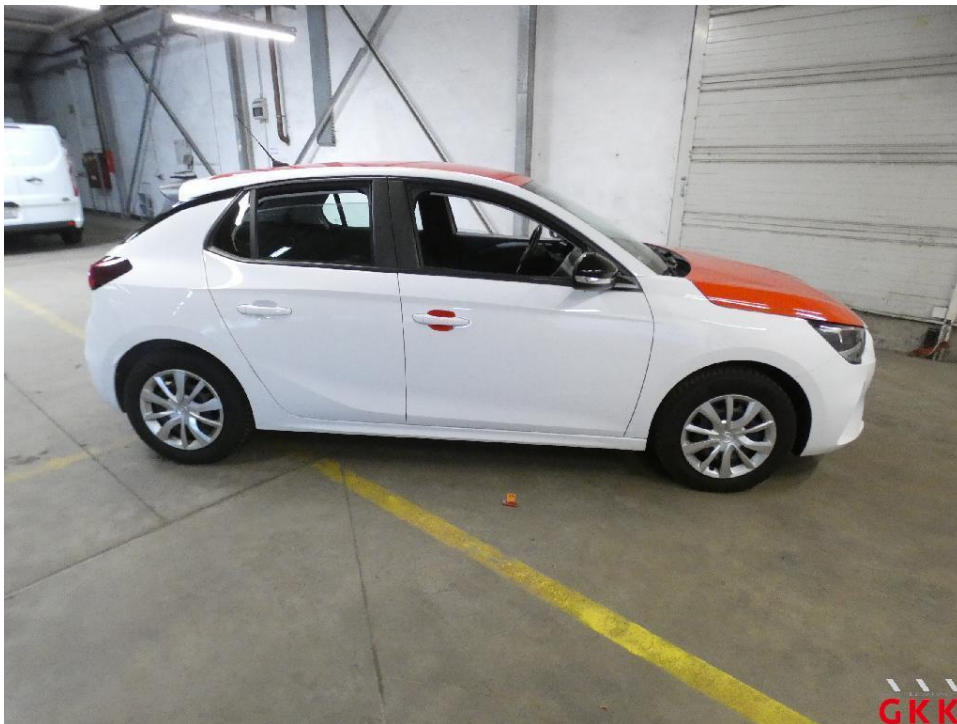


Bild 18 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage

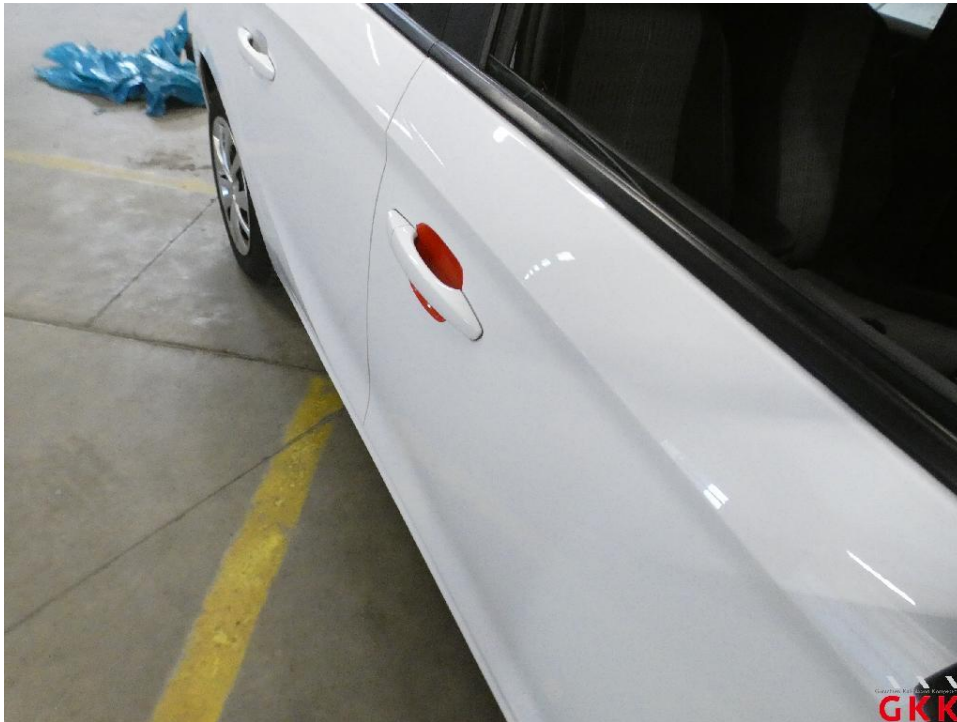


Bild 19 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 20 Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen



Bild 22 Radkappe(n), Satz, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

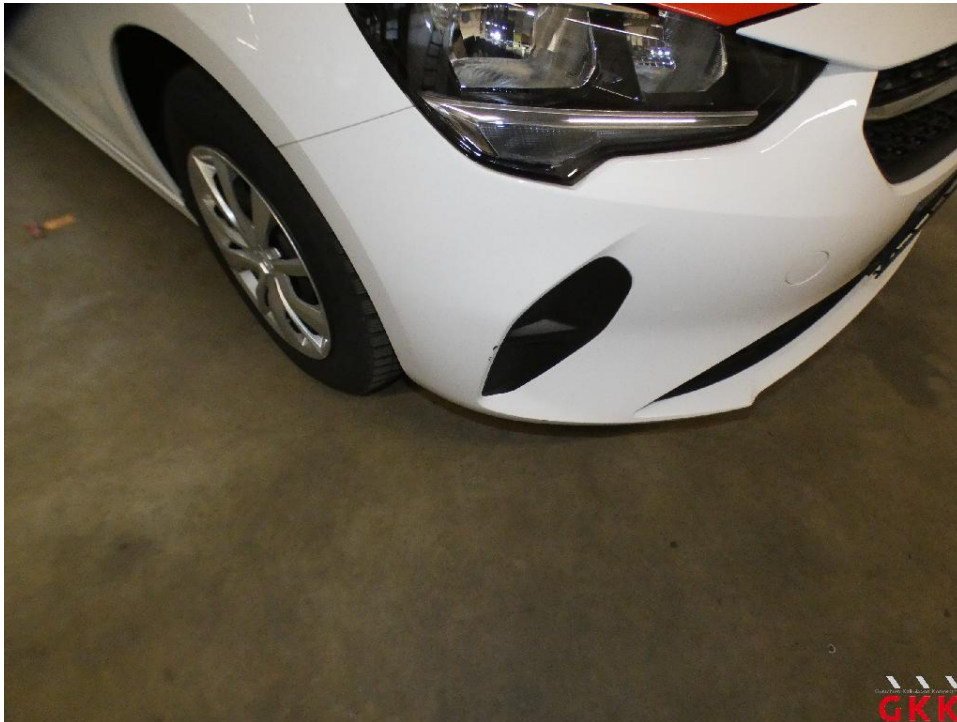


Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

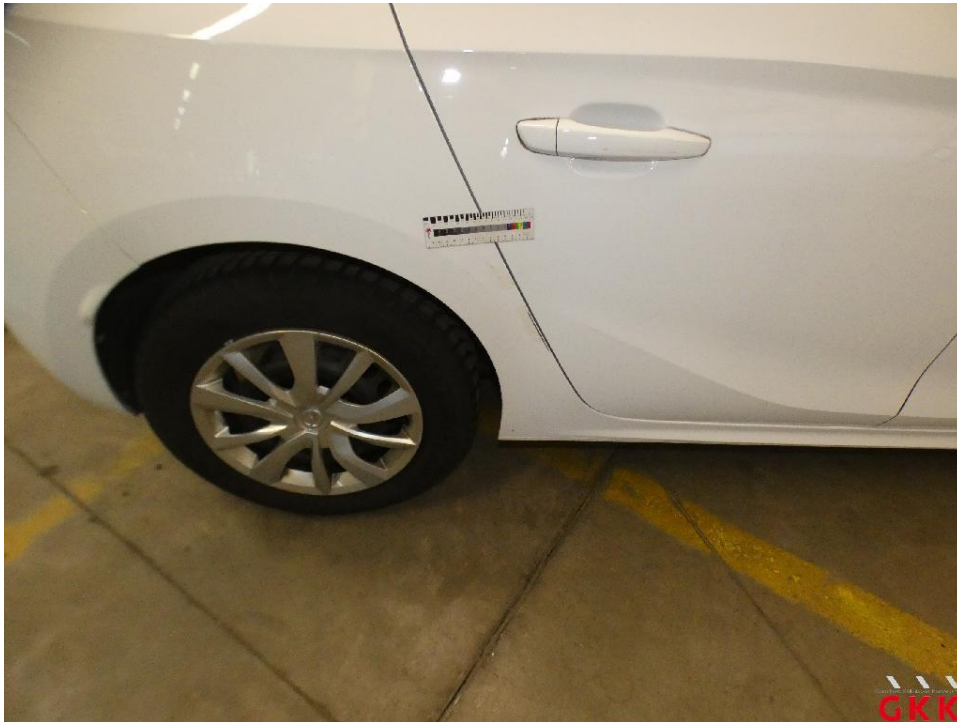


Bild 25 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

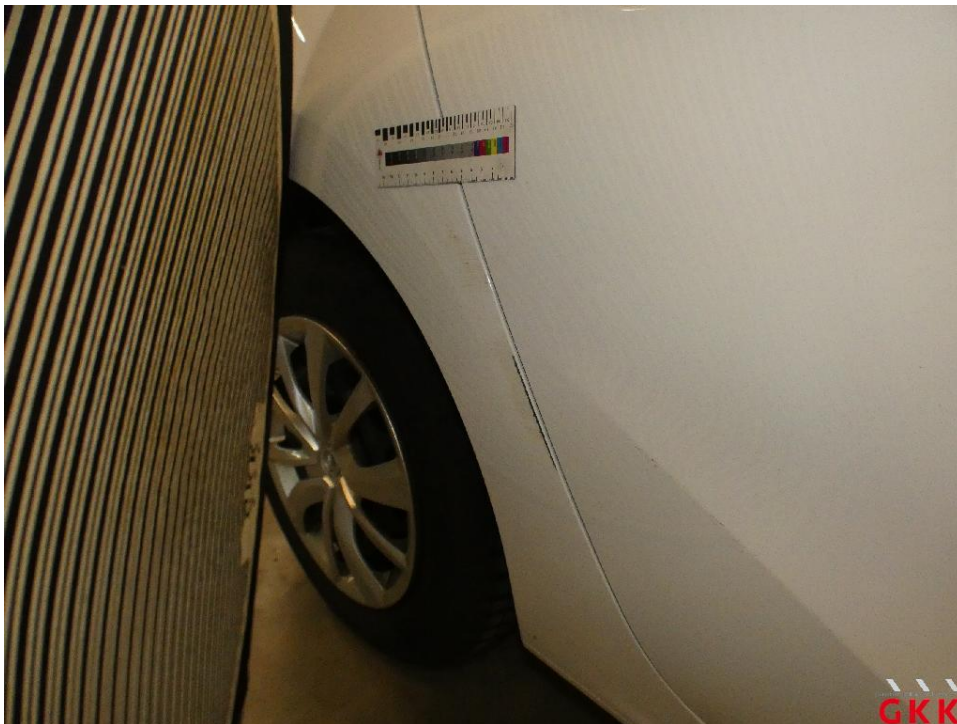


Bild 26 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28 Fahrzeug, hinten rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben