

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf




Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten

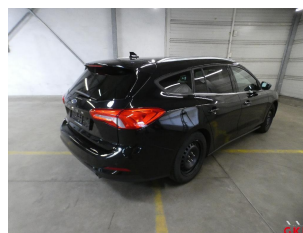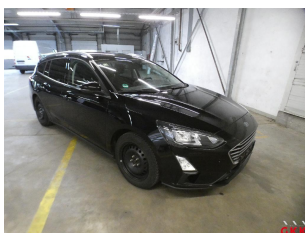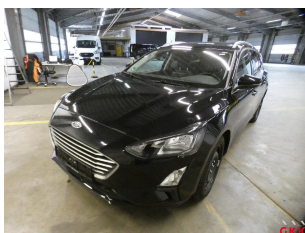

Vorgang

Ihr Auftrag vom	19.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	22.05.2025
Referenznummern	0002047229

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0PXXGCHPMM37465

Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Obsidian-Schwarz / Metallic
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Focus 2.0 EcoBlueTitanium X	Laufleistung abgelesen	73.255 km
Erstzulassung	30.04.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.998 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	205/60 R16 96H	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	205/60 R16 96H	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	205/60 R16 96H	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Pirelli	205/60 R16 96H	5 mm
Reservebereifung: Notrad					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 25.10.2022 bei km 24.005.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Ford SYNC 3 mit Navigation
Farbdisplay (8 Zoll)	Außenspiegel elektr. anklappbar
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenleuchte im Außenspiegel	Bord-/Verbrauchscomputer
Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert	Chrom Einfassung Seitenscheiben
Dachhimmel Stoff	Dachreling (Aluminium)
Dachspoiler Wagenfarbe	Dimmer Instrumentenbeleuchtung
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Family-Paket	Mittelarmlehne hinten
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)	Kindersicherung elektrisch
Farbdisplay für Bordcomputer	Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
FordPass Connect inkl. eCall	Fußmatten Velours
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6	Heckleuchten LED
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	Intelligent Protection System (IPS)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
Gurtstraffer	Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
KeyFree-System	Power KeyFree-Startfunktion
Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll	Komfort-Paket
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
Klimaautomatik 2-Zonen	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Laderaumboden verstellbar	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	LM-Felgen
Mittelkonsole Premium	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Getränkehalter vorn	Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Parkpilotsystem vorn und hinten
Reifendruck-Kontrollsystem	Reserverad als Notrad
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Schaltpunktanzeige	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
SCR-System (AdBlue-Technologie)		Servolenkung elektrisch	
Sicht-Paket		Frontscheibe heizbar	
Sitz vorn links höhenverstellbar		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)		Sportsitze vorn	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Verglasung getönt	
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	✓	Metallic-Lackierung	✓
Panorama-Schiebedach elektrisch	✓	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	✓
Rückfahrkamera mit Split View	✓	Scheinwerfer LED	✓
Sitzheizung vorn	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	1103,52 €	662,11 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 26, Bild 27)	904,33 €	542,60 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 18)	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16, Bild 17)	634,54 €	634,54 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug, Harzanhaftungen/-rückstände, reinigen (Bild 22)	79,76 €	79,76 €
Fahrzeug außen, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	150,00 €	150,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.994,00 €
Minderwert	2.190,86 €
Händlereinkaufspreis	8.800,00 €
Händlerverkaufspreis	10.350,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 23.05.2025

Fotoanlage

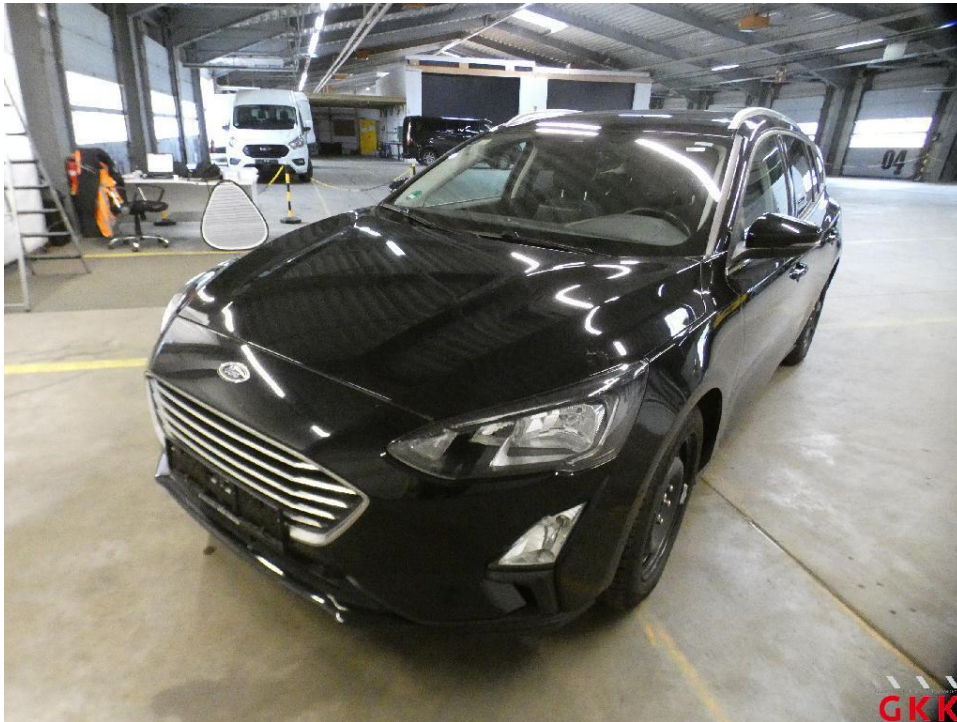


Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3

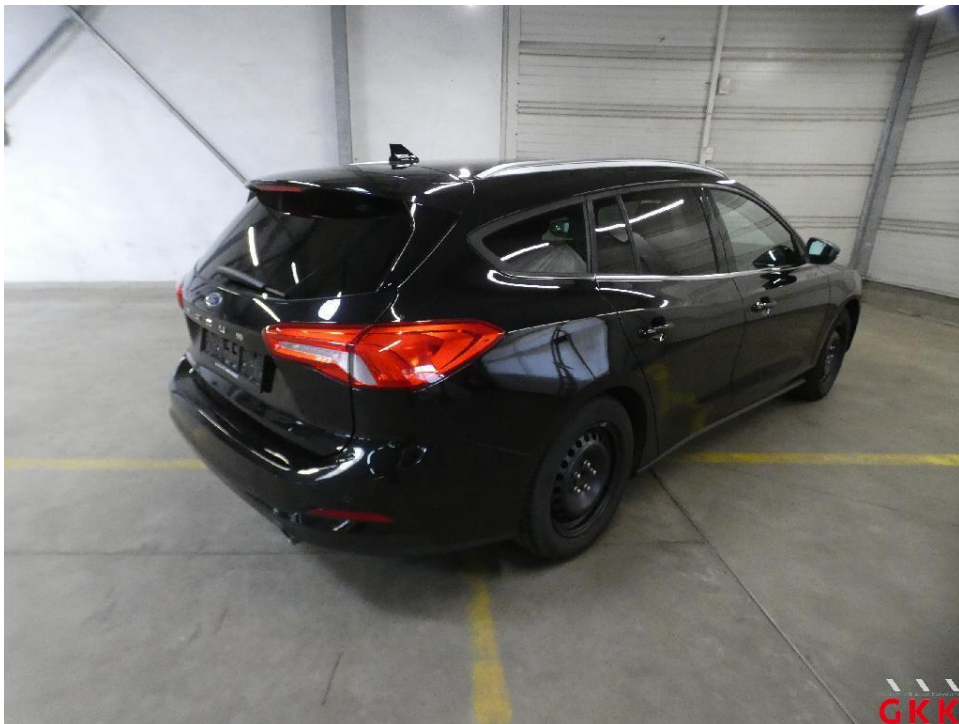


Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

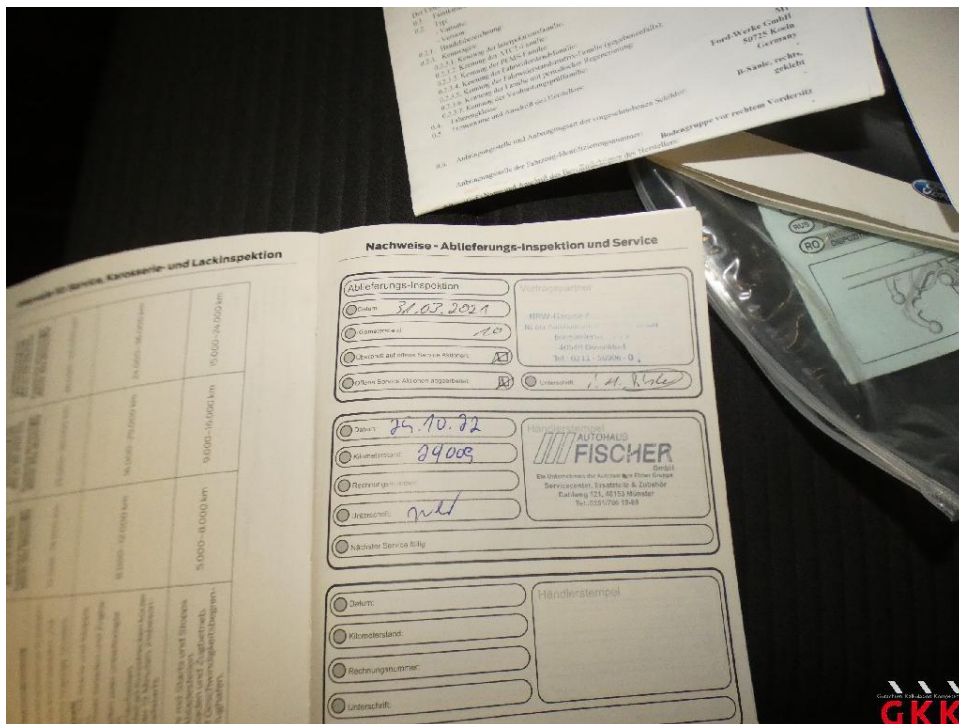


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage

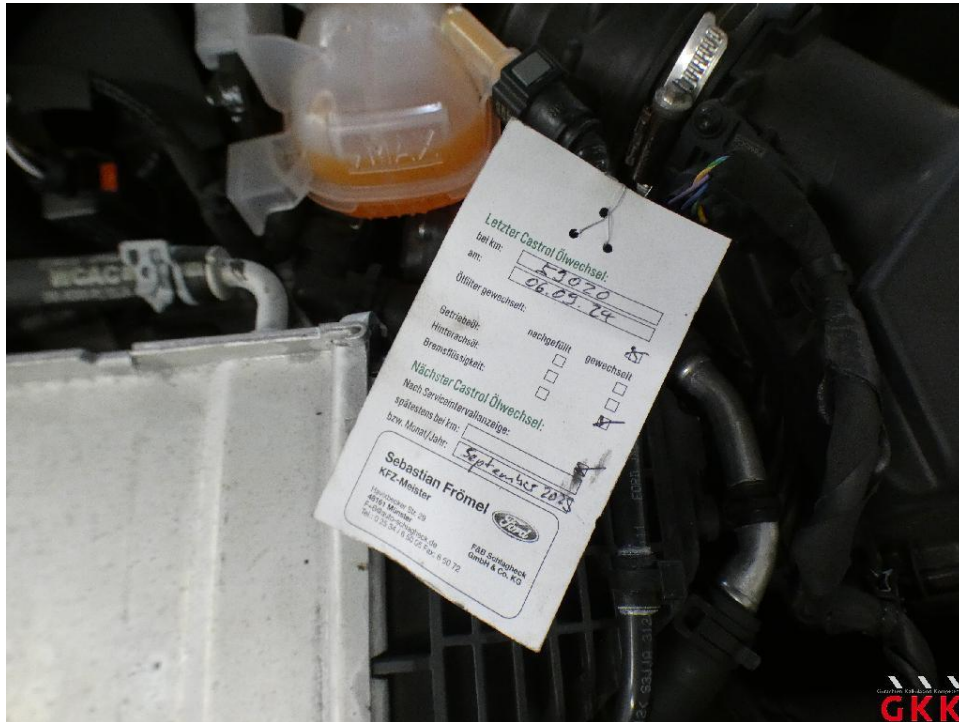


Bild 17 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 19 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 20 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 22 Fahrzeug, Harzanhaftungen/-rückstände, reinigen

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 24 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

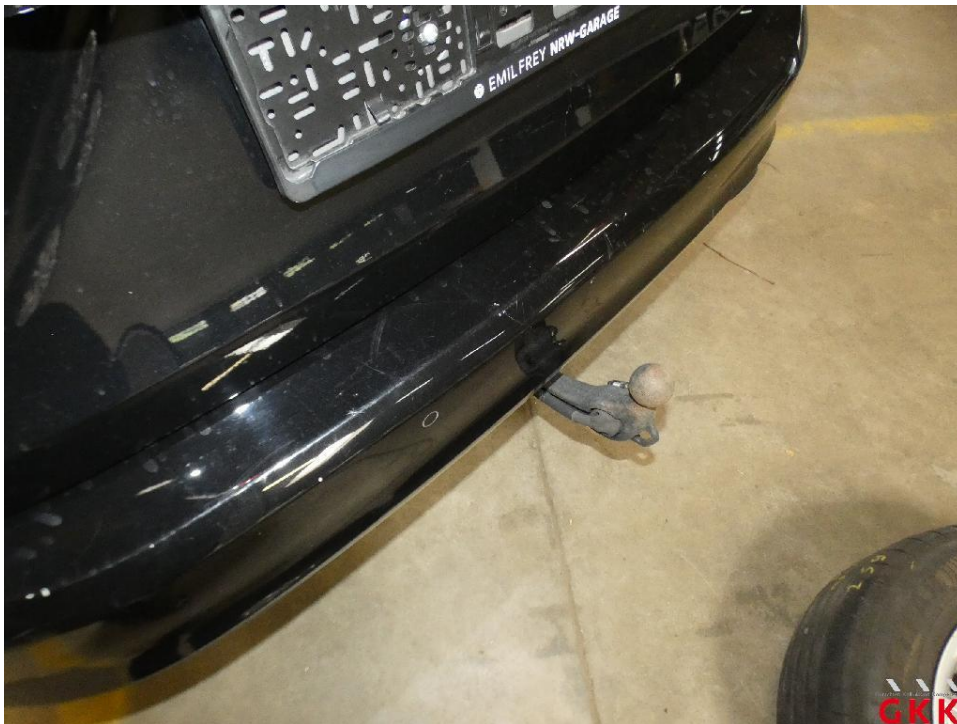


Bild 26 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren