

WBA7M910805T25890

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	137.409 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	15.000 km
Typ/Modell	118d	HU (Bericht lag vor)	02/2026
Fahrgestellnummer	WBA7M910805T25890	Leistung / Hubraum	110 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	18.02.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Manuell

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verformt - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
2	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91V	Pirelli	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R16 91V	Pirelli	Sommerreifen	8mm - 8mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.05.2025
Protokollnummer: 39893412
Anlieferungsdatum: 26.05.2025



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Continental	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	205/55 R16 91H	Continental	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 26.05.2025
Protokollnummer: 39893412
Anlieferungsdatum: 26.05.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	118d	Laufleistung (abgelesen)	137.409 km
Fahrgestellnummer	WBA7M910805T25890	Erstzulassung	18.02.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen




Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

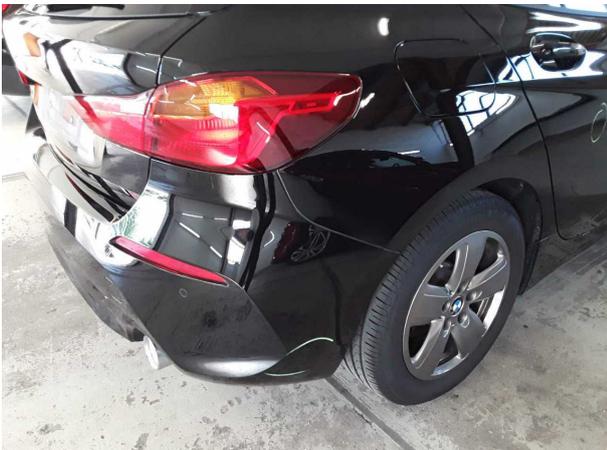

Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft... lackieren



Beschädigung #5: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Beschädigung #6: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verformt - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott