



**WBA11AJ000CH06535**

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	81.220 km
<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Restlauf bis Service</b>	11.000 km
<b>Typ/Modell</b>	530d	<b>HU (Abgelesen aus ZBI)</b>	05/2026
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA11AJ000CH06535	<b>Leistung / Hubraum</b>	210 kW / 2.993 ccm
<b>Erstzulassung</b>	11.05.2021	<b>Polster/Farbe</b>	Stoff / Schwarz
<b>Letzte Wartung</b>	05/2024, 60.307 km	<b>Lackierung</b>	Blau
<b>Kraftstoffart</b>	Hybr.Diesel/E	<b>Getriebe</b>	

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn (Verschleißgrenze beachten) - kein Abzug
2	Unterlagen	ABE (Winterradsatz / fehlt) - kein Abzug
3	2.Radsatz	2 Reifen (Reifen HA Mischbereifung) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug
4	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern
7	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - Wertminderung

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Lenkanlage	Lenkrad - Abrieb - kein Abzug
2	Seitenwand links	Kniestück - Delle(n) - kein Abzug
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verformt - kein Abzug
4	Kotflügel rechts	Innenkotflügel (Luftführung unten) - gebrochen / gerissen - kein Abzug
5	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



## Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Dunlop	Winterreifen (mit Notlauf)	4mm - 4mm	i.O.	n.i.O.
2	225/55 R17 97H	Dunlop	Winterreifen (mit Notlauf)	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R18 100Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	i.O.
2	245/45 R18 100Y	unterschiedliche Hersteller	Sommerreifen	7mm - 6mm	n.i.O.	i.O.

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					02/2027

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Ausstattung

### Ausstattung

Bezeichnung
Dachreling
Einparkhilfe
Elektr. Fensterheber
Elektr. Seitenspiegel
Elektr. Sitzeinstellung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio mit SD/USB Schnittstelle
Rückfahrkamera
Sitzheizung

## Bemerkungen

Fahrzeugausstattungsliste und Reparaturhistorie lagen zum Zeitpunkt der Fahrzeugbesichtigung nicht vor. Folgekosten können entstehen.

Erhöhte Lackstärke am gesamten Fahrzeug. Nachlackierung nicht feststellbar. Mehrkosten können entstehen.

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
GROßK. -LEISTUNGSZ. DER  
VW GROUP RETAIL DR  
Kesselsdorfer Straße 300  
01169 Dresden

Besichtigungsdatum: 12.05.2025  
**Protokollnummer: 39930026**



---

Lackwerte geprüft, i. O.

**TÜV SÜD Auto Partner GmbH**  
Gutenbergstr. 13  
70771 Leinfelden-Echterdingen

**Besichtigungsort**  
GROßK. -LEISTUNGSZ. DER  
VW GROUP RETAIL DR  
Kesselsdorfer Straße 300  
01169 Dresden

Besichtigungsdatum: 12.05.2025  
**Protokollnummer: 39930026**



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	BMW	<b>Besichtigungszustand</b>	Ausreichend
<b>Typ/Modell</b>	530d	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	81.220 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	WBA11AJ000CH06535	<b>Erstzulassung</b>	11.05.2021

### **Fahrzeug-Identifizierung:**

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### **Besichtigungsbedingungen:**

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

### **Allgemeinzustand:**

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum

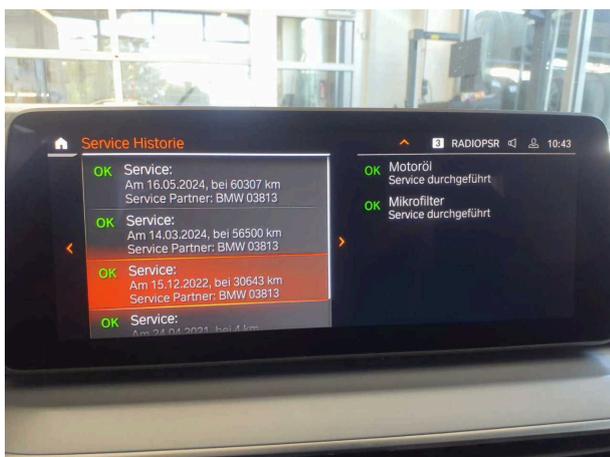


Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum



Abbildung 19: Innenraum



Abbildung 20: Innenraum



Abbildung 21: Innenraum

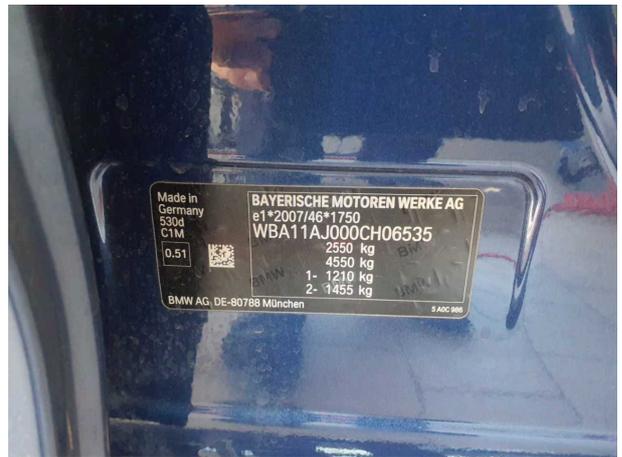


Abbildung 22: FIN



Abbildung 23: Zubehör



Abbildung 24: Zubehör



Abbildung 25: Zubehör



Abbildung 26: Zubehör



Abbildung 27: Zubehör

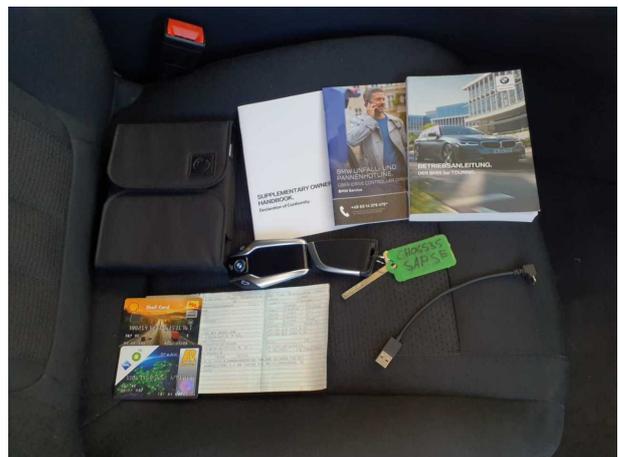


Abbildung 28: Dokumente

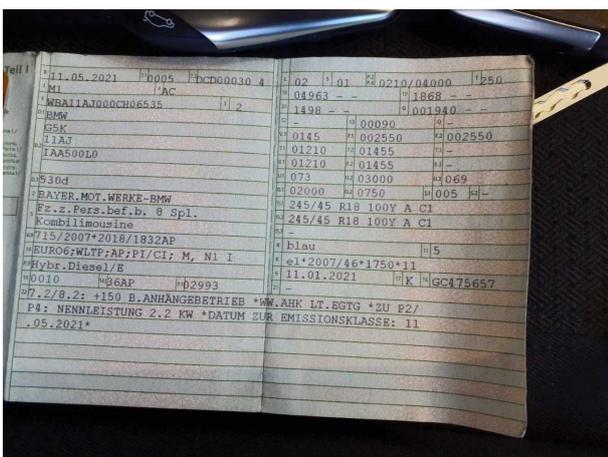


Abbildung 29: Dokumente

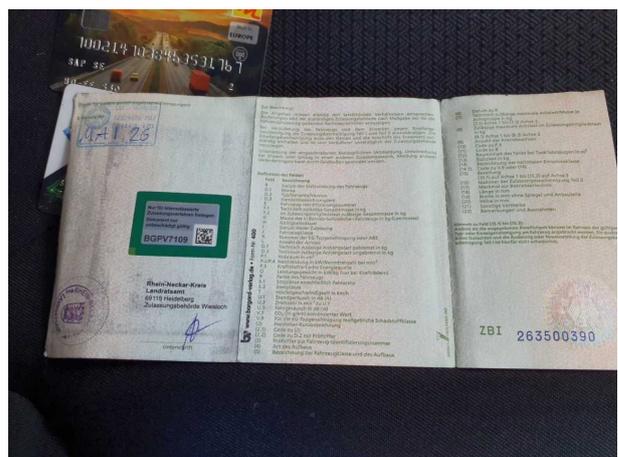


Abbildung 30: Dokumente



Abbildung 31: Montierte Bereifung



Abbildung 32: Montierte Bereifung



Abbildung 33: Montierte Bereifung



Abbildung 34: Montierte Bereifung



Abbildung 35: Montierte Bereifung



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges

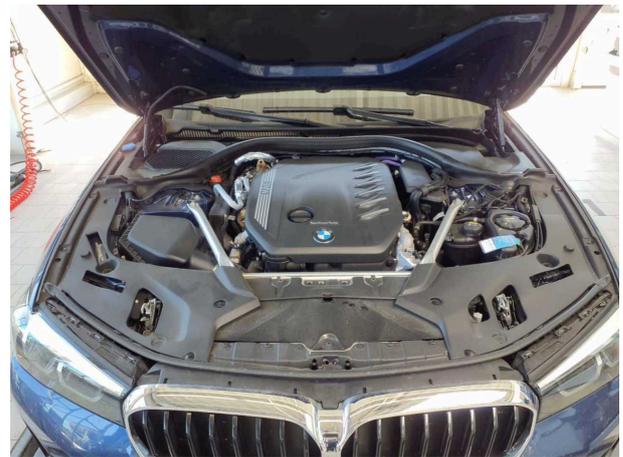


Abbildung 40: Sonstiges



Abbildung 41: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 2 Reifen (Reifen HA Mischbereifung) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug



**Beschädigung #3:** 2.Radsatz: 2 Reifen (Reifen HA Mischbereifung) - abweichend Auslieferungszustand - kein



**Beschädigung #4:** Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #4:** Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #5:** Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - Smart Repair



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #6:** Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - gebrochen / gerissen - erneuern



**Beschädigung #7:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #7:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #7:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Glanzgedreht) - verkratzt / verschürft - Wertminderung



**Beschädigung #7:** 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen (Glanzgedreht)  
- verkratzt / verschürft - Wertminderung



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott