

WBA11AJ030CG64359

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	96.994 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	-400 km
Typ/Modell	530d	HU (Bericht lag nicht vor)	02/2026
Fahrgestellnummer	WBA11AJ030CG64359	Leistung / Hubraum	210 kW / 2.993 ccm
Erstzulassung	25.02.2021	Polster/Farbe	Stoff / Schwarz
Letzte Wartung	10/2024, 81.307 km	Lackierung	Schwarz
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
2	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Seitenwand links	Kniestück - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair
8	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Unterlagen	HU Bescheinigung (fehlt) - erneuern
10	Karosserie	Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern
11	Heckklappe/-tür	Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern
12	Lenkanlage	Lenkradummantelung - verkratzt / verschürft - Wertminderung
13	Fahrzeugdach	Antenne - Marderschaden - erneuern
14	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt - instandsetzen und lackieren
15	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Bremsanlage	Bremsbeläge hinten (seit 400km / Mehrkosten möglich) - fällig - erneuern
17	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Kratzer - kein Abzug
2	Karosserie	Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug
3	elektronische Systeme	Frontkamera - Steinschlag - kein Abzug
4	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug



Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts (Zubehörfelgen) - verkratzt / verschürft - kein Abzug
6	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
7	Tür hinten rechts	Türkante - Kratzer - auslegen / polieren

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.
2	225/55 R17 97H	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	n.i.O.
2	225/55 R17 101Y	Pirelli	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
AH Rhein Ludwigsburg
Zeissstr. 2
71679 Asperg

Besichtigungsdatum: 28.04.2025
Protokollnummer: 39677755



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	530d	Laufleistung (abgelesen)	96.994 km
Fahrgestellnummer	WBA11AJ030CG64359	Erstzulassung	25.02.2021

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: FIN



Abbildung 15: FIN

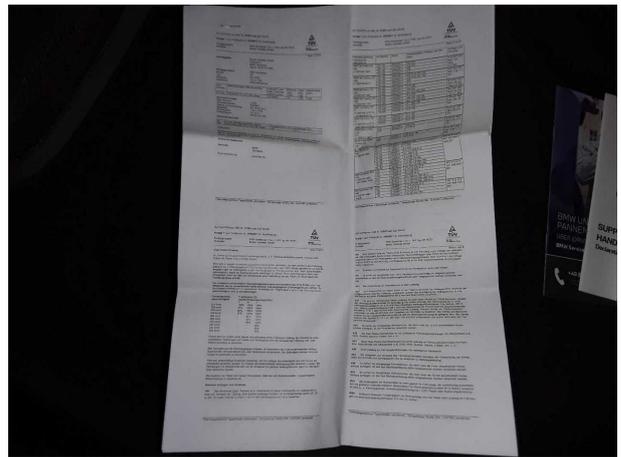


Abbildung 16: Zubehör

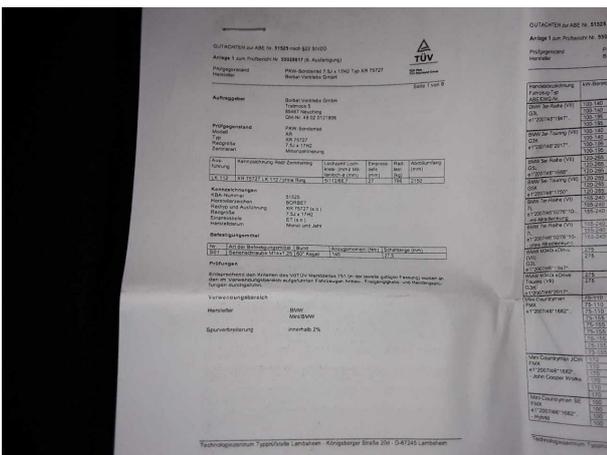


Abbildung 17: Zubehör

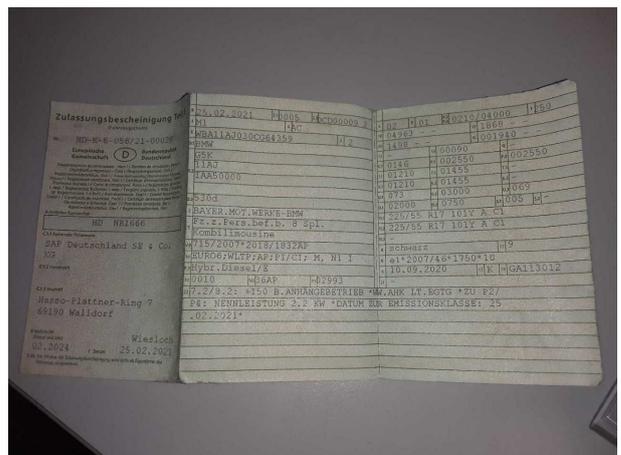


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Montierte Bereifung



Abbildung 21: Montierte Bereifung

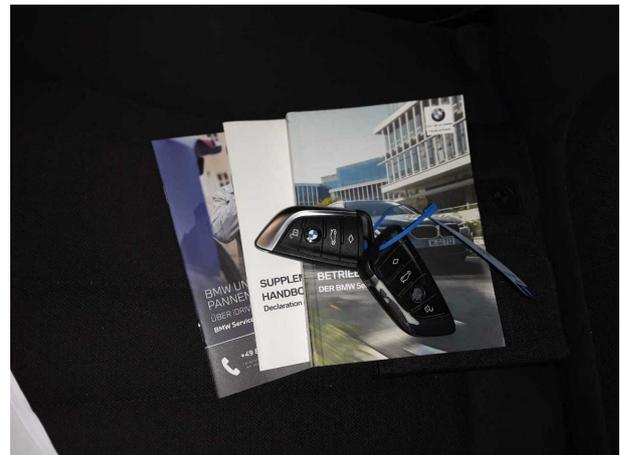


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

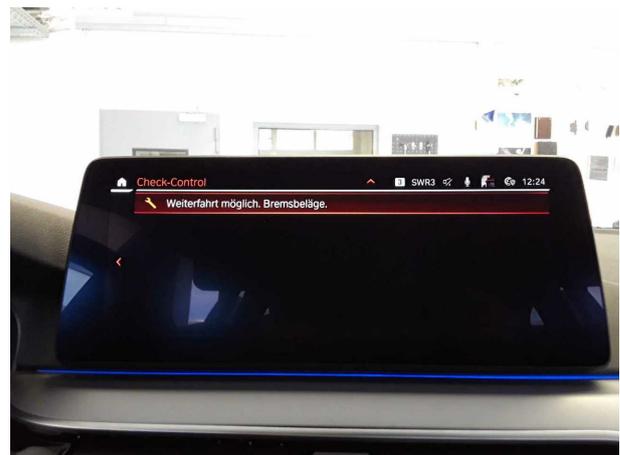


Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges



Abbildung 34: Sonstiges



Abbildung 35: Sonstiges



Abbildung 36: Sonstiges



Abbildung 37: Sonstiges



Abbildung 38: Sonstiges



Abbildung 39: Sonstiges



Abbildung 40: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #1: Schweller links: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #2: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

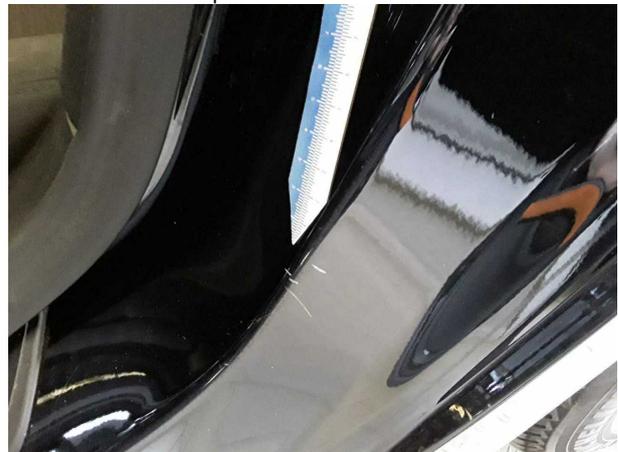

Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Kniestück - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand links: Kniestück - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle /
Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt...
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand rechts: Seitenwand - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn (unterhalb) - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft... Smart Repair



Beschädigung #8: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Karosserie: Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #10: Karosserie: Türdichtung vorn links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Verkleidung Standard unten - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #12: Lenkanlage: Lenkradummantelung - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #12: Lenkanlage: Lenkradummantelung - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Antenne - Marderschaden - erneuern




Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Antenne - Marderschaden - erneuern



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Antenne - Marderschaden - erneuern

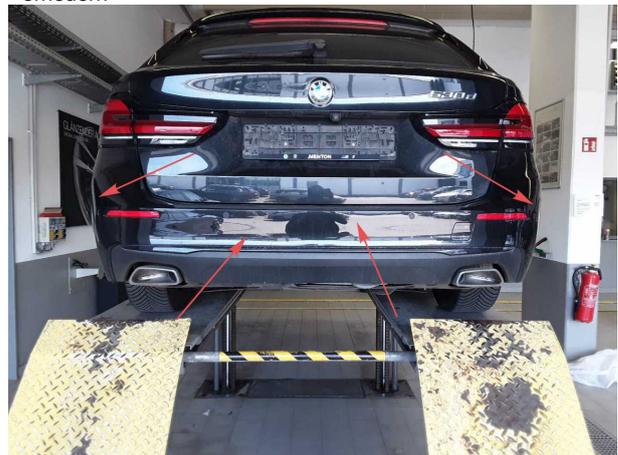

Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt -

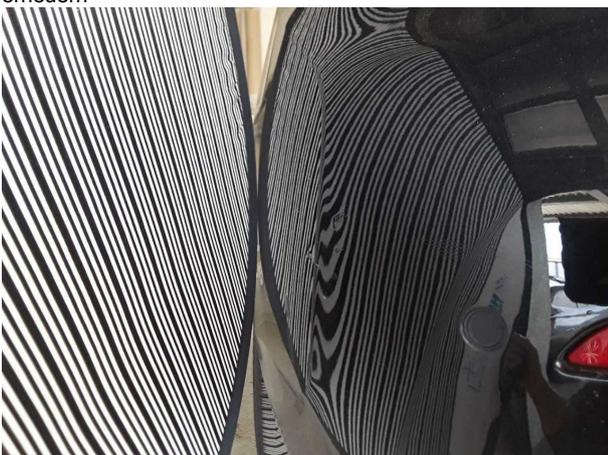

Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt -



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt -



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt -



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt -



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt -



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt -



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt -



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt -



Beschädigung #14: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (Mehrkosten nach Demontage möglich) - beschädigt -




Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

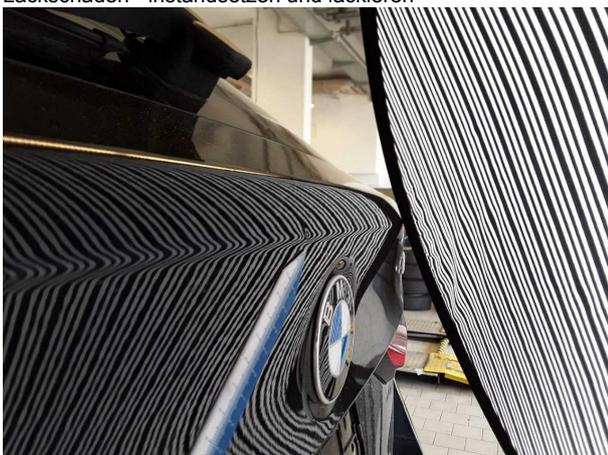

Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

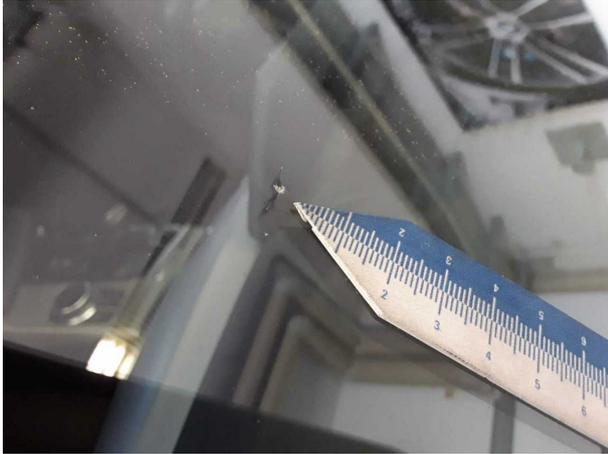

Beschädigung #17: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott