



WBA31EE0105Z34314

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	Ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	20.595 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	12.000 km
Typ/Modell	X1 sDrive20i	HU (Abgelesen aus ZBI)	04/2027
Fahrgestellnummer	WBA31EE0105Z34314	Leistung / Hubraum	115 kW / 1.499 ccm
Erstzulassung	16.04.2024	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür vorn links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen
2	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Schweller rechts	Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
6	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug
2	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R18 102Y	Nexen	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R18 102Y	Nexen	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 27.05.2025

Protokollnummer: 39917225

Anlieferungsdatum: 27.05.2025



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R18 102V	Pirelli	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	225/55 R18 102V	Pirelli	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstr. 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Allane Mobility Consulting
GmbH

69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 27.05.2025

Protokollnummer: 39917225

Anlieferungsdatum: 27.05.2025



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	Ausreichend
Typ/Modell	X1 sDrive20i	Laufleistung (abgelesen)	20.595 km
Fahrgestellnummer	WBA31EE0105Z34314	Erstzulassung	16.04.2024

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum

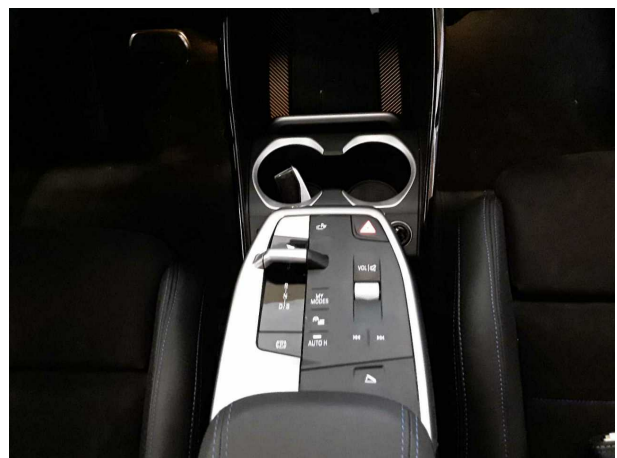


Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum

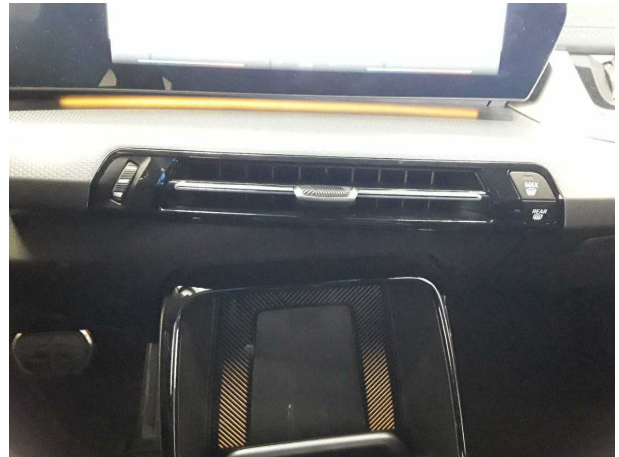


Abbildung 8: Innenraum

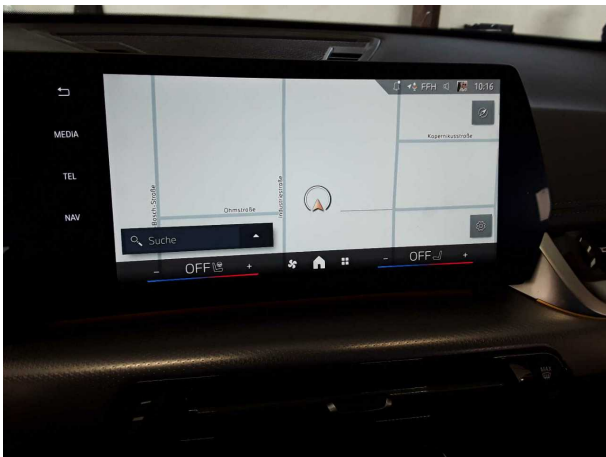


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges

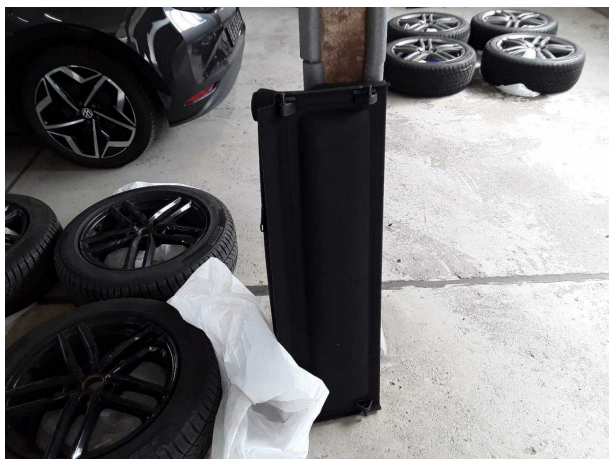


Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

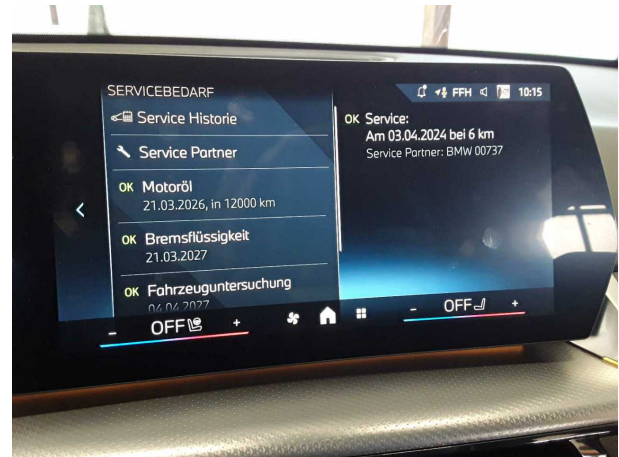


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #1: Tür vorn links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

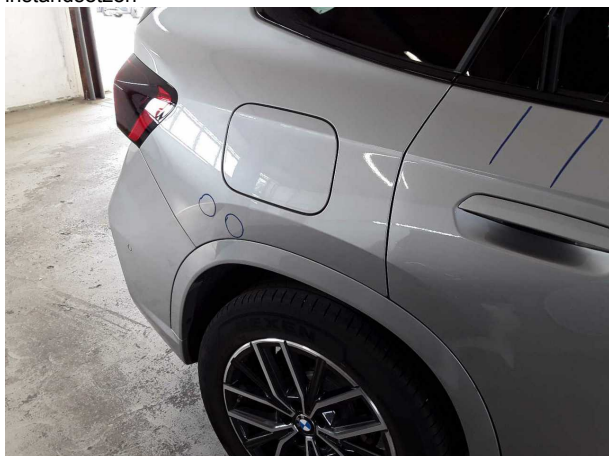

Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #2: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #4: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung #4: Schweller rechts: Verkleidung - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / versch... - lackieren



Beschädigung #5: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

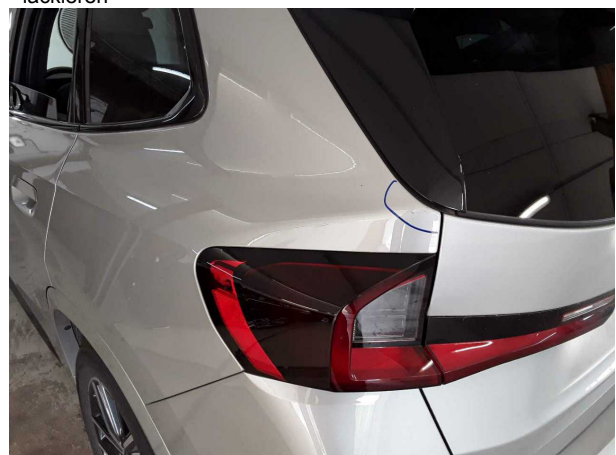

Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #6: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt /
verschürft - lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott