

DEKRA Automobil GmbH
Isarstr. 8, 90451 Nürnberg




Mobility Concept GmbH
Grünwalder Weg 34
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg
Isarstr. 8
90451 Nürnberg
Telefon 0911 / 9629-6
Fax 0911 / 9629-779
E-Mail nuernberg.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Sven Kotzor
Tel. direkt 0911 9629-712
Tel. mobil 0152 54636352

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

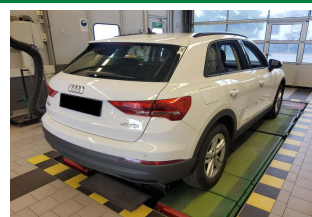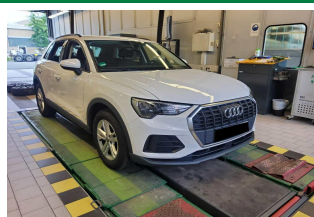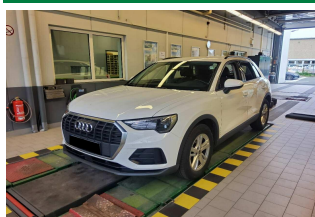

Kennzeichen

MTK TG189

FIN

WAUZZZF36N1103344

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber
Ihr Auftrag vom
Besichtigung

0210003894

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
10.06.2025, schriftlich.

10.06.2025, 14:00 Uhr, durch Herrn Sven Kotzor bei DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Nürnberg, Isarstr. 8, 90451 Nürnberg ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.

Bewertet auf
Betrifft

10.06.2025
Leasing-Nr. 365578
Referenznummer 107515

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt

mit MwSt.
ohne MwSt.

-6.515,00 EUR
-5.474,78 EUR

Minderwerte aus Rep.-kosten

mit MwSt.
ohne MwSt.

-5.499,00 EUR
-4.620,99 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 104 µm bis 147 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	19.04.2022	Letzte Zulassung	19.04.2022
Hersteller	AUDI	Typ / Verkaufsbez.	Q3 35 TDI S tronic
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WAUZZZF36N1103344
HSN / TSN	0588 / BOY	Schlüssel-Nr.	10114659
Km-Stand abgelesen	98910	Nächste HU §29 StVZO	04 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor
Leistung (kW)	110	Hubraum (ccm)	1968
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, Antriebsart		Frontantrieb
Getriebe	N1 I DSG	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Weiß / Uni	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 65 R 17 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	7 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Continental / EcoContact 6	S / O	7 mm
2 links	215 / 65 R 17 99 V	Continental / EcoContact 6 AO	S / O	6 mm
rechts	215 / 65 R 17 99 V	Continental / EcoContact 6 AO	S / O	6 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 02 / 2026			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
215 / 65 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	4 mm
215 / 65 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	4 mm
215 / 65 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	6 mm
215 / 65 R 17 99 H	Continental / WinterContact TS 870 P FR	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem, Anti-Blockier-System (ABS), Audi connect Notruf & Service, Audi pre sense basic, Audi pre sense front, Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Berganfahrassistent, Bremsleuchte, dritte, Dachreling schwarz, Dekoreinlagen Micrometallic silber, Dieselpartikelfilter (DPF), Digitales Kombiinstrument - volldigitales Kombiinstrument in 10,25 Zoll, Drehzahlmesser, Einstiegsleisten mit Kunststoffeinlagen, Elektromechanische Parkbremse, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC), Fahrwerk: Komfortfahrwerk, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fußmatten vorn und hinten, Geschwindigkeitsbegrenzer, einstellbarer, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: S tronic 7-Gang, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Kindersicherung elektrisch betätigt, Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze, Klimaanlage manuell, Kopfstützen (5) vorn und hinten, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Lenkrad: Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion, Licht-/Regensensor, Rad: Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design, Rad: Reifendruck-Kontrollanzeige, Rad: Reifenreparaturset, Radio: MMI Radio, Radiozubehör: 4 Lautsprecher vorne, Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB), Rücksitzbank plus, Servolenkung, elektromechanisch, Sitzbezüge in Stoff Argument, Sitze: Normalsitze vorn, Spurverlassenswarnung, Spurwechselwarnung, Start-Stop-System mit Rekuperation, Telefon: Bluetooth-Schnittstelle, Verglasung: Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
1M6	Anhängervorrichtung
7X1	Einparkhilfe hinten
WDC	Paket Business
4A3	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital
letzte Wartung: am 23.05.2024 bei Kilometerstand 69.587

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

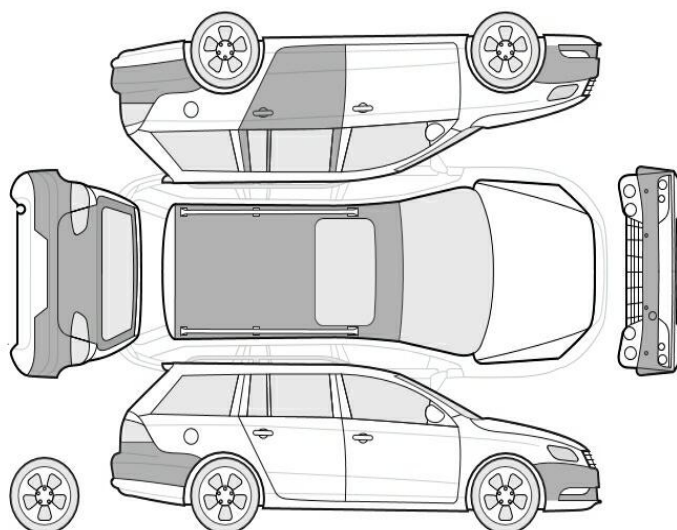

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung brutto	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Kofferraumverkleidungen, links und rechts,			

oben und unten, verschrammt, erneuern (Bild 18, 19)	777	voll	-777	-652,94
2. Dachverkleidung, verschürft, fleckig, eingeschnitten, erneuern (Bild 20, 21, 22)	1.183	voll	-1.183	-994,12
3. Heckklappenverkleidung verschrammt, erneuern (Bild 16, 17)	209	voll	-209	-175,63
4. Verkleidung C-Säule rechts verschrammt, erneuern (Bild 22)	154	voll	-154	-129,41
5. Rückstrahler links zerkratzt, erneuern (Bild 33)	73	voll	-73	-61,34
6. Spoileransatz hinten verschrammt, erneuern (Bild 34, 35, 36, 37)	514	voll	-514	-431,93
7. Türverkleidung vorn rechts zerkratzt, erneuern (Bild 23)	900	voll	-900	-756,30
8. Sitz 1.Reihe links Sitzbezug, fleckig, reinigen (Bild 15)	92	voll	-92	-77,31
9. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 30, 31, 32)	999	anteilig	-547	-459,66
10. Heckklappe, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 27, 28, 29)	1.245	anteilig	-681	-572,27
11. Dach, mehrfach eingedellt, drücken (Bild 24, 25)	277	voll	-277	-232,77
12. Tür hinten links, eingedellt, drücken (Bild 26)	92	voll	-92	-77,31
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	6.515		-5.499	-4.620,99

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger vorne Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Sven Kotzor

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert		
11.06.2025		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
DEKRA Sachverständiger		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift