

DEKRA Automobil GmbH  
Martener Hellweg 50, 44379 Dortmund

Mobility Concept GmbH  
Grünwalder Weg 34  
82041 Oberhaching

DEKRA Automobil GmbH  
Niederlassung Dortmund  
Martener Hellweg 50  
44379 Dortmund  
Telefon 0231 / 9954-0  
Fax 0231 / 9954-249  
E-Mail dortmund.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:  
Enrico Muratore  
Tel. direkt 0231 9954-0

## Zustandsbericht / Minderwertgutachten



**Kennzeichen**

**M PB4050**

**FIN**

**WBA6N51070FK95485**

### Vorgang

Kunden-Nr.  
Auftraggeber  
Ihr Auftrag vom  
Besichtigung

0210003894  
Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching  
07.05.2025, per Mail.  
21.05.2025, 09:15 Uhr, durch Herrn Enrico Muratore bei DEKRA Automobil GmbH  
Außenstelle Bochum (Automobil), Porschestra. 10, 44809 Bochum ohne Anwesenheit  
einer bevollmächtigten Person.  
21.05.2025  
Leasing-Nr. 337030

Bewertet auf  
Betrifft

### Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-6.241,00 EUR
	ohne MwSt.	-5.244,53 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-4.409,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.705,02 EUR

## Bemerkungen

**Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.**

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug /

Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum

Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft.

Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen

der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum

Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser

Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I  
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

## Fahrzeugdaten

Erstzulassung	26.03.2021	Letzte Zulassung	26.03.2021
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	330d Touring xDrive Aut. Sport Line
Aufbauart	Kombi	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA6N51070FK95485
HSN / TSN	0005 / CZI	Schlüssel-Nr.	10137320
Km-Stand abgelesen	106093	Nächste HU §29 StVZO	06 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Diesel/E	Zylinderanzahl	/ Reihenmotor
Leistung (kW)	210	Hubraum (ccm)	2993
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz uni (668)
Polster / Farbe	Leder / Schwarz		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

## Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 50 R 17 98 Y Freitext	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S / O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y Freitext	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S / O	5 mm
2 links	225 / 50 R 17 98 Y Freitext	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S / O	5 mm
rechts	225 / 50 R 17 98 Y Freitext	Hankook / Ventus S1 evo3 K127 *	S / O	5 mm

Pannenset

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

## zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 50 R 17 98 H Freitext	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H Freitext	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H Freitext	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	6 mm
225 / 50 R 17 98 H Freitext	Dunlop / Winter Sport 5 MFS	W / O	6 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

## Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Dieselpartikelfilter, Drehzahlmesser, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, vorn, Fahrerlebnisschalter, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Gepäckraumabdeckung und -trennnetz, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Steptronic Getriebe, Heckklappenbetätigung, automatisch, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibe separat zu öffnen, beheizt, Heckscheibenwischer, Innenspiegel, automatisch abblendend, Intelligenter Notruf inkl. TeleServices und BMW Unfallhilfe, Interieurleisten schwarz hochglänzend, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, Kraftstofftank, größer, LED Tagfahrlicht, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Scheinwerfer für Abblend- und Fernlicht, Lackierung: Uni-Lackierung, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenkrad: Sport-Lederlenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Dachreling Hochglanz Shadow Line, M Hochglanz Shadow Line, Mittelarmlehne im Fond, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package, Park Distance Control (PDC), vorn und hinten, Parkbremse, elektromechanisch, Polsterung: Stoff-/Sensatec-Kombination, Radio: BMW Live Cockpit, Radiozubehör: DAB-Tuner, Regensensor, Räder: Leichtmetallräder V-Speiche 776, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Servotronic, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Teleservices, Verzurrösen im Gepäckraum, Warndreieck mit Erste-Hilfe-Set, Wegfahrsperre elektronisch, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung

## Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
5AL	Active Protection
5DF	Aktive Geschwindigkeitsregelung mit Stop&Go-Funktion
3AC	Anhängerkupplung
5AS	Driving Assistant
320	Modellschriftzug-Entfall
9LC	Paket: BMW Live Cockpit ConnectedDrive
418	Paket: Gepäckraumpaket
430	Paket: Innen- und Außenspiegel
7R7	Paket: Innovationspaket
9D7	Paket: Winterfreude
1UB	Räder: Leichtmetallräder Doppelspeiche 771
2VC	Räderzubehör: Reifenpannenset
494	Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
420	Verglasung: Sonnenschutzverglasung

Business Paket Professional

## Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: digital  
 letzte Wartung: am 07.02.2025 bei Kilometerstand 98.050

## Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

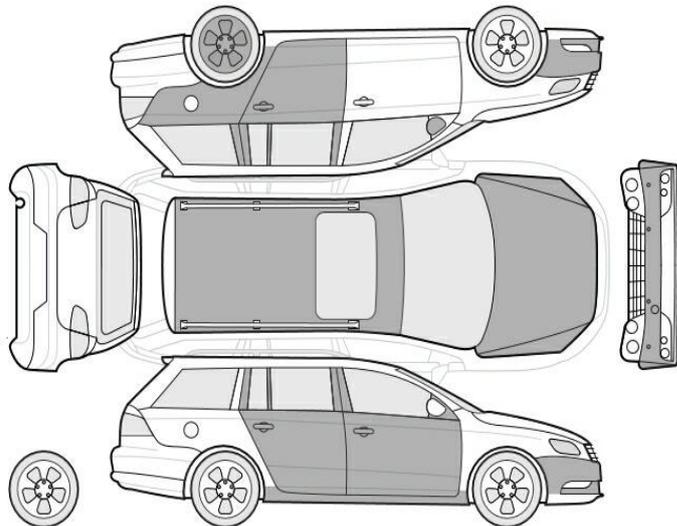

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung		Minderwert in EUR	
	brutto		brutto	netto
1. Tür vorne links, innen eingedellt, smart repair (Bild 41, 42)	184	voll	-184	-154,62
2. Stoßfänger hinten mehrfach verformt, erneuern (Bild 23, 24, 25)	1.697	voll	-1.697	-1.426,05
3. Dach, eingedellt, drücken	92	voll	-92	-77,31
4. Innenraum, verschmutzt, reinigen	92	voll	-92	-77,31
5. Tür hinten links Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau	751	anteilig	-371	-311,76
6. Außenspiegel links Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau	240	anteilig	-119	-100,00

7. Seitenteil hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair	184	voll	-184	-154,62
8. Felge hinten links Lackierung, verschrammt, smart repair	184	voll	-184	-154,62
9. Tür hinten rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau	751	anteilig	-371	-311,76
10. Tür vorne rechts Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau	914	anteilig	-452	-379,83
11. Seitenschweller rechts Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau	382	anteilig	-189	-158,82
12. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, smart repair	184	voll	-184	-154,62
13. Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau	293	anteilig	-145	-121,85
14. Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau	293	anteilig	-145	-121,85
<b>Rep.Kosten insgesamt / Minderwert</b>	<b>6.241</b>		<b>-4.409</b>	<b>-3.705,02</b>

### Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

#### Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne links, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 45)  
 Kotflügel vorne rechts, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 46)  
 Windschutzscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur (Bild 48)  
 Bremsscheiben der Vorderachse demnächst verschlissen, Gebrauchsspur (Bild 44)  
 Bremsscheiben der Hinterachse demnächst verschlissen, Gebrauchsspur (Bild 43)  
 1. Winterfelge verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 49)  
 2. Winterfelge verschrammt, Gebrauchsspur (Bild 50)  
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur

#### Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige  
 Enrico Muratore

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.

<b>Fahrer, der das Fahrzeug abstellt / übergibt / abliefert</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>DEKRA Sachverständiger</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift
<b>Empfänger / Spediteur / Abholer / Bevollmächtigter des Autohauses</b>		
Datum	Name in Druckbuchstaben	Unterschrift

DEKRA Automobil GmbH Niederlassung Dortmund 44379 Dortmund Martener Hellweg 50  
 Tel.: 0231 / 9954-0 Fax: 0231 / 9954-249

G U T A C H T E N / K A L K U L A T I O N NR 1182 22.05.2025

FABRIKAT	BMW	3-ER REIHE (G21)	330D XDRIVE TYP-CODE 01 1H 25
AUSSTATTG	SPORT LINE	AMBIENTES LICHT	KRAFTSTOFFTANK VERGR
	KLIMAAUTOMAT 2-ZONEN	GESETZLICHER NOTRUF	STANDHEIZUNG
	INTELLIGENTER NOTRUF	SONNENSCHUTZVERGL H	KOMFORT ZUGANG-SYS
	TELESERVICE	A-/I-SPIEG AUT ABBL	DAB TUNER
	LIVE COCKPIT PRO	ACTIVE GUARD	NEBELSCHEINW LED
	FERNLICHTASSISTENT	LASERLICHT	AKUSTIKVERGLASUNG
	SITZB STOFF/LED SENS	SPORTSITZE VORN	SITZE V HEIZBAR
	GEPAECKRAUMPAKET	LIVE COCKPIT PLUS	KOPFSTUETZEN H KLAPP
	ABLAGEPAKET	BETAETIG HECKKL AUT	DIEBSTAHLWARNANLAGE
	GESCHW-REG STOP/GO	PARK DIST CONTR V/H	ANH-VORR SCHWENKBAR
	ENTFALL MODELLSCHRIF	B-AIRBAG DEAKTIVIERT	HEAD-UP DISPLAY
	DRIVING ASSISTANT	I-SPIEG AUT ABLENDB	2993CCM 210KW
	LENKRADHEIZUNG	SPORTLEDERLENKRAD	AUTOMATIK 8-GANG
	ACTIVE PROTECTION	GESCHW-REG BREMSFUNK	NOTRAD 3.5B X 17
	REIFEN 225/50 R17..Y	FELGE 7.5 J X 17 ALU	DACHRELING SHADOW
	RADSCHR-SICHERUNG	F-RAHM SCHWARZ GLANZ	STEUERUNG DSC
	INTERIEURL SCHWARZ	REIFENDRUCKANZEIGE	ALLRAD

-----

A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW=1 STD	PREIS/KL 1 =120.75	EUR/STD
			PREIS/KL 2 =120.75	EUR/STD
			PREIS/KL 3 =120.75	EUR/STD

ARB. POS. NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB. - PREIS
KN	ZEITZUSCHLAG FUER EINE HAUPTARBEIT	3	2	20.13
51 12 656	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H AB-/ANBAUEN	3	16	161.00
	UMFASST: HECKLEUCHTEN AB-/ANBAUEN			
51 12 657	VERKLEIDUNG STOSSFAENGER H ERSETZEN	3	3	30.19
	(VERKLEIDUNG STOSSFAENGER ABGEBAUT)			
66 20 603	ZUSATZARBEIT FUER PARK DISTANCE CONTROL	3	1	10.06
9852	F-SPEICHER NACH REP AUSLESEN	1	3*	30.19

-----

**L A C K I E R U N G (SYSTEM AZT)**

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-UNI		AW	
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H NEUTEILLACK ST K1R		14	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB. - PREIS
	FAKTOR	136.40	EUR/STD	
	LACKIERZEIT		14	
	VORBE. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG		5	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	19.0	
	GESAMT-LACKIERZEIT	12 AW/STD :	22.8	259.16

SYSTEM AUDATEX BLATT 1

GUTACHTEN / KALKULATION NR 1182 22.05.2025

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LACKIER-MATERIALKOSTEN	PREIS
NEUTEILLACKIERUNG K1R	242.33
MAT-KONST. KUNSTSTOFF-LACKIERUNG	50.70

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.05.2025 / 01

LEIT-NR	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2583	VERKLEIDUNG STOSSF H	51 12 8 493 971	622.89

SCHLUSSKALKULATION EUR EUR

A R B E I T S L O H N		ZEITBASIS	12 AW = 1 STD		
GESAMT KL 1	3 AW X	120.75	EUR/STD	30.19	
GESAMT KL 3	22 AW X	120.75	EUR/STD	221.38	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN .....					251.57
L A C K I E R U N G					
ARBEITSKOSTEN				259.16	
MATERIALKOSTEN				293.03	
GESAMTSUMME LACKIERUNG .....					552.19
E R S A T Z T E I L E				622.89	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE .....					622.89
R E P A R A T U R K O S T E N		OHNE MWST.....			1 426.65
MWST 19.00 %					271.06
R E P A R A T U R K O S T E N		MIT MWST.....			1 697.71

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT \* = ANWENDERANGABEN  
 E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR  
 )=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX  
 (C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH  
 VORBEHALTEN