

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	02.06.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	06.06.2025
Referenznummern	0002058206

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF01XXTTG1MC79195			
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	02/2026
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	49.382 km
Erstzulassung	23.11.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.997 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Firestone	215/65 R16C 109/107T	7 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Firestone	215/65 R16C 109/107T	7 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107R	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16C 109/107R	8 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite		Airbag Fahrerseite	
Aktives Kurvenlicht		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)		Bordcomputer	
Einstiegsleuchten		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Elektron. Traktionskontrolle		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links	
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links		Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts	
Fensterheber elektrisch		Generator 240 A	
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)		Getriebe 6-Gang	
Haltegriff B-Säule		Haltegriffe vorn	
Handschuhfach abschließbar		Heckflügeltüren mit Verglasung	
Karosserie/Aufbau: Kombi		Karosserievariante: Normaldach	
Klimaanlage		Kühlergrill schwarz	
Lenkrad (Leder)		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Modellpflege		Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Nebelscheinwerfer	
Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		Radstand 2933 mm	
Reifendruck-Kontrollsystem		Reserverad in Fahrbereifung	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar		Scheinwerfer H4	
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts		Schmutzfänger vorn und hinten	
Seitenschutzleisten		Sitze im Lade-/FG-Raum: 3.Reihe, Einzelsitz rechts, Doppelsitz links	
Stahlfelgen 6,5x16		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum		Stoßfänger teillackiert	
Style-Farb-Paket		Außenspiegel in Wagenfarbe	
Stoßfänger in Wagenfarbe		Tagfahrlicht LED	
Kurvenlicht statisch		Trend	
Verzurrösen (2)		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Zusatzheizung elektrisch		Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	✓	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	✓
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	✓	FordPass Connect inkl. eCall	✓
Ford SYNC 3	✓	Heckscheibenwischer	✓
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓	Schlechtwege-Paket 1	✓
Sitz-Paket 2: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Kunstleder	✓	Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓
Dachblinkleuchten	✓	Trittbrett rechts	✓

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken (Bild 14, Bild 15)	100,00 €	100,00 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21)	1216,90 €	899,69 €
Spiegelgehäuse rechts Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 18, Bild 19)	158,21 €	110,75 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Satz Sommerreifen, fehlt, ersetzen	775,33 €	775,33 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	100,00 €	100,00 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	851,41 €	851,41 €
Fahrzeug außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten (Bild 16, Bild 17)	638,08 €	638,08 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	3.854,93 €
Minderwert	3.490,26 €
Händlereinkaufspreis	12.900,00 €
Händlerverkaufspreis	14.375,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Göllner, Nino

Der Sachverständige, 11.06.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

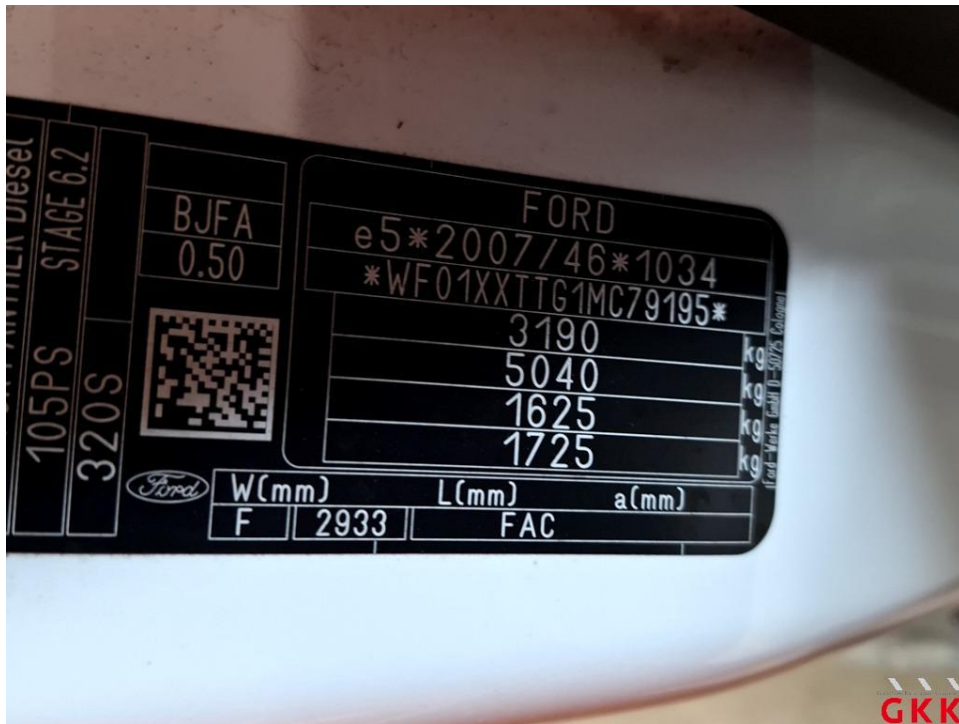


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage

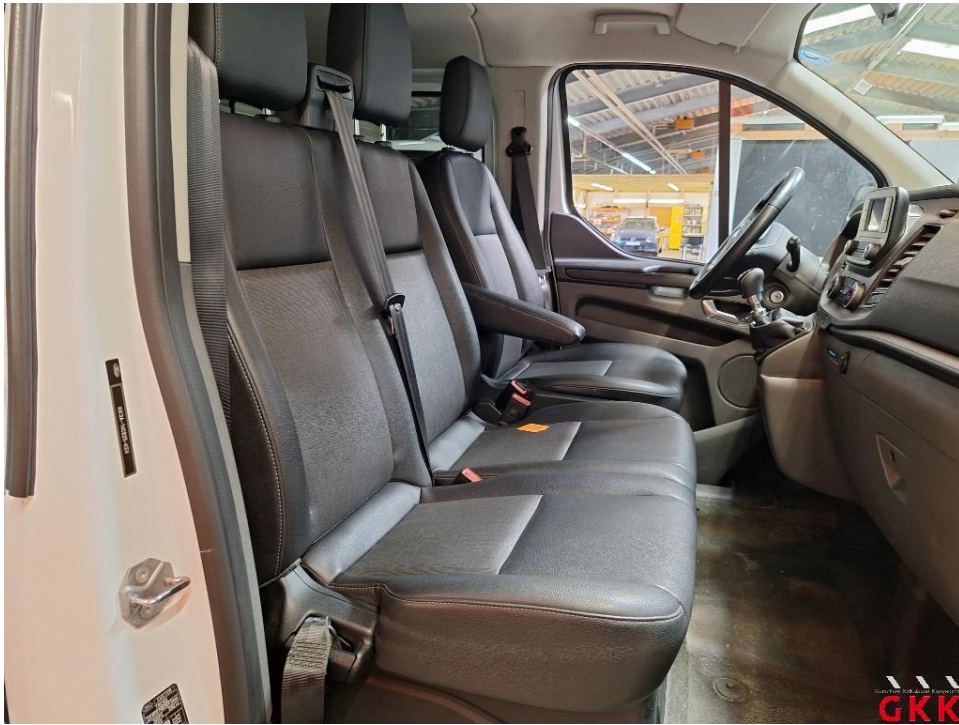


Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage

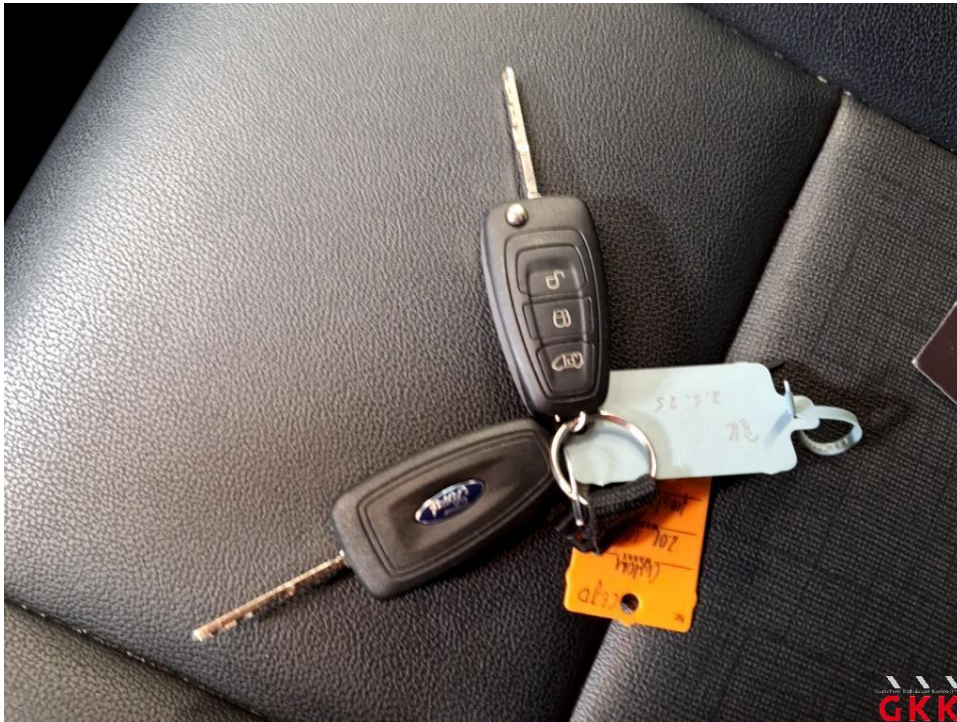


Bild 13



Bild 14 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 15 Seitenwand links, beschädigt, kalt drücken



Bild 16 Fahrzeug, außen, Industriestaubhaftung / Flugrost, aufbereiten

Fotoanlage

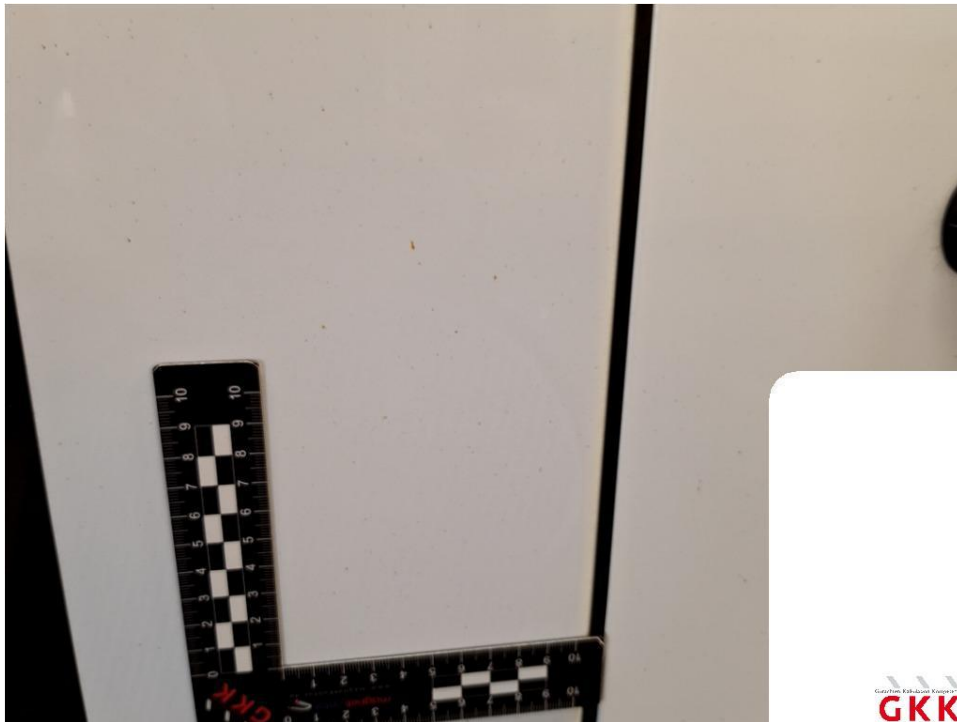


Bild 17 Fahrzeug, außen, Industriestaubanhaftung / Flugrost, aufbereiten



Bild 18 Spiegelgehäuse rechts, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

Fotoanlage



Bild 19 Spiegelgehäuse rechts, Blende -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV



Bild 20 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

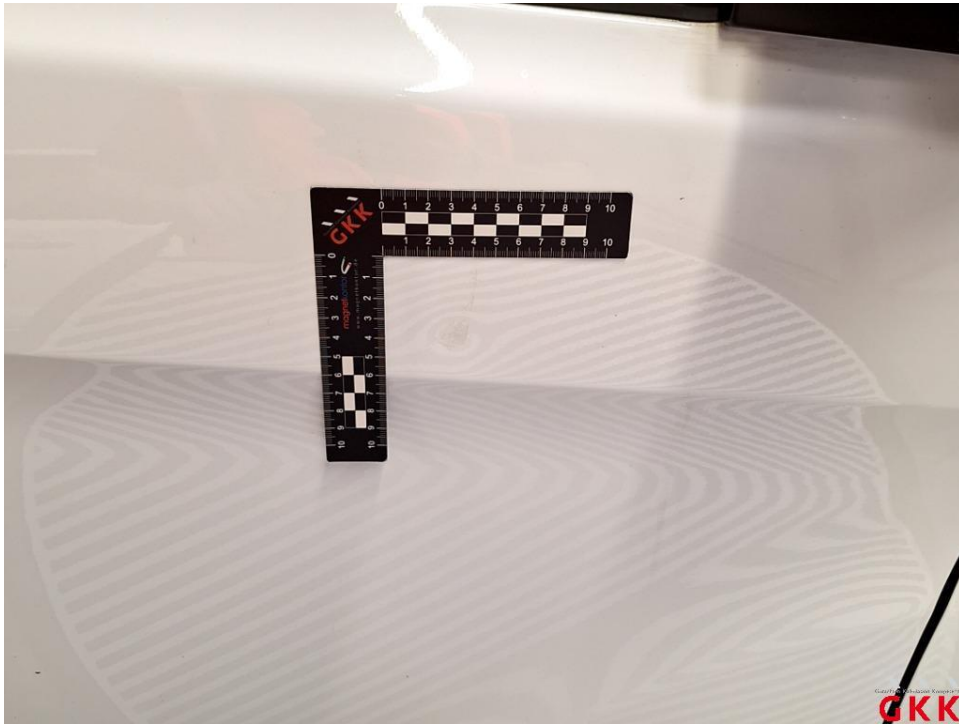


Bild 21 Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren