

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	28.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	04.06.2025
Referenznummern	0002058256

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	ZFACF1CJ8NJF79370		
Fahrzeugart	PKW - Schräghecklimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Fiat	Nächste HU	03/2027
Typ / Verkaufsbez.	500 1.0 Mild Hybrid DolceVita	Laufleistung abgelesen	36.485 km
Erstzulassung	16.12.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	4 / 3
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Benzin	Hubraum / Nennleistung	999 ccm / 51 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Falken	175/65 R14 82T	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Falken	175/65 R14 82T	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Falken	175/65 R14 82T	8 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Falken	175/65 R14 82T	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	185/55 R15 86H	6 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	185/55 R15 86H	6 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	185/55 R15 86H	7 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	185/55 R15 86H	7 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 30.09.2024 bei km 30.386.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließenanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Ablagetasche an Vordersitzlehnen		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Anti-Blockier-System (ABS)		Auspuffblende verchromt	
Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Follow me home)		Automatische Türverriegelung	
Außenspiegel elektr. verstellbar, beide		Außenspiegel Wagenfarbe	
Beifahrerairbag abschaltbar		Bordcomputer	
Elektrische Servolenkung Dual-Drive		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)	
Elektr. Bremskraftverteilung		Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	
Elektron. Traktionskontrolle		Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe	
Fahrassistenz-System: Bremsassistent		Fensterheber elektrisch vorn	
Fensterzierleisten verchromt		Fußmatten	
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe 6-Gang		Heckscheibe heizbar	
Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, lackiert		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	
Karosserie: 3-türig		Klimaanlage	
Innenraumfilter: Pollenfilter		Knieairbag Fahrerseite	
Komfort-Paket		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Tasche an Sitz vorn rechts		Kopf-Airbag-System vorn und hinten	
Kopfstützen hinten		Kopfstützen vorn verstellbar	
Kühlergrill mit Chromrahmen		Kühlergrill verchromt	
Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar		LM-Felgen	
Mild-Hybrid 51 kW (Motor 1,0 Ltr. - 51 kW)		Modellpflege	
Nebelscheinwerfer		Panoramadach (Glas)	
Radioempfang digital (DAB+)		Reifen-Reparaturkit	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rücksitz geteilt / klappbar	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		Schalt-/Wählhebelgriff Leder	
Seitenairbag vorn		Seitenschutzleisten lackiert inkl. Emblem 500	
Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Vinyl		Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Armaturenbrett	
Steckdose (12V-Anschluß) vorn		Stoßfänger Wagenfarbe	
Tagfahrlicht LED		Tankdeckel abschließbar	
Türgriffe außen verchromt		Wegfahrsperrung (elektronisch)	
Wärmeschutzverglasung		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Einparkhilfe elektronisch	✓	Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player, DAB Radioempfang (Touchscreen 7")	✓
Tech-Paket Plus	✓	Regen-/Lichtsensoren	✓
Einparkhilfe hinten	✓	Uni-Lackierung (Sonderfarbe)	✓

Wertbeeinflussende Faktoren		
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	1141,65 €	847,01 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen (Bild 15, Bild 16, Bild 17)	587,74 €	587,74 €
LM-Rad 1 x beiliegend, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben	180,00 €	180,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kopfstütze -Leder- hinten links, fehlt, ersetzen (Bild 23, Bild 24)	340,83 €	340,83 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Antenne Stab, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	30,54 €	21,38 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 372,40 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.280,76 €
Minderwert	1.976,96 €
Händlereinkaufspreis	4.975,00 €
Händlerverkaufspreis	5.850,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 24 Fotos.

Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 05.06.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage

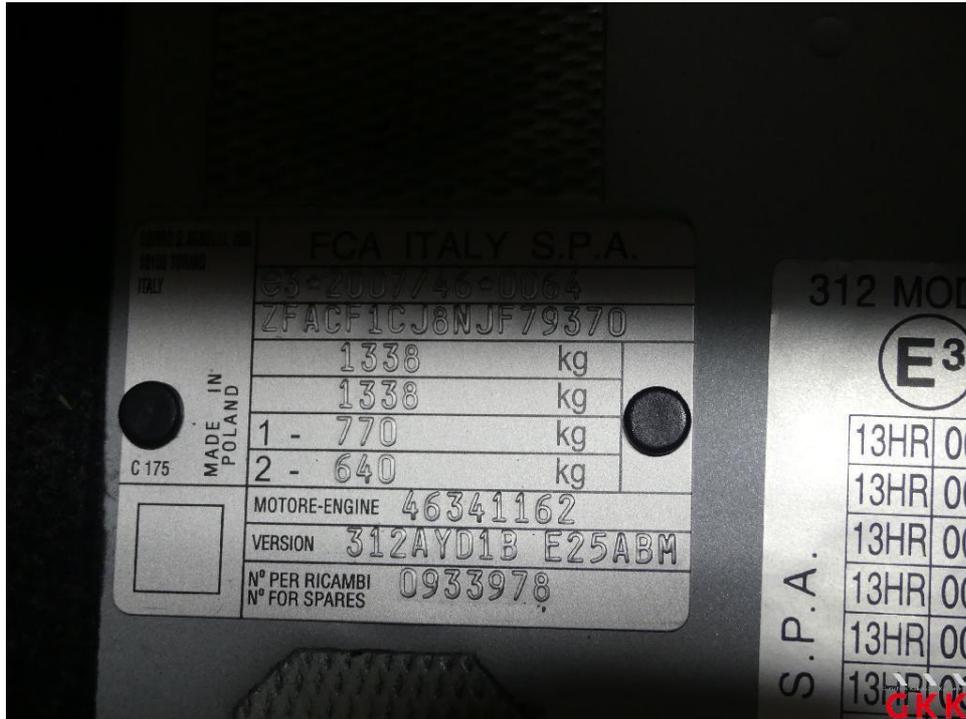


Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

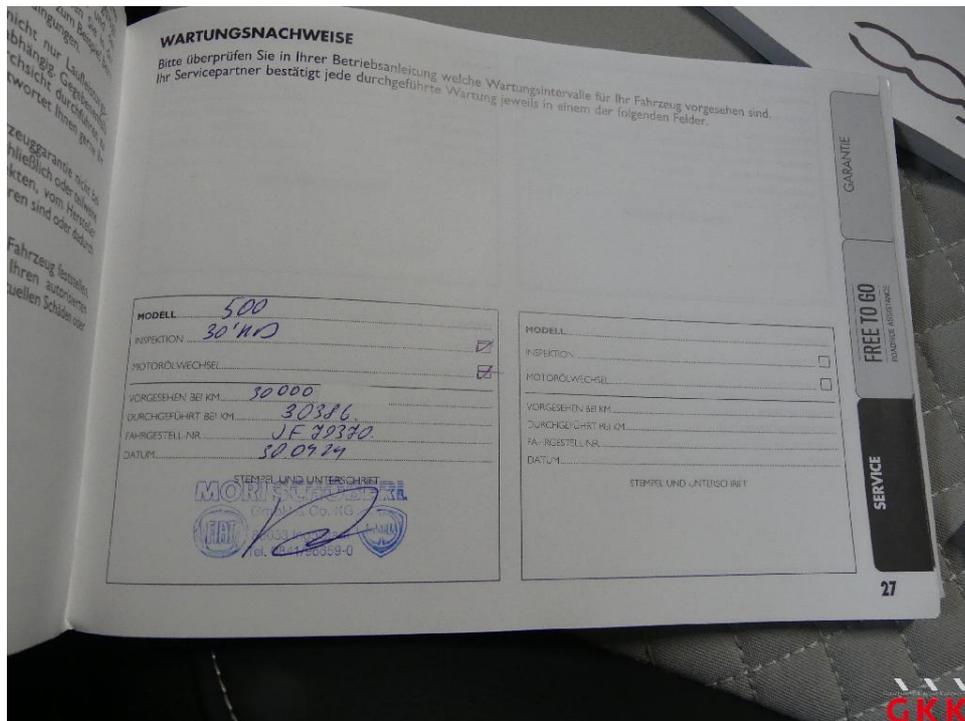


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen



Bild 16 LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 LM-Rad, 1 x beiliegend, verkratzt, ersetzen



Bild 18 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage

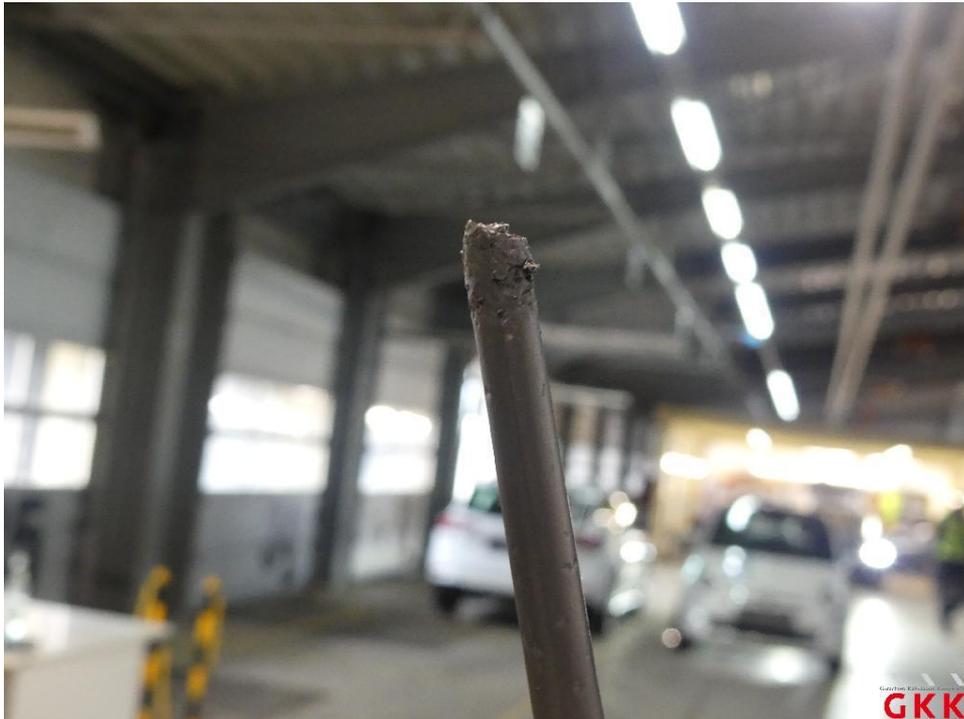


Bild 19 Antenne, Stab, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 22 Seitenwand links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23 Kopfstütze -Leder-, hinten links, fehlt, ersetzen



Bild 24 Kopfstütze -Leder-, hinten links, fehlt, ersetzen