

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	26.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	04.06.2025
Referenznummern	0002064026

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF0PXXGCHPNY37117

Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Focus 1.5 EcoBlue Cool&Connect	Laufleistung abgelesen	82.474 km
Erstzulassung	04.04.2022	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 88 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	6 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	6 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 07.05.2024 bei km 49.760.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bord-/Verbrauchscomputer	
Dachhimmel Stoff		Dachreling (Aluminium)	
Dachspoiler Wagenfarbe		Dimmer Instrumentenbeleuchtung	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)		Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System		Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	
Farbdisplay für Bordcomputer		Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	
FordPass Connect inkl. eCall		Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	
Fußmatten Teppich		Fußmatten Velours - vorn	
Gepäckraumabdeckung / Rollo		Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	
Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)		Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter	
Intelligent Protection System (IPS)		Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	
Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten		Seitenairbag vorn	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten		Gurtstraffer	
Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer		Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz		Karosserie: 5-türig	
Klimaanlage		Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	
Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar		Laderaumboden verstellbar	
Lenkrad (Leder 3-Speichen)		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
LM-Felgen		Mittelkonsole Premium	
Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß		Getränkehalter vorn	
Modellpflege		Motor 1,5 Ltr. - 88 kW EcoBlue TDCi KAT	
My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)		Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Reifen-Reparaturkit	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rußpartikelfilter	
Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Schaltpunktanzeige	
Scheinwerfer LED		Heckleuchten LED	
Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor		SCR-System (AdBlue-Technologie)	
Servolenkung elektrisch		Sitz vorn links höhenverstellbar	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links		Sonnenblende links mit Spiegel	
Sonnenblende rechts mit Spiegel		Sportsitze vorn	
Start/Stop-Anlage		Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	
Tagfahrlicht LED		Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn		Zentralverriegelung mit Fernbedienung	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audio-Navigationssystem Ford mit AppLink	✓	Radioempfang digital (DAB)	✓
Audiobedienung am Lenkrad	✓	6 Lautsprecher	✓
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	✓	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓
Ford SYNC 3 mit Navigation	✓	Farbdisplay (8 Zoll)	✓
Sonderlackierung Frost-Weiß	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe mit Regensensor, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	1051,33 €	1051,33 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 17, Bild 18, Bild 19)	1308,28 €	816,87 €
Dach Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	653,96 €	424,28 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür hinten links Einstieg, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	625,46 €	375,28 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
LM-Rad hinten rechts, verkratzt, Smartrepair (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	120,00 €	120,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	121,85 €	121,85 €
Inspektion groß Mittelklasse, fällig, durchführen	634,54 €	634,54 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	4.515,42 €
Minderwert	3.544,15 €
Händlereinkaufspreis	6.175,00 €
Händlerverkaufspreis	7.400,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 28 Fotos.

Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 05.06.2025

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

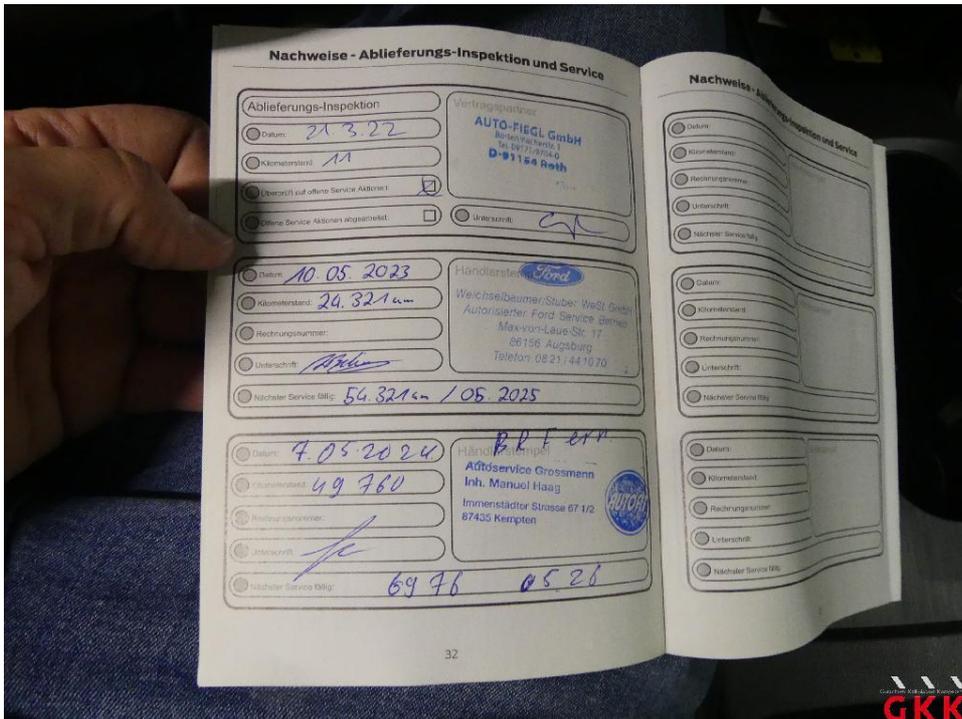


Bild 12

Fotoanlage

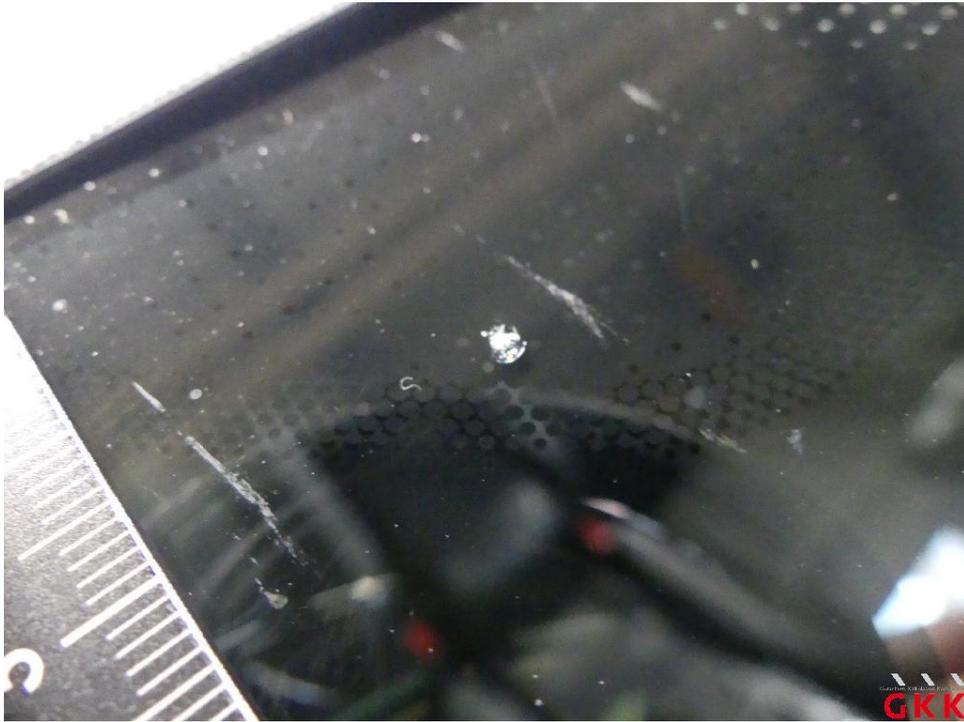


Bild 15 Frontscheibe, mit Regensensor, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen



Bild 16 Frontscheibe, mit Regensensor, Steinschlag mit Rissbildung, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

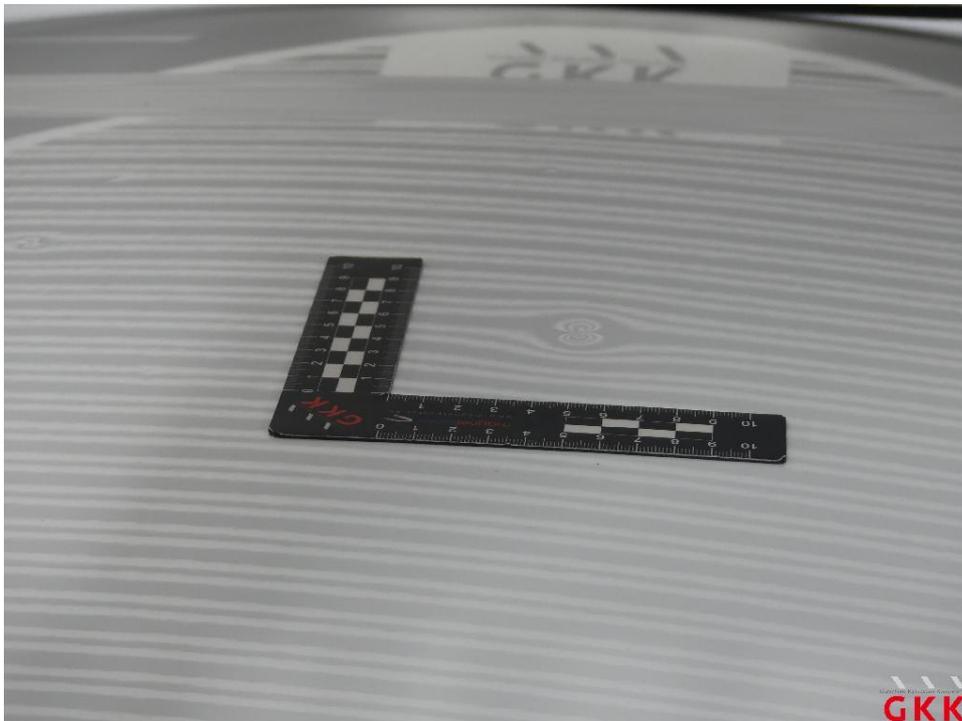


Bild 18 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 19 Dach, beschädigt, instand setzen - lackieren

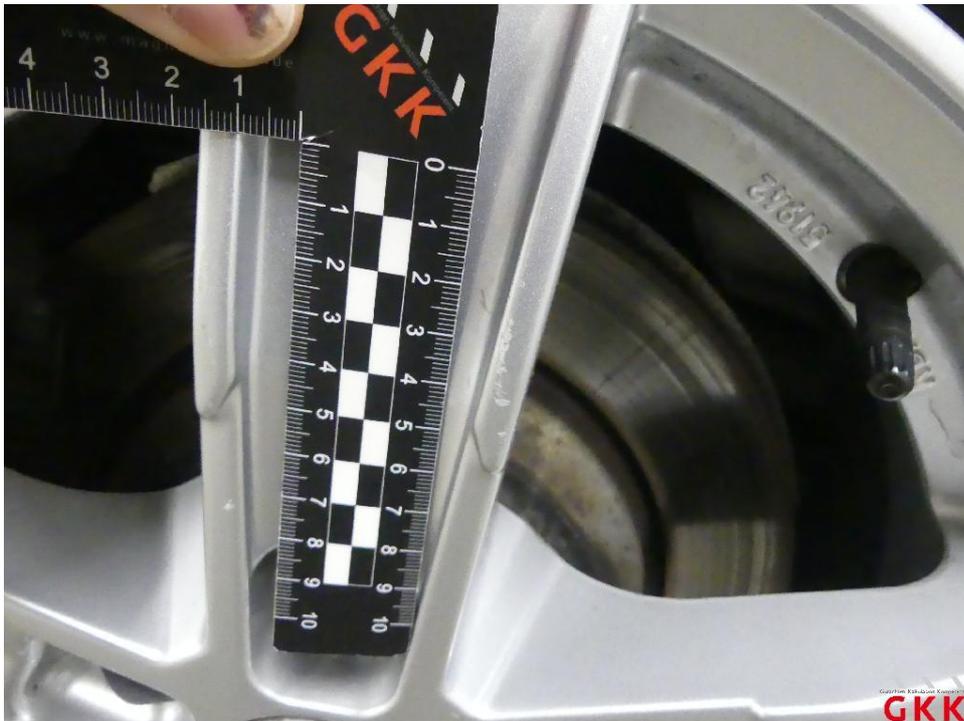


Bild 20 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage

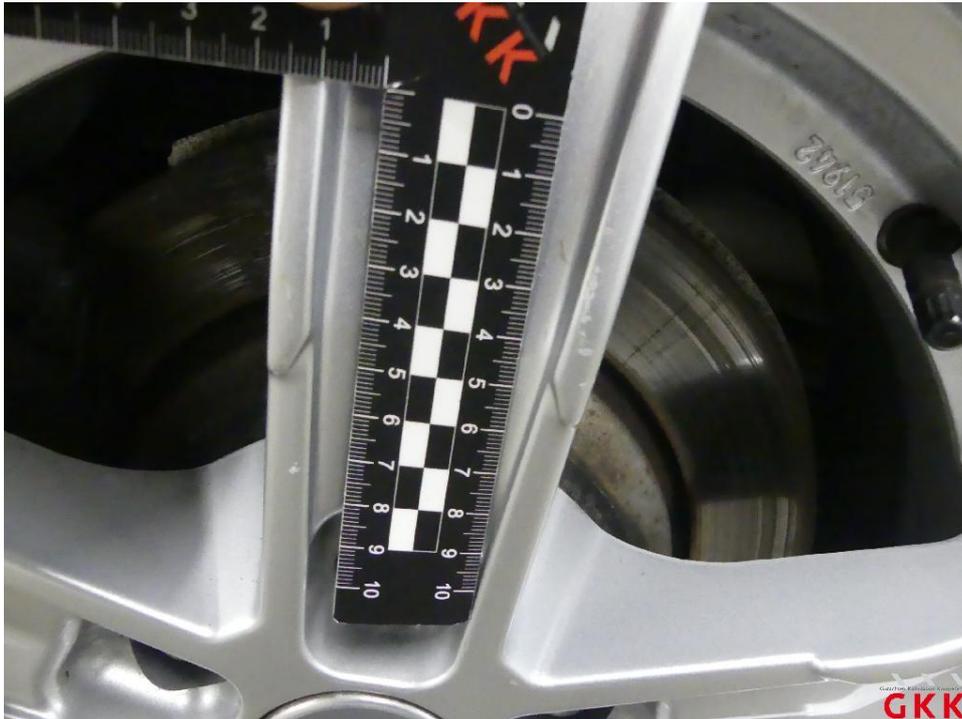


Bild 21 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair



Bild 22 LM-Rad, hinten rechts, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage

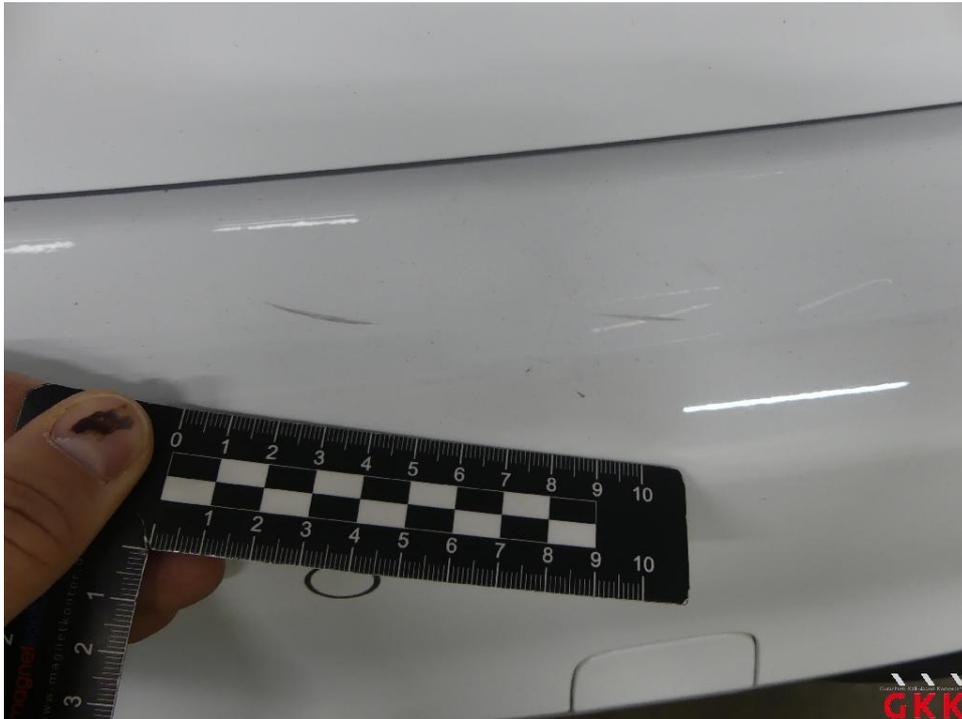


Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26 Dach, Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage

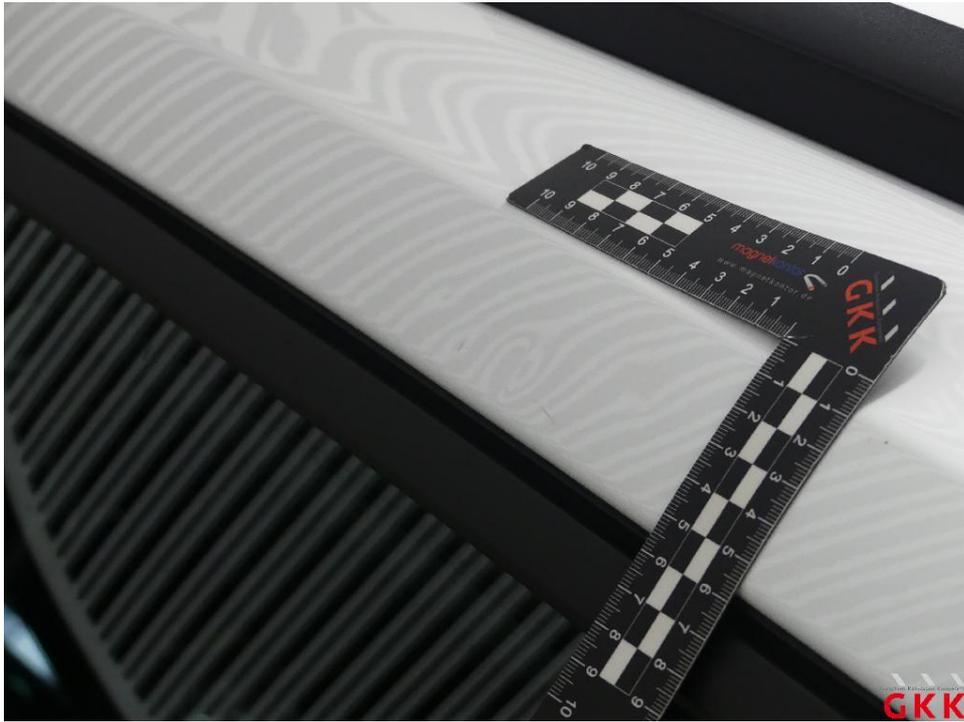


Bild 27 Dach, Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren

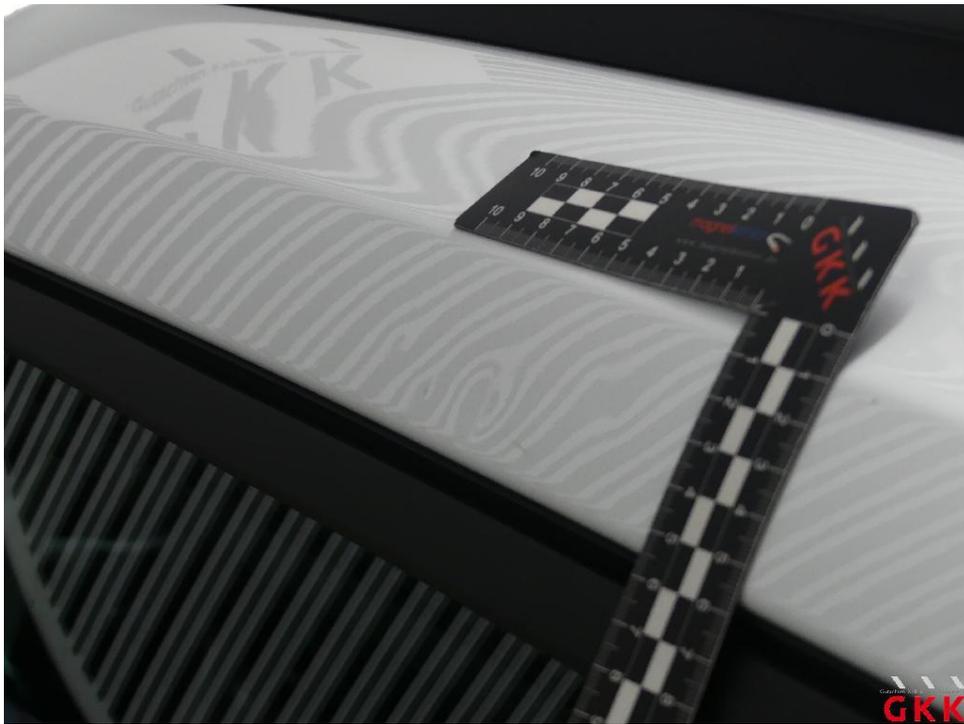


Bild 28 Dach, Holm links, beschädigt, instand setzen - lackieren