

GKK Gutachten GmbH  
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf




Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement  
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180  
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060  
 www.gkk-gutachten.de  
 Email: info@gkk-gutachten.de

## Wertgutachten

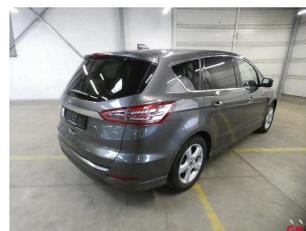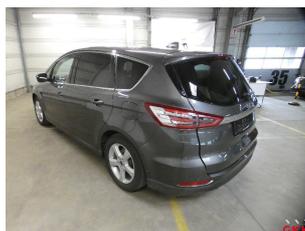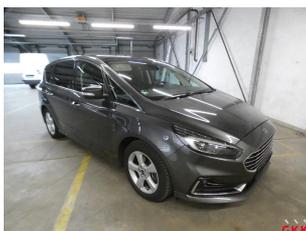

### Vorgang

<b>Ihr Auftrag vom</b>	17.05.2025 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
<b>Besichtigungsort</b>	36272 Niederaula, Industriestraße 11
<b>Besichtigungsdatum</b>	22.05.2025
<b>Referenznummern</b>	0002042458

### Fahrzeugdaten / Technische Daten

<b>Fahrzeugident.-Nr.</b>	<b>WF0JXXWPCJLL57188</b>		
<b>Fahrzeugart</b>	PKW - Kombilimousine	<b>Farbton / Lackart</b>	Magentic-Grau / Metallic
<b>Hersteller</b>	Ford	<b>Nächste HU</b>	11/2025
<b>Typ / Verkaufsbez.</b>	S-MAX 2.0 EcoBlue Titanium	<b>Laufleistung abgelesen</b>	176.481 km
<b>Erstzulassung</b>	13.11.2020	<b>Emissionsklasse</b>	Euro 6
<b>Getriebe / Gänge</b>	Automatik / 8	<b>Sitzplätze / Türen</b>	5 / 5
<b>Achsen / angetrieben</b>	2 / 1	<b>Anzahl Besitzer</b>	unbekannt
<b>Motorart</b>	Reihenmotor / Diesel	<b>Hubraum / Nennleistung</b>	1.998 ccm / 110 KW
<b>Antriebsart</b>	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R17 103V	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Continental	235/55 R17 103V	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nokian	235/55 R17 103V	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Nokian	235/55 R17 103V	4 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	235/55 R17 103V	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	235/55 R17 103V	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	235/55 R17 103V	4 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Uniroyal	235/55 R17 103V	4 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 23.12.2024 bei km 153.810.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	✓ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende :    ✓ Ja            ✗ Nein            ○ Nicht prüfbar            ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

**Anmerkungen**

Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.  
Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehalten.

**Ausstattung gemäß VIN-Abfrage**

<b>Serienausstattung (nicht verifiziert)</b>			
2.Sitzreihe mit 3 Einzelsitzen (FoldFlatSystem)		Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)	
Anti-Blockier-System (ABS)		Antischlupfregelung (ASR)	
Antriebsart: Frontantrieb		Außenspiegel elektr. anklappbar	
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar		Außenspiegel Wagenfarbe	
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		Bodenleuchte im Außenspiegel	
Bordcomputer		Doppelendrohr Auspuffanlage	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)		Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent mit Müdigkeitserkennungs-Sensor	
Farbdisplay für Bordcomputer (10 Zoll)		Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	
Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)		Frontscheibe Verbundglas	
Fußmatten Premium		Gepäckraumabdeckung / Rollo	
Getriebe Automatik - Typ: 8F40 (8-Stufen)		Heckleuchten LED	
Intelligent Protection System (IPS)		Knieairbag Fahrerseite	
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite		Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	
Seitenairbag vorn		Seitenairbag 2.Sitzreihe	
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten		Gurtstraffer	
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz		Karosserie: 5-türig	
KeyFree-System		Kindersicherung elektrisch	
Klimaautomatik 2-Zonen		Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	
Schalt-/Wählhebelgriff Leder		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Leseleuchten im Fond		LM-Felgen	
Mittellarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß		Modellpflege	
Motor 2,0 Ltr. - 110 kW EcoBlue KAT		My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)	
Nebelscheinwerfer LED		Parkbremse elektrisch	
Parkpilotsystem vorn und hinten		Power KeyFree-Startfunktion	
Raucher-Paket		Reifen-Reparaturkit	
Reifendruck-Kontrollsystem		Rußpartikelfilter	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	
Scheibenwischer mit Regensensor		Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	
Scheinwerfer mit Begrüßungsfunktion		Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	
Servolenkung elektrisch		Sitze vorn verstellbar (4-fach)	
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links		Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	
Sportsitze vorn		Start/Stop-Anlage	
Steckdose 230V		Tagfahrlicht LED	
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Winter-Paket		Frontscheibe heizbar	
Sitzheizung vorn		Lenkrad heizbar	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung			
<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)	✓	Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	✓
Business-Paket 3	✓	Außenspiegel mit Blind Spot Informations System	✓
Adaptive Scheinwerfer LED mit Abbiegelicht	✓	Audio-Navigationssystem Sony	✓
Premium-Sound-Paket	✓	12 Lautsprecher	✓

<b>Sonderausstattung (verifiziert)</b>			
Subwoofer	✓	Radioempfang digital (DAB)	✓
Audiobedienung am Lenkrad	✓	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle	✓
USB-Anschluss	✓	FordPass Connect inkl. eCall	✓
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	✓	Navigationsmodul Sony (zusätzlich zum Audiosystem)	✓
Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC und Touchscreen-Farbdisplay	✓	Ford SYNC 3 mit Navigation	✓
Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)	✓	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)	✓
Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System	✓	Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	✓
Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)	✓	Heckklappenbetätigung elektrisch	✓
Frontkamera mit Split View	✓	Rückfahrkamera	✓
Gepäckraum-Abtrennung (Netz)	✓	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar	✓
Lackierung Magnetic-Grau Metallic	✓	Niveauregulierung	✓
Panorama-Glasdach mit Solar-Reflect	✓	Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten	✓
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	✓		

<b>Wertbeeinflussende Faktoren</b>		
<b>Front</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Steinschlag, lackieren (Bild 33)	546,77 €	191,37 €
<b>Seite links</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren (Bild 22, Bild 23)	457,59 €	160,16 €
<b>Seite rechts</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	463,61 €	162,26 €
Kotflügel vorne rechts, Steinschlag, lackieren (Bild 31, Bild 32)	457,58 €	160,15 €
<b>Reifen, Felgen, Radkappen</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen hinten links, einseitig abgefahren, ersetzen (Bild 24, Bild 25)	253,76 €	253,76 €
<b>Interieur</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fußmatte(n) hinten rechts, fehlt, ersetzen (Bild 19)	25,00 €	25,00 €
Laderaum, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
<b>Technik</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kühlsystem Kühlmittelstand, unter Minimum, prüfen (Bild 20)	47,86 €	47,86 €
<b>Zubehör, Bordwerkzeug</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen (Bild 21)	45,68 €	45,68 €
<b>Sonstiges</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fahrzeug hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29, Bild 30)	3035,50 €	3035,50 €
<b>Ohne Zuordnung</b> (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Halter Blende Heckklappe innen, fehlt, ersetzen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	21,75 €	7,61 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

<b>Wertermittlung</b> (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
<b>Reparaturkosten</b>	<b>5.355,10 €</b>
<b>Minderwert</b>	<b>4.089,35 €</b>
<b>Händlereinkaufspreis</b>	<b>6.600,00 €</b>
<b>Händlerverkaufspreis</b>	<b>7.875,00 €</b>

**Besichtigungsbedingungen**

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

### Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 36 Fotos.

Rudzinski, Bernd

---

Der Sachverständige, 23.05.2025

## Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

## Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

## Fotoanlage

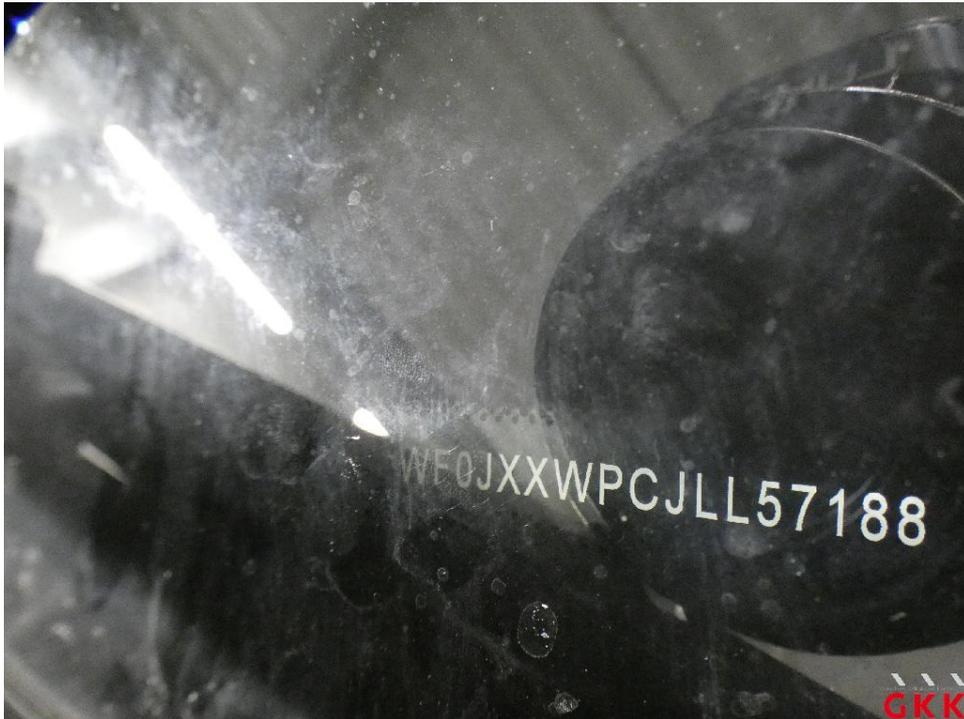


Bild 5



Bild 6

## Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

## Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

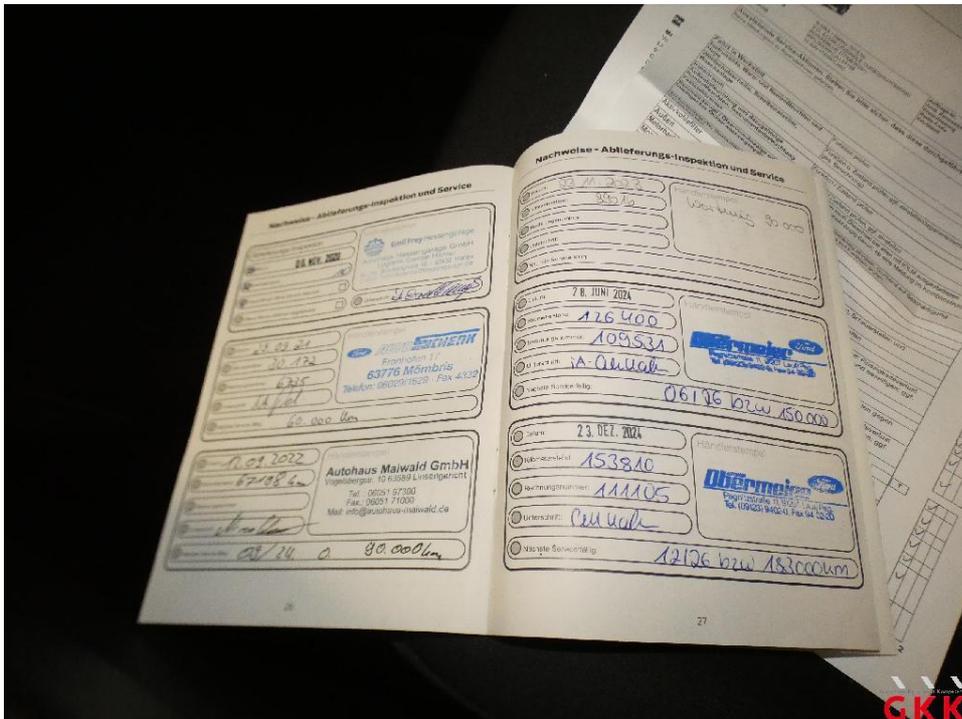


Bild 12

## Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

## Fotoanlage



Bild 15



Bild 16 Halter Blende Heckklappe innen, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 17 Halter Blende Heckklappe innen, fehlt, ersetzen



Bild 18 Halter Blende Heckklappe innen, fehlt, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 19 Fußmatte(n), hinten rechts, fehlt, ersetzen

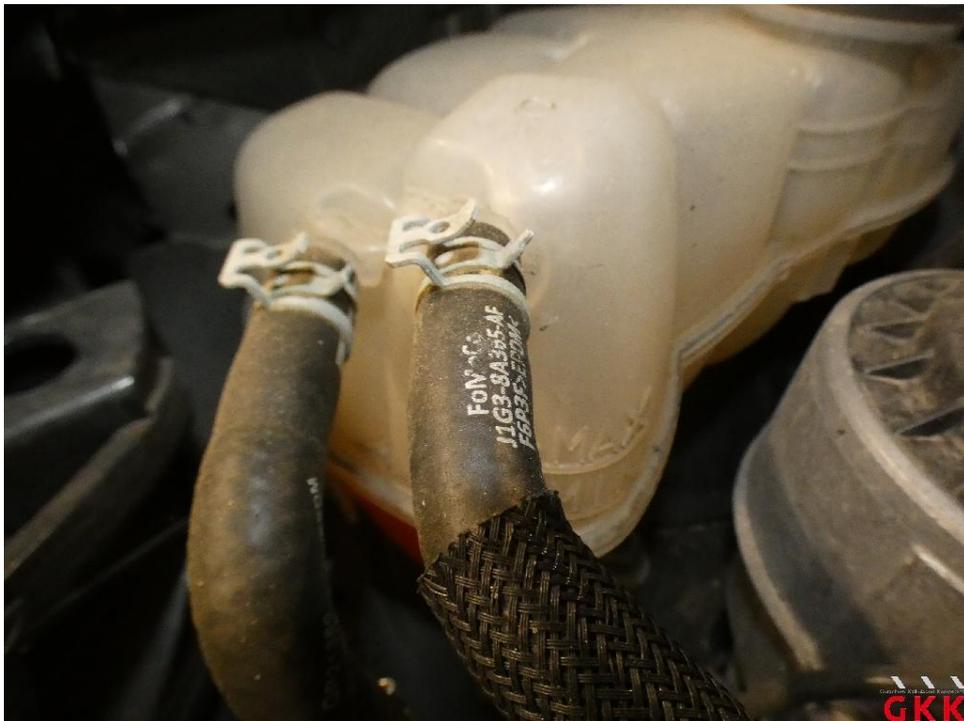


Bild 20 Kühlsystem, Kühlmittelstand, unter Minimum, prüfen

## Fotoanlage



Bild 21 Reifenreparaturset, Füllflasche, MHD überschritten, ersetzen



Bild 22 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 23 Kotflügel vorne links, verkratzt, lackieren

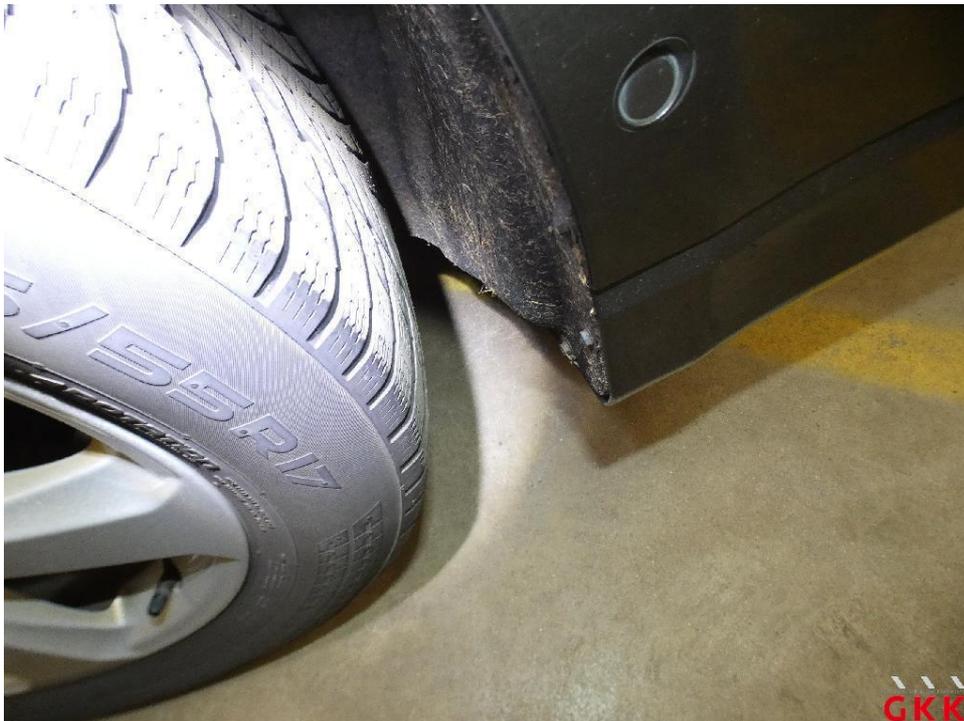


Bild 24 Reifen, hinten links, einseitig abgefahren, ersetzen

## Fotoanlage



Bild 25 Reifen, hinten links, einseitig abgefahren, ersetzen



Bild 26 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 27 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

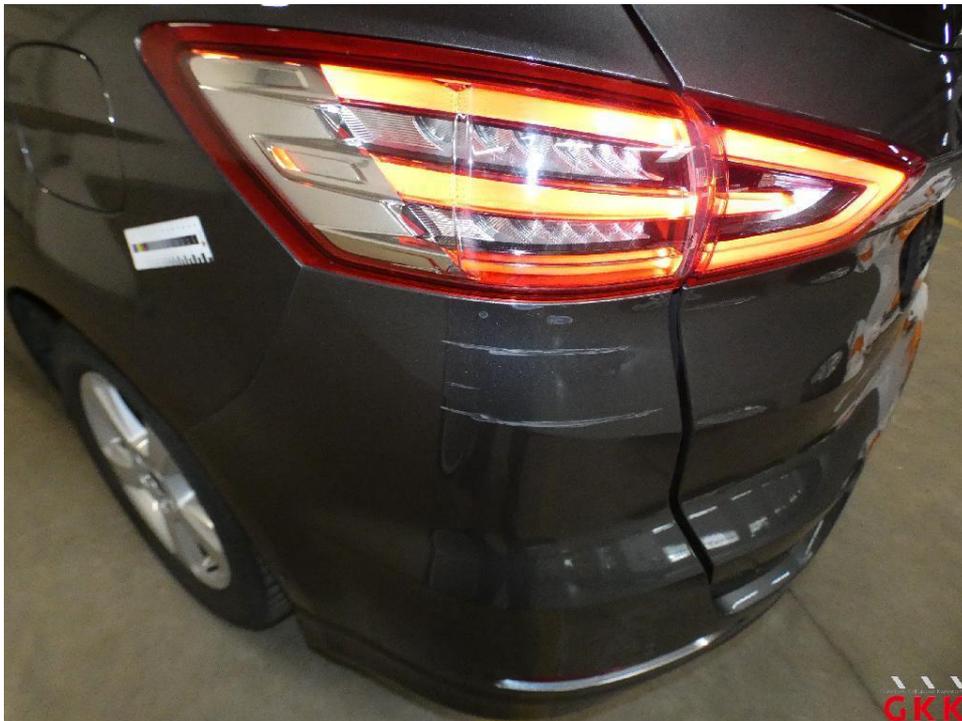


Bild 28 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

**Fotoanlage**



Bild 29 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 30 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

## Fotoanlage



Bild 31 Kotflügel vorne rechts, Steinschlag, lackieren



Bild 32 Kotflügel vorne rechts, Steinschlag, lackieren

## Fotoanlage



Bild 33 Motorhaube, Steinschlag, lackieren



Bild 34 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren

## Fotoanlage



Bild 35 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren



Bild 36 Seitenwand rechts, verkratzt, lackieren